

KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1 72336 Balingen-Frommern Germany

www.kern-sohn.com

- +0049-[0]7433-9933-0
- +0049-[0]7433-9933-149
- info@kern-sohn.com

Istruzioni per l'uso e montaggio Display

KERN KIC-TM

Tipo TKBC-TM-B

Versione 1.0 2023-09

ı





KERN KIC-TM

Versione 1.0 2023-09

Istruzioni per l'uso e montaggio Display

Indice

1	Da	Dati tecnici5				
2	Dic	Dichiarazione di conformità6				
3	Pa	noramica del dispositivo	7			
	3.1	Elementi	7			
	3.2	Elementi di comando	8			
	3.2	2.1 Panoramica della tastiera	8			
	3.2	2.2 Inserimento dei valori in forma numerica	9			
	3.2	2.3 Panoramica delle indicazioni	9			
4	Lin	nee guida di base (informazioni generali)1	10			
	4.1	Uso conforme all'uso previsto1	10			
	4.2	Usi non conformi all'uso previsto1	10			
	4.3	Garanzia1	10			
	4.4	Sorveglianza dei mezzi di controllo1	11			
5	Inc	dicazioni generali di sicurezza1	11			
	5.1	Osservanza di indicazioni comprese nel manuale d'istruzioni per uso 1	11			
	5.2	Addestramento del personale1	11			
6	Tra	asporto e stoccaggio1	11			
	6.1	Controllo in ricezione	11			
	6.2	Imballaggio / trasporto di reso1	11			
7	Dis	simballaggio, installazione e avviamento1	12			
	7.1	Luogo di installazione e di utilizzo1	12			
	7.2	Disimballo e ispezione1	13			
	7.3	Alimentazione di rete	13			
	7.4	Funzionamento a batteria ricaricabile (opzionale)	14			
	7.4	l.1 Ricarica della batteria	14			
	7.5	Collegamento di dispositivi periferici1	15			
	7.6	Primo avvio1	15			
	7.7	Regolazione1	15			

	7.7.	1 Tara esterna < CalExt >	.16
	7.7.2	2 Regolazione esterna con peso di regolazione definito dall'utente < caleud >.	.17
	7.7.3	Costante gravitazionale nel luogo di regolazione < graadj >	.19
	7.7.4	Costante gravitazionale nel luogo di installazione < grause >	.20
8	Con	itrollo metrologico legale	21
9	Mod	dalità di basedalità di base	23
(9.1	Accensione/spegnimento	23
(9.2	Pesatura normale	23
(9.3	Azzeramento	24
(9.4	Tara	24
(9.5	Tasto di commutazione e tasto F (impostazioni standard)	25
	9.5.	1 Commutazione dell'unità di pesatura	.26
	9.5.2	2 Visualizzazione del valore del peso lordo	.27
	9.5.3	Apertura delle impostazioni della funzione PRE-Tare	.27
	9.5.4	Esecuzione della funzione Data-Hold	.27
10	C	oncetto di funzionamento	28
11	Αį	pplicazione <pesatura></pesatura>	30
	11.1	Impostazione specifiche per l'applicazione	30
•	11.2	PRE-Tare	32
	11.2	2.1 Assunzione del peso posizionato come valore PRE-TARE	.32
	11.2	1.2 Immissione della tara nota n forma numerica	.33
•	11.3	Funzione Data-Hold	33
•	11.4	Unità di pesatura	34
	11.4	.1 Impostazione dell'unità di pesatura	.34
	11.4	.2 Pesatura con fattore di moltiplicazione con unità dell'applicazione <ffa></ffa>	.35
	11.4	Pesatura percentuale con l'unità di applicazione <%>	.36
12	ΑĮ	pplicazione <determinazione del="" di="" numero="" pezzi=""></determinazione>	37
•	12.1	Impostazione specifiche per l'applicazione	
•	12.2	Utilizzo dell'applicazione	
	12.2		
	12.2		
13	ΑĮ	pplicazione <pesatura con="" intervallo="" tolleranza=""></pesatura>	
•	13.1	Impostazione specifiche per l'applicazione	
•	13.2	Utilizzo dell'applicazione	
	13.2	3	
	13.2		
14	M	enuenu	50

14.1	Navigazione nel menu	50
14.2	Menu dell'applicazione	50
14.3	Menu di configurazione	51
14.3.1	Panoramica del menu <与Eヒ⊔P>	51
15 Co	municazione con i dispositivi periferici tramite la presa KUP	63
15.1	KERN Communications Protocol (Protocollo di comunicazione KERN)	64
15.2	Memoria Alibi della KERN	65
15.3	Funzioni di trasferimento dati	66
15.3.	1 Modalità di sommatoria < 与⊔∏ >	66
15.3.2	2 Trasmissione dei dati premendo il tasto PRINT < manual >	68
15.3.3	3 Trasmissione automatica dei dati < R⊔E□ >	69
15.3.4	4 Trasferimento continuo di dati < □□□□ >	69
15.4	Formato dati	70
16 Ma	nutenzione, conservazione in condizioni di efficienza, smaltimento	71
16.1	Pulizia	71
16.2	Manutenzione, conservazione in condizioni di efficienza	71
16.3	Smaltimento	71
17 Ris	oluzione di problemi in caso di piccoli malfunzionamenti	72
18 Me	ssaggi di errore	73

1 Dati tecnici

KERN	KIC-TM	
Numero articolo / tipo	TKBC-TM-B	
Display	LCD, a 6 cifre, altezza cifre 25 mm, retroilluminato	
Risoluzione (sistemi di pesatura legalizzabili)	a un range (<i>Max</i>) 3000 <i>e</i>	
Jakara logalizzabili)	multirange/multidivisione (Max) 2 × 3000 e	
Risoluzione (sistemi di pesatura non legalizzati)	60.000 <i>d</i>	
Campi di pesata	2	
Divisioni numerici	1, 2, 5, 10, n	
Celle di carico estensime- triche	87–1100 Ω (resistenza minima/massima)	
Applicazioni	pesatura, determinazione del numero di pezzi, pesatura con range di tolleranza	
Unità di peso	g, kg, pcs, %, FFA	
Temperatura dell'ambiente ammissibile	-10°C +40°C	
Tensione d'ingresso del dispositivo	6 V, 1 A	
Tensione d'ingresso dell'alimentatore di rete	100–240 V; 50/60 Hz	
Europia no monto a la attavia	Tempo di funzionamento 48 ore (retroilluminazione spenta)	
Funzionamento a batteria ricaricabile (opzionale)	tempo di funzionamento 20 ore (retroilluminazione ac- cesa)	
	tempo di ricarica 8 ore ca.	
Dimensioni del display	$220 \times 60 \times 120$ (Larghezza × Profondità × Altezza) [mm]	
Peso netto (kg)	0,8	
Interfacce	RS-232, USB-Device, WLAN, analogico (0–10 V, 4–20 mA), Ethernet, Bluetooth utilizzando presa KUP (opzione originale)	

* Massa minima di un pezzo con determinazione del numero di pezzi in condizioni di laboratorio:

- Condizioni ambientali ideali per la determinazione del numero di pezzi ad alta risoluzione
- Nessuna dispersione della massa dei pezzi da contare

** Massa minima di un pezzo con determinazione del numero di pezzi in condizioni normali:

- > Si verificano condizioni ambientali instabili (raffiche di vento, vibrazioni)
- > Si verifica la dispersione della massa dei pezzi da contare

2 Dichiarazione di conformità

L'attuale dichiarazione di conformità CE/UE è disponibile online all'indirizzo

www.kern-sohn.com/ce


3 Panoramica del dispositivo

3.1 Elementi



Voce	Denominazione
1	Display
2	Tastiera
3	Presa per cella di carico
4	Presa KUP (KERN Universal Port))
5	Presa dell'alimentatore

3.2 Elementi di comando

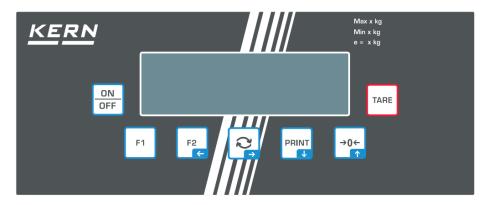

3.2.1 Panoramica della tastiera

Pulsante	Denominazione	Funzione in modalità operativa	Funzione nel menu	
ON OFF	Pulsante ON/ OFF	 Accensione/spegnimento (premere e tenere premuto il pulsante) Accensione/spegnimento della retroilluminazione del display (premere e tenere premuto il pulsante) 		
F1	Tasto F1	 Tasto funzionale, vedere cap. 9.5 		
F2	Tasto F2	 Tasto funzionale, vedere cap. 9.5 	 ➤ Tasto di navigazione ← ➤ Ritorno al livello precedente del menu ➤ Uscita dal menu / ritorno alla modalità di pesatura 	
	Pulsante 🗲	 Tasto di commutazione, ve- dere la sez. 9.5 	 ➤ Tasto di navigazione → ➤ Attivazione di una voce di menu ➤ Conferma della selezione 	
PRINT	Pulsante PRINT	 Trasmissione dei dati di pesatura tramite interfaccia Visualizzazione dell'aumento della risoluzione (premere e tenere premuto il pulsante, solo per scale verificate) 	 ➤ Tasto di navigazione ➤ Selezione di una voce del menu 	
→0← ↑	Pulsante ZERO	> Azzeramento	 ➤ Tasto di navigazione ↑ ➤ Selezione di una voce del menu 	
TARE	Pulsante TARE	> Tara	 Richiamo del menu dell'appli- cazione (premere e tenere premuto il pulsante) 	

3.2.2 Inserimento dei valori in forma numerica

Pulsante	Denominazione	Funzione
		Selezione di una cifra
₽	Tasto di navigazione →	Conferma dei dati inseriti. Premere più volte il tasto di ogni posizione. Attendere che appaia la finestra di immissione numerica
PRINT	Tasto di navigazione Ψ	Diminuzione del valore della cifra lampeggiante (0-9)
→0←	Tasto di navigazione ↑	Aumento del valore della cifra lampeggiante (0-9)

3.2.3 Panoramica delle indicazioni



Voce	Indice	Descrizione	
1		Indicatore di stabilizzazione	
2	>0<	Indicatore di zero	
3	-	Indicatore del valore negativo	
4	HI OK	Indicatori di tolleranza per la pesatura con intervallo di tolleranza	
5	AP	Funzione "Autoprint" attiva	
6	?	Simbolo Wi-Fi	
7	~	Trasferimento dei dati in corso	
8	Indicatore di unità / Pcs / %	Possibilità di selezione: g, kg, lb, gn, dwt, oz, ozt o Simbolo dell'applicazione [Pcs] per determinare il numero di pezzi o [%] per determinare il valore percentuale	
9		Indicatore di livello della batteria	
-	G	Indicatore del valore del peso lordo	
-	NET	Indicatore del valore del peso netto	
- Σ		I dati di pesatura si trovano nella memoria della somma.	

4 Linee guida di base (informazioni generali)

4.1 Uso conforme all'uso previsto

La bilancia che avete acquistato serve a determinare il peso (valore di pesatura) del materiale pesato. Si deve considerarla una "bilancia non automatica", ovvero tale su cui il materiale da pesare va collocato con cautela a mano al centro del piattello della bilancia. Il valore di pesata è leggibile quando la sua indicazione si è stabilizzata.

4.2 Usi non conformi all'uso previsto

- Le nostre bilance non sono bilance automatiche e non sono destinate all'uso in processi di pesatura dinamica. Tuttavia, dopo aver verificato il campo di utilizzo individuale e i requisiti speciali di precisione di un'applicazione qui indicati, le bilance possono essere utilizzate anche per misure dinamiche.
- Non sottoporre il piattello della bilancia a carichi prolungati. Ciò potrebbe causare danneggiamento al meccanismo di misurazione.
- Evitare assolutamente scosse e sovraccarichi del piattello eccedenti i carichi massimi indicati (*Max.*), togliendo il carico di tara già presente. Ciò potrebbe portare a danneggiare la bilancia.
- Non usare mai la bilancia in ambienti a rischio di esplosione. L'esecuzione di serie non è esecuzione antideflagrante.
- È vietato apportare modifiche strutturali alla bilancia. Questo può portare alla visualizzazione di risultati di misura errati, alla violazione delle condizioni tecniche di sicurezza e alla distruzione della bilancia.
- La bilancia va utilizzata esclusivamente in conformità alle indicazioni riportate. Per altri impieghi / campi di applicazione è richiesto il consenso scritto dell'azienda KERN.

4.3 Garanzia

La garanzia si estingue nel caso di:

- non osservanza delle nostre linee guida comprese nel manuale d'istruzioni per uso;
- uso non conforme alle applicazioni descritte;
- modifiche apportate o apertura del dispositivo;
- danneggiamento meccanico o quello causato dall'azione di utilities, liquidi e dell'usura naturale;
- installazione non corretta o impianto elettrico non idoneo;
- sovraccarico del meccanismo di misura.

4.4 Sorveglianza dei mezzi di controllo

Nell'ambito del sistema di garanzia di qualità è necessario verificare a intervalli regolare le caratteristiche tecniche di misurazione della bilancia e del peso campione eventualmente disponibile. A tal fine l'utente responsabile deve definire un ciclo adeguato, nonché il genere e la dimensione di tale verifica. Le informazioni riguardanti la sorveglianza degli strumenti di controllo quali sono le bilance, nonché l'indicazione di pesi campione indispensabili, sono disponibili sul sito internet dell'azienda KERN (www.kern-sohn.com). I pesi di taratura e le bilance possono essere sottoposti al processo di controllo metrico (taratura) in modo rapido ed economico presso un laboratorio di taratura accreditato KERN (con riferimento allo standard nazionale).

5 Indicazioni generali di sicurezza

5.1 Osservanza di indicazioni comprese nel manuale d'istruzioni per uso



⇒ Prima di posizionare e di mettere in funzione il dispositivo è indispensabile leggere attentamente il presente manuale d'istruzioni per l'uso, anche se avete già un'esperienza nell'uso delle bilance dell'azienda KERN.

5.2 Addestramento del personale

Il dispositivo deve essere azionato e mantenuto solo da personale addestrato.

6 Trasporto e stoccaggio

6.1 Controllo in ricezione

Immediatamente dopo aver ricevuto il pacco, controllare se esso non presenti eventuali danneggiamenti esterni visibili. Lo stesso riguarda il dispositivo, dopo che è stato disimballato.

6.2 Imballaggio / trasporto di reso



- ⇒ Conservare tutte le partii dell'imballaggio originale per un eventuale trasporto di reso.
- ⇒ Per il trasporto di reso usare solo l'imballaggio originale.
- ⇒ Prima della spedizione scollegare tutti i cavi e parti sciolte/mobili.
- ⇒ Rimontare le sicurezze di trasporto, se presenti.
- ⇒ Proteggere tutte le parti, ad es. la protezione antivento, il piattello, l'alimentatore di rete, ecc. da scivolamento e danneggiamento.

7 Disimballaggio, installazione e avviamento

7.1 Luogo di installazione e di utilizzo

La bilancia è stata costruita in maniera tale da fornire in normali condizioni d'uso risultati di pesatura affidabili.

La scelta di localizzazione corretta della bilancia ne assicura funzionamento preciso e veloce.

Nel punto di localizzazione della bilancia osservare le seguenti regole:

- Posizionare la bilancia su una superficie stabile, piatta.
- Evitare temperature estreme, nonché oscillazioni di temperatura che si verificano, per esempio, quando la bilancia è collocata presso un radiatore oppure in ambiente esposto all'azione diretta dei raggi solari.
- Proteggere la bilancia dall'azione diretta della corrente d'aria che si viene a formare con finestre e porte aperte.
- Evitare scosse durante la pesatura.
- Proteggere la bilancia da umidità elevata dell'aria, vapori e polvere.
- Non esporre il dispositivo all'azione durevole di intensa umidità. La rugiada indesiderata (condensazione sul dispositivo di umidità presente nell'aria) può formarsi quando il dispositivo freddo sarà collocato in un ambiente notevolmente più caldo. In tal caso il dispositivo scollegato dalla rete di alimentazione va sottoposto a una acclimatazione di circa 2- ore a temperatura ambiente.
- Evitare cariche statiche provenienti dal materiale pesato o dal contenitore utilizzato per pesare.
- Non utilizzare lo strumento in atmosfere esplosive o in aree a rischio di gas, vapori, nebbie o polveri esplosive!
- Tenere lontano da sostanze chimiche (ad esempio liquidi o gas) che possono avere un effetto aggressivo sulle superfici interne ed esterne della bilancia e danneggiarle.
- Mantenere il grado di protezione IP del dispositivo.
- In caso di campi elettromagnetici, cariche elettrostatiche (ad esempio durante la pesatura / conteggio del numero di parti in plastica) e alimentazione elettrica instabile, sono possibili forti deviazioni delle letture (risultati di pesatura errati e danni alla bilancia). In tal caso è necessario cambiare la localizzazione o eliminare la fonte di disturbi.

7.2 Disimballo e ispezione

Disimballare il dispositivo e gli accessori, rimuovere il materiale d'imballaggio e sistemarli nel luogo di lavoro previsto. Verificare che tutti gli articoli inclusi nella fornitura siano accessibili e non danneggiati.

Volume della fornitura / accessori di serie:

- Display
- Alimentatore di rete
- Coperchio operativo
- Istruzioni per l'uso

7.3 Alimentazione di rete



Selezionare la spina appropriata per il paese di utilizzo e inserirla nell'alimentatore di rete.



Verificare che la tensione di alimentazione della bilancia sia impostata correttamente. La bilancia può essere collegata alla rete elettrica solo se i dati della bilancia (adesivo) e quelli della tensione di alimentazione locale sono identici.

Usare solo gli alimentatori di rete originali KERN. L'uso di altri prodotti richiede l'autorizzazione da parte di KERN.




Importante:

- Verificare che il cavo di rete non sia danneggiato prima della messa in funzione.
- L'alimentatore non deve entrare in contatto con liquidi.
- La spina deve essere sempre facilmente accessibile.

7.4 Funzionamento a batteria ricaricabile (opzionale)

ATTEN-ZIONE

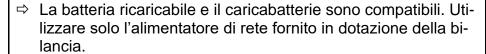



- ⇒ Non utilizzare la bilancia mentre è in carica.
- ⇒ Sostituire la batteria ricaricabile solo con una batteria dello stesso tipo o del tipo raccomandato dal produttore.
- □ La batteria ricaricabile non è protetta da tutte le condizioni ambientali. L'esposizione della batteria a determinate condi- zioni ambientali può provocare incendi o esplosioni. Ciò po-trebbe portare a gravi lesioni umane o danni materiali.



- ⇒ Proteggere la batteria dal fuoco e dal calore.
- Non permettere che la batteria entri in contatto con liquidi, sostanze chimiche o sali.
- Non esporre la batteria ad alta pressione o alle radiazioni a microonde.



- Non modificare o manomettere la batteria e il caricabatteria in nessun caso.
- Non utilizzare una batteria difettosa, danneggiata o deformata.
- ⇒ Non collegare o cortocircuitare i contatti elettrici della batteria con oggetti metallici.
- ⇒ Da una batteria difettosa potrebbe fuoriuscire dell'elettrolito. Il contatto della pelle o degli occhi con l'elettrolita potrebbe provocare irritazioni.
- ⇒ All'inserimento o sostituzione delle batterie, assicurarsi che la polarità sia corretta (vedere le informazioni sull'alloggiamento delle batterie).
- ⇒ Collegando l'alimentazione di rete si disattiva la modalità operativa a batteria. In modalità di alimentazione di rete, la batteria ricaricabile deve essere rimossa quando la pesatura dura più di 48 ore! (pericolo di surriscaldamento).
- ⇒ Se si rileva che la batteria emana odori, è riscaldata, scolorita o deformata, deve essere immediatamente scollegata dall'alimentazione e, se possibile, dalla bilancia.

7.4.1 Ricarica della batteria

La batteria ricaricabile (opzionale) si carica con il cavo di alimentazione in dotazione.

Prima del primo utilizzo, la batteria deve essere caricata con il cavo di rete per almeno 15 ore.

Ai fini del risparmio energetico della batteria ricaricabile, è possibile attivare dal menu (vedere cap. 14.3.1) la funzione di spegnimento automatico < 日山上口FF >.

Quando la batteria è esaurita, il display visualizza l'indicazione < L = bAE >. Per ricaricare la batteria, collegare il cavo di alimentazione il prima possibile. Per caricare completamente la batteria ci vogliono circa 8 ore.

7.5 Collegamento di dispositivi periferici

Prima di collegare o scollegare dispositivi aggiuntivi (stampanti, computer) da/all'interfaccia dati, la bilancia deve essere assolutamente scollegata dalla rete.

Insieme con la bilancia devono essere utilizzati solo gli accessori e le periferiche KERN che sono stati abbinati in modo ottimale al dispositivo in oggetto.

7.6 Primo avvio

Per ottenere risultati precisi di pesatura con bilance elettroniche, è necessario garantire alla bilancia una temperatura di esercizio adeguata (vedi "Tempo di preriscaldamento", cap. 1) In fase di riscaldamento, la bilancia deve essere collegata all'alimentazione elettrica (rete, batteria o pile).

La precisione della bilancia dipende dall'accelerazione locale della terra.

Rispettare rigorosamente le indicazioni di cui al capitolo "Regolazione".

7.7 Regolazione

Siccome il valore dell'accelerazione terrestre non è uguale in ogni luogo della Terra, ogni bilancia deve essere regolata - secondo il principio di pesatura derivato dalla fisica di base - sull'accelerazione terrestre prevalente nel luogo in cui si trova la bilancia (solo se la bilancia non è stata già sottoposta a una regolazione di fabbrica nel luogo di posizionamento). Questa procedura di regolazione deve essere eseguita alla prima messa in funzione, dopo ogni cambiamento di posizione e in caso di fluttuazioni della temperatura ambiente. Per garantire che i valori di misura siano precisi, si raccomanda inoltre di tarare periodicamente la bilancia anche in modalità di pesatura.



- Preparare il peso di regolazione necessario, vedere cap.
 Il peso del peso di regolazione utilizzato dipende dall'intervallo di pesatura della bilancia. Se possibile, la regolazione deve essere effettuata con un peso di regolazione vicino al carico massimo. Le informazioni sui pesi di regolazione sono disponibili su Internet all'indirizzo: http://www.kern-sohn.com
- Assicurare condizioni ambientali stabili. La stabilizzazione richiede il tempo di preriscaldamento (vedere cap. 1)
- Assicurarsi che non vi siano oggetti sul piattello della bilancia.
- Evitare vibrazioni e correnti d'aria.
- Eseguire la regolazione solo con il piattello di pesata standard in posizione.

Per le bilance con un certificato di esame del tipo, la regolazione è bloccata.

Per rimuovere il blocco d'accesso, distruggere il sigillo e utilizzare il selettore di regolazione. Posizione del selettore di regolazione, vedi il cap. 8.

Attenzione:


Una volta distrutto il sigillo, e prima di utilizzare nuovamente la bilancia per applicazioni che richiedono la verifica metrica, la bilancia deve essere verificata da un organismo notificato autorizzato e contrassegnata di conseguenza con un nuovo sigillo.

7.7.1 Tara esterna < CalExt >



⇒ Per richiamare il menu di configurazione, premere e tenere premuti contemporaneamente i pulsanti **TARE** e **ON/OFF**.

- ⇒ Usando i tasti di navigazione
 ♣♠, selezionare il peso di regolazione richiesto, vedere cap. 1 "Voci di regolazione" o "Peso di regolazione raccomandato".
- ⇒ Preparare il peso di regolazione richiesto.
- ⇒ Confermare la selezione premendo il tasto →. Le indicazioni < ¬E ¬ □ > e < P Ь Ь □ > vengono visualizzate in successione, seguite dal valore del peso di regolazione da posizionare sulla bilancia.

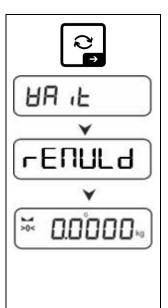

- ⇒ Una volta visualizzata l'indicazione < ¬E∏∐Ld >, rimuovere il peso di regolazione.
- Dopo l'avvenuta regolazione, la bilancia torna automaticamente in modalità di pesatura.

 In caso di errore di regolazione (ad es. oggetti sul piattello della bilancia), il display visualizza il messaggio di errore < ☐ ☐ ☐ ☐ >. Spegnere la bilancia e ripetere la procedura di regolazione.


7.7.2 Regolazione esterna con peso di regolazione definito dall'utente < caleud >.



⇒ Per richiamare il menu di configurazione, premere e tenere premuti contemporaneamente i pulsanti **TARE** e **ON/OFF**.

- - ⇒ Usare i tasti di navigazione **\P**↑ per selezionare la voce < □ □ □ □ > dal menu.

 - ⇒ Preparare il peso di regolazione.
 - ⇒ Inserire il valore del peso, per l'inserimento dei valori in forma numerica, vedere cap. 3.2.2.

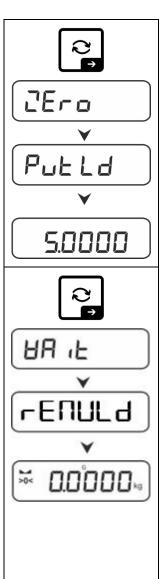

⇒ Confermare la selezione premendo il tasto →. < ☐ □ >,

Le indicazioni < ☐ □ □ > e < ☐ □ ☐ > vengono visualizzate in successione, seguite dal valore del peso di regolazione da posizionare sulla bilancia.

⇒ Una volta visualizzata l'indicazione < ¬E∏∐L d >, rimuovere il peso di regolazione.

Dopo l'avvenuta regolazione, la bilancia torna automaticamente in modalità di pesatura.
 In caso di errore di regolazione (ad es. oggetti sul piattello della bilancia), il display visualizza il messaggio di errore
 ☐☐☐ >. Spegnere la bilancia e ripetere la procedura di regolazione.

7.7.3 Costante gravitazionale nel luogo di regolazione < graadj >




⇒ Per richiamare il menu di configurazione, premere e tenere premuti contemporaneamente i pulsanti **TARE** e **ON/OFF**.

- ⇒ Attendere che venga visualizzata la prima voce del menu <
 □ ∃L >.
- - ⇒ Inserire il valore richiesto e confermare premendo il tasto →, per l'inserimento dei valori in forma numerica, vedi il cap. 3.2.2
 La bilancia viene riportata al menu.

⇒ Per uscire dal menu, premere più volte il tasto ←.

7.7.4 Costante gravitazionale nel luogo di installazione < grause >

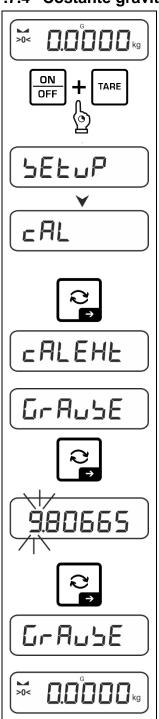

⇒ Per richiamare il menu di configurazione, premere e tenere premuti contemporaneamente i pulsanti **TARE** e **ON/OFF**.

- ⇒ Attendere che venga visualizzata la prima voce del menu <
 □ ∃L >.
- - ⇒ Inserire il valore richiesto e confermare premendo il tasto →, per l'inserimento dei valori in forma numerica, vedere cap. 3.2.2.
 La bilancia viene riportata al menu.

⇒ Per uscire dal menu, premere più volte il tasto ←.

8 Controllo metrologico legale

Informazioni generali:

Secondo la direttiva 2014/31/UE, gli strumenti di pesatura devono essere sottoposti alla verifica metrica se sono utilizzati nei seguenti modi (ambito giuridico):

- per le transazioni commerciali, quando il prezzo di un bene è determinato dalla sua pesatura;
- per la fabbricazione di farmaci su prescrizione in farmacia, come pure in occasione delle analisi effettuate in laboratori medici e farmaceutici;
- per l'applicazione delle disposizioni legali;
- per la produzione di imballaggi finiti.

In caso di dubbi, contattare l'Ufficio di Pesi e Misure locale.

Le bilance utilizzate nel campo determinato dalla legge (-> bilance legalizzate) nel corso di validità della legalizzazione devono mantenere i livelli di errore ammissibili delle bilance in uso - di regola sono uguali al doppio dei valori di errore ammissibile dell'indicazione della bilancia durante la legalizzazione.

Alla scadenza del periodo di validità della legalizzazione, è necessario effettuare di nuovo l'operazione di taratura. La regolazione della bilancia necessaria per eseguire la nuova taratura al fine di mantenere i livelli di errore limite delle indicazioni della bilancia ammissibili durante la legalizzazione non è coperta dalla garanzia.

Raccomandazioni per la taratura:

Le bilance contrassegnate nei dati tecnici come idonee alla verifica metrica sono dotate di un certificato di esame UE del tipo. Se la bilancia deve essere utilizzata in un campo specificato sopra sopra che richiede la verificazione legale, deve essere sottoposta a un controllo metrico legale e la sua verificazione deve essere rinnovata periodicamente.

La riconvalida della verificazione della bilancia bilancia viene effettuata in conformità con le disposizioni in vigore del paese di riferimento. In Germania, ad esempio, il periodo di validità del controllo metrologico legale di bilance è generalmente di 2 anni.

Le disposizioni legali in vigore nel paese di utilizzo devono essere rispettate!




La verificazione della bilancia senza sigilli non è valida.

Nel caso di bilance con certificato di esame del tipo, i sigilli apposti indicano che la bilancia può essere aperta e sottoposta a manutenzione solo da personale specializzato addestrato e autorizzato. La distruzione dei sigilli significa la scadenza della validità del controllo metrologico legale. Le leggi e le disposizioni nazionali devono essere rispettate. In Germania è richiesta una nuova verificazione legale

Posizione del commutatore di regolazione e dei sigilli:

Posizione dei sigilli*

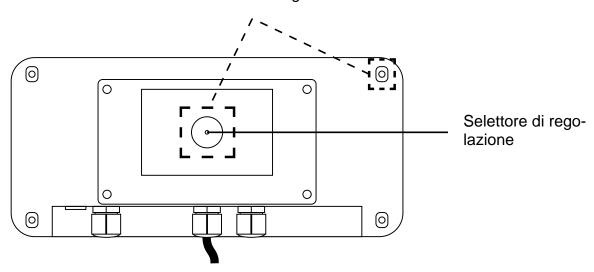


^{*}Posizione del sigillo interno può variare

9 Modalità di base

9.1 Accensione/spegnimento

Accensione:

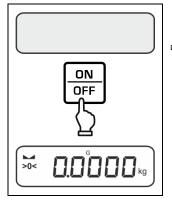


⇒ Premere il tasto **ON/ OFF**.

Dopo l'accensione del display viene eseguito l'autotest della bilancia.


Attendere la visualizzazione dell'indicazione del peso. La bilancia è pronta per il funzionamento con l'ultima applicazione attiva.

Spegnimento:

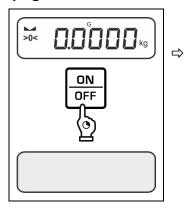

Premere e tenere premuto il pulsante **ON/OFF** fino allo spegnimento del display.

9.2 Pesatura normale

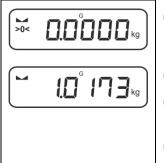

- ⇒ Verificare che sia visualizzato l'indicatore di zero [>0<], azzerare se necessario premendo il pulsante ZERO.</p>
- ⇒ Posizionare il materiale da pesare.
- ⇒ Leggere il risultato di pesatura.

Avvertimento di sovraccarico

Evitare assolutamente sovraccarichi del dispositivo eccedenti i carichi massimi indicati (*Max.*), togliendo il carico di tara già presente.

Ciò potrebbe portare a danneggiare la bilancia.


Il superamento del carico massimo è segnalato dall'indicazione [- 7. Alleggerire la bilancia o diminuirne il precarico.

9.3 Azzeramento

Azzerare la bilancia prima di procedere con la pesatura per garantire i risultati di pesa ottimali.

L'azzeramento è possibile solo nel range di ±2% Max.


Per valori superiori a ±2% *Max* viene visualizzato il messaggio di errore < 리니 다

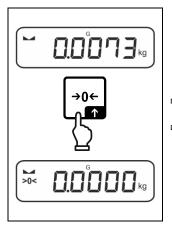

- ⇒ Rimuovere il peso dalla bilancia.
- ⇒ Premere il tasto **ZERO** per azzerare la bilancia.

9.4 Tara

Il peso della tara di qualsiasi contenitore utilizzato per la pesatura può essere tarato premendo il pulsante; questo permette di visualizzare il peso netto del materiale pesato durante i processi di pesatura successivi.

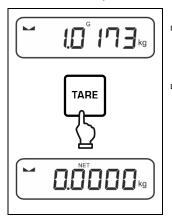

- ⇒ Posizionare il contenitore utilizzato per la pesatura sul piattello della bilancia.
- Attendere che l'indicatore di stabilizzazione ► ✓ venga visualizzato, quindi premere il tasto TARE. La massa del recipiente sarà salvata nella memoria della bilancia. Vengono visualizzati l'indicazione di zero e l'indicatore < NET >.

L'indicatore < **NET** > indica che tutti i valori di peso visualizzati sono valori netti.



- Dopo aver alleggerito la bilancia, il valore di tara memorizzato viene visualizzato con il segno negativo.
- Per cancellare il valore di tara memorizzato, rimuovere il peso dal piattello della bilancia e premere il tasto TARE o il tasto ZERO.
- La procedura di tara può essere ripetuta un numero illimitato di volte, ad esempio quando si pesano diversi componenti di una miscela (ripesatura). Il limite viene raggiunto quando l'intera gamma di tara viene esaurita.
- Inserimento della tara in forma numerica (funzione PRE-TARE)

9.5 Tasto di commutazione e tasto F (impostazioni standard)

Al pulsante di commutazione **₹** e al pulsante **F** si possono attribuire varie funzioni.

Nelle applicazioni della bilancia, come standard (< dEFAuLE >) sono impostate le seguenti funzioni:

2	Premere il pulsante	Premere e tenere premuto il pul- sante	
RE 'P	 Premendo la prima volta: Impostazione dell'unità di pesatura Commutazione tra le unità di pesatura 	 Visualizzazione del valore del peso lordo 	
count	 Premendo la prima volta: Impostazione del numero di pezzi di riferimento Commutazione tra le unità di pesatura 	Dopo aver tarato la bilancia e pre- muto il pulsante, viene visualizzata l'unità di peso; premendo e te- nendo premuto il pulsante è possi- bile passare dal valore lordo a quello netto e alla tara.	
chEch	 Premendo la prima volta: Impostazione dell'unità di pesatura Commutazione tra le unità di pesatura 	Dopo aver tarato la bilancia e pre- muto il pulsante, viene visualizzata l'unità di peso; premendo e te- nendo premuto il pulsante è possi- bile passare dal valore lordo a quello netto e alla tara.	

F1	Premere il pulsante	Premere e tenere premuto il pul- sante
HE 'H	 Apertura delle impostazioni della funzione PRE-TARE 	 Esecuzione della funzione Data- Hold
count	 Impostazione del numero di pezzi di riferimento 	Nessuna funzione attribuita
chEch	 Apertura delle impostazioni della pesatura di controllo 	 Apertura delle impostazioni della pesatura target

F2	Premere il pulsante	Premere e tenere premuto il pul- sante	
HE 14		Combinedal piattolla della bilancia	
count	> Selezione dell'applicazione	 Cambio del piattello della bilancia (disponibile solo quando è colle- gata un'altra piattaforma) 	
chEch		gata un atti a piattatorma)	


Altre opzioni di impostazione sono disponibili nel menu di configurazione nel sottomenu < bubble pi >, vedere cap. 14.3.1.

Le impostazioni standard (< dEFAuLE >) per l'applicazione <Pesatura> sono descritte di seguito

9.5.1 Commutazione dell'unità di pesatura

Per impostazione predefinita, il pulsante di commutazione \rightleftharpoons è impostato in modo che **premendolo** si possa passare da un'unità di pesatura all'altra.


Attivazione di un'unità:

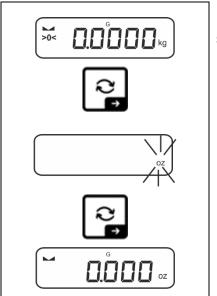

Premendo per la prima volta il pulsante Reprende possibile definire l'unità di scelta rapida.


- ⇒ Premere il tasto ≥ e attendere che l'inidicatore inizi a lampeggiare.
- ⇒ Usare i tasti di navigazione ↓↑ per selezionare un'unità di peso e confermare premendo il tasto →.

Commutazione dell'unità:

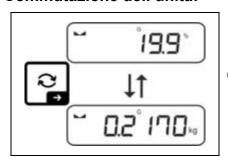

⇒ Il tasto permette di passare dall'unità attiva 1 all'unità 2.


Attivazione di un'unità diversa

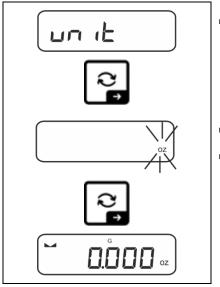

- ⇒ Richiamare l'impostazione del menu < □□ □□ □□ > e confermare premendo il tasto →.
- ⇒ Attendere che l'indicatore inizi a lampeggiare.
- □ Usare i tasti di navigazione ↓↑ per selezionare un'unità di peso e confermare premendo il tasto →.
- Le impostazioni necessarie per la selezione dell'unità di applicazione (%, FFA) sono riportate nel cap. 11.4.2 e 0.

9.5.2 Visualizzazione del valore del peso lordo

Di norma, il tasto di commutazione \rightleftharpoons è impostato in modo che, **premendo e tenendo premuto** il pulsante, venga visualizzato il valore del peso lordo.

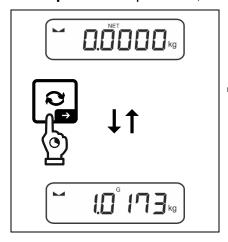

- ⇒ Premere e tenere premuto il tasto finché non viene visualizzato il valore del peso lordo.
 - Una volta rilasciato il pulsante, il valore del peso lordo viene mantenuta ancora per un momento.

9.5.3 Apertura delle impostazioni della funzione PRE-Tare

9.5.4 Esecuzione della funzione Data-Hold


Di norma, il pulsante **F** è impostato in modo che **premendo e tenendo premuto** il pulsante esegua la funzione Data-Hold < \pi \(\bullet \), vedere cap. 11.3.

10 Concetto di funzionamento

La bilancia viene fornita dalla fabbrica con diverse applicazioni (pesatura semplice, pesatura con intervallo di tolleranza, conteggio del numero di pezzi). Dopo la prima accensione, la bilancia viene avviata con l'applicazione <Pesatura>.

Tuttavia, una volta che la bilancia è stata accesa, la sua ulteriore modalità di funzionamento può essere determinata selezionando l'applicazione specifica nel **menu delle applicazioni** (si veda cap. 14.2). Oppure modalità di pesatura standard oppure, ad es. modalità di pesatura con intervallo di tolleranza, o modalità di determinazione del numero di pezzi.

Selezione dell'applicazione:

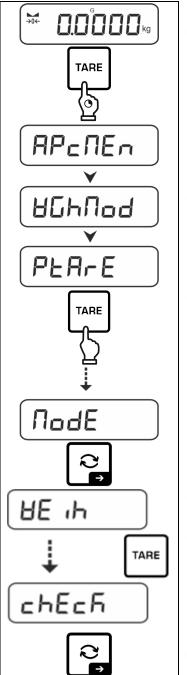

⇒ Premere il tasto **TARE** per selezionare l'impostazione del menu < ☐☐☐E > e confermare premendo il pulsante →.

⇒ Viene visualizzata l'ultima applicazione attiva, ad es. < ⊞E ₁□h >.

⇒ Premendo il tasto TARE, selezionare l'applicazione richiesta, selezionabile:

HE Lin Pesatura

COUNT Determinazione del numero di pezzi

⇒ Confermare la selezione premendo il tasto →.

Dopo aver selezionato l'applicazione, il menu dell'applicazione visualizza solo le impostazioni specifiche di quell'applicazione in modo da poter raggiungere rapidamente e direttamente l'obiettivo.



- Le informazioni sulle impostazioni specifiche dell'applicazione sono fornite nella descrizione di ogni applicazione.
- Tutte le impostazioni di base e i parametri che interessano il funzionamento della bilancia sono raccolti nel **menu di configurazione** (vedi il cap. 14.3.1).
 - Queste impostazioni si riferiscono a tutte le applicazioni.
- Il numero di applicazioni disponibili dipende dal modello.

Cambio dell'applicazione:

- ⇒ Premere e tenere premuto il tasto **TARE** fino a visualizzare la prima voce del menu di configurazione.
- ⇒ Premendo il tasto ♥ selezionare l'impostazione del menu < \(\Pi\alpha\delta\E\) > e confermare premendo il tasto →. Viene visualizzata l'impostazione corrente.
- ⇒ Usare il pulsante ♥ per selezionare l'applicazione richiesta e confermare premendo il tasto →.

11 Applicazione < Pesatura >

Il modo di esecuzione della pesatura semplice e della tara è descritto nel cap. 9.2 o 9.4. Altre opzioni di impostazione specifiche sono descritte nelle sezioni seguenti.

Se l'applicazione <Pesatura> non è ancora attiva, selezionare l'impostazione del menu < ☐☐ dE > → < HE → , vedere cap. 9.5.

11.1 Impostazione specifiche per l'applicazione

Visualizzazione del menu:

- ⇒ Premere e tenere premuto il tasto **TARE** fino a visualizzare'indicazione < ☐☐ ¬
- \Rightarrow L'indicazione prima cambia in $< B \Box h \Box \Box d >$, e quindi in $< P \Box A \Box E >$.
- ⇒ Navigazione nel menu, vedere cap. 14.1.

Panoramica (modelli senza possibilità di verifica metrica):modelli

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione / capitolo)	
PEArE PRE-TARE	ActuAL	Acquisizione del peso posizionato come valore PRE-TARE, vedere cap. 11.2.1			
PRE-TARE	NANUAL	Inserimento della tara in forma numerica, vedere cap. 11.2.2			
	cLEAr	Cancellazion	Cancellazione del valore PRE-TARE		
hoLd	-	Attivazione d	ella funzione "Hold", vedi cap	o. 11.3	
un iE Unità	unità di peso di- sponibili, vedere cap. 1			i peso in cui viene	
	pcs	Unità dell'app	olicazione "Determinazione de	cazione "Determinazione del numero di pezzi"	
FFA		Fattore di moltiplicazione, vedi cap. 11.4.2			
		Unità dell'applicazione <determinazione del="" percentuale="" valore="">, vedi cap. 0</determinazione>			
NodE	AE 'CH	Pesatura			
Applicazioni	count	Determinazio	ne del numero di pezzi	vedere cap. 10	
	chEch	Pesatura con	intervallo tolleranza		


Panoramica (modelli con possibilità di verifica metrica):

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione / capitolo)
PEArE PRE-TARE	ActuAL	Acquisizione del peso posizionato come valore PRE-TARE, vedere cap. 11.2.1		
	NANUAL	Inserimento della tara in forma numerica, vedere cap. 11.2.2		
	cLEAr	Cancellazione del valore PRE-TARE		
hoLd	-	Attivazione della funzione "Hold", vedi cap. 11.3		
un iE Unità	g	Con questa funzione si determina l'unità di peso in cui viene visualizzato il risultato, vedi cap. 11.4.1.		
	kg			
NodE Applicazioni	AE 'CH	Pesatura	vedere cap. 10 con intervallo tolleranza	
	count	Determinazio		
	chEch	Pesatura con		

11.2 PRE-Tare

11.2.1 Assunzione del peso posizionato come valore PRE-TARE


< PEArE > → < ActuAt >

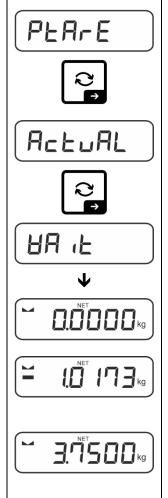

- ⇒ Posizionare il contenitore utilizzato per la pesatura.
- ⇒ Richiamare l'impostazione del menu < Ptare > e confermare premendo →.
- ⇒ Per assumere il peso posizionato come valore PRE-TARE, usare i tasti di navigazione ↓↑ per selezionare la voce di menu < actuAl >.
- ⇒ Il peso del contenitore utilizzato per la pesatura viene memorizzato come tara. Vengono visualizzati: l'indicazione dello zero, gli indicatori <PTARE> e <NET>.
- ⇒ Rimuovere il contenitore utilizzato per la pesatura; vengono visualizzati: l'indicatore (NET) e la tara con il segno negativo del valore.
- ⇒ Posizionare il contenitore pieno utilizzato per la pesatura.
- ⇒ Leggere il peso netto.
- La tara immessa è valida fino all'immissione di una nuova tara. Per cancellarla, premere il tasto TARE o confermare l'impostazione del menu < □LE用□ > premendo il tasto →.

11.2.2 Immissione della tara nota n forma numerica


< PEArE > ➡ < NAnuAL >

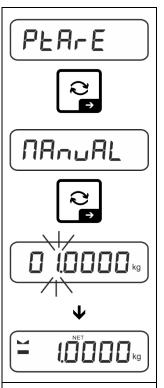

- ⇒ Richiamare l'impostazione del menu < PER⊏E > e confermare premendo →.
- ⇒ Immettere una tara nota; per l'immissione numerica, vedere il cap. 3.2.2, la voce attiva lampeggia.
- ➡ Il peso immesso viene memorizzato come tara, vengono visualizzati gli indicatori <PTARE> e <NET> e la tara con segno negativo.
- ⇒ Posizionare il contenitore pieno utilizzato per la pesatura.
- ⇒ Leggere il peso netto.
- La tara immessa è valida fino all'immissione di una nuova tara. Per cancellarla, inserire il valore di zero o confermare l'impostazione del menu < □ LER□ > premendo il tasto →.

11.3 Funzione Data-Hold


37500kg

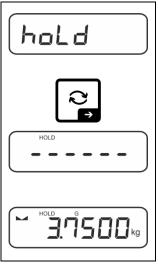

- ⇒ Selezionare l'impostazione del menu < h□Ld >.
- ⇒ Posizionare il materiale da pesare.
- ⇒ Confermare premendo il tasto →.
- ➡ Il display mantiene il primo valore di pesatura stabile, indicato dal simbolo [HOLD] sul bordo superiore del display.
 Dopo aver alleggerito il piattello, il valore viene mantenuto sul display per altri 10 s

11.4 Unità di pesatura


11.4.1 Impostazione dell'unità di pesatura

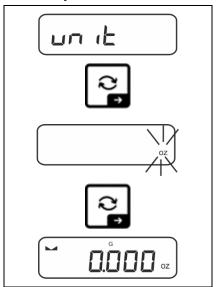

- ⇒ Attendere che l'indicatore inizi a lampeggiare.
- ⇒ Usare i tasti di navigazione ↓↑ per selezionare un'unità di peso e confermare premendo il tasto →.




- Le impostazioni necessarie per la selezione dell'unità di applicazione (FFA,) sono riportate nel cap. 11.4.2 e 0.
- Il tasto
 ⇔ (impostazione standard) consente di commutare tra l'unità attiva 1 e l'unità attiva 2 (per l'impostazione standard dei pulsanti, vedere cap. 9.5. Per ulteriori opzioni di impostazioni, vedere cap. 14.3.1.

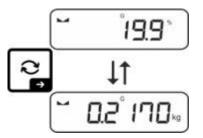

11.4.2 Pesatura con fattore di moltiplicazione con unità dell'applicazione <FFA>

In questo punto si specifica il fattore per cui moltiplicare il risultato della pesata (in grammi).

In questo modo, la determinazione della massa può tenere conto simultaneamente, per esempio, di un tasso di errore noto.

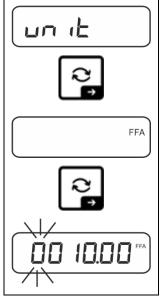

- □ Usando i tasti di navigazione ↓↑, selezionare l'impostazione <FFA> e confermare premendo il tasto →.
- ⇒ Immettere il fattore di moltiplicazione; per i valori numerici, vedere cap. 3.2.2, la voce attiva lampeggia.

11.4.3 Pesatura percentuale con l'unità di applicazione <%>

L'unità di applicazione <%> consente di controllare il peso del campione in percentuale rispetto al peso di riferimento.



- ⇒ Selezionare l'impostazione del menu < ⊔ □ □ □ □ >.
- ⇒ Posizionare il peso di riferimento corrispondente al valore del 100%.
- ⇒ Confermare premendo il tasto →.
- ⇒ Usando i tasti di navigazione ↓1, selezionare l'impostazione < % > e confermare premendo il tasto →.

- Da questo punto in poi, il peso del campione viene visualizzato come percentuale in relazione al peso di riferimento.

12 Applicazione < Determinazione del numero di pezzi>

Se l'applicazione <Determinazione del numero di pezzi> non è ancora attiva, selezionare l'impostazione del menu < I ad E > > < capat > , vedi cap. 10.

12.1 Impostazione specifiche per l'applicazione

Visualizzazione del menu:

- \Rightarrow L'indicazione prima cambia in < $\Box\Box\Box\Box\Box$ >, e poi in < $\Box EF$ >.
- ⇒ Navigazione nel menu, vedere cap. 14.1.

Panoramica:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione / ca	apitolo	
rEF	5	Numero di pezzi di riferimento 5			
Numero di pezzi di ri-	10	Numero di pezzi di riferimento 10			
ferimento	50	Numero di pezzi di riferimento 20			
	50	Numero di pezzi di	riferimento 50		
	FrEE	A libera scelta, per l'inserimento dei valori in forma numerica, vedere cap. 3.2.2			
	inPut	Immissione del peso di un singolo pezzo, immissione del valore in forma numerica, vedere cap. 3.2.2			
PEA-E PRE-TARE	ActuAL	Acquisizione del peso posizionato come valore PRE-TARE, vedere cap. 11.2.1			
	NAnuAL	Inserimento della tara in forma numerica, vedere cap. 11.2.2			
	cLEAr	Cancellazione del v	alore PRE-TARE		
LA-GEL Conteggio target	UALUE	Modalità di determinazione del numero di pezzi			
Conteggio target	Errupp	Tolleranza superior	eriore vedere cap. 12.3		
	ErrLoU	Tolleranza inferiore			
	cLEAr	Cancellazione di impostazioni			
NodE	count	Determinazione del numero di pezzi			
Applicazioni	chEch	Pesatura con intervallo tolleranza vedere cap. 10			
	BE 'CH	Pesatura			

12.2 Utilizzo dell'applicazione

12.2.1 Conteggio di pezzi


Prima di poter contare i pezzi utilizzando la bilancia, è necessario conoscere il peso medio di un singolo pezzo (peso unitario), il cosiddetto valore di riferimento. A tal fine, è necessario stabilire un numero specifico di pezzi da contare. In base al peso, si determina il peso totale, che viene diviso per il numero di pezzi, il cosiddetto numero di pezzi di riferimento. Il conteggio del numero di pezzi viene quindi effettuato sulla base del peso medio calcolato di un singolo pezzo..



- Più grande è il numero di pezzi di riferimento, più grande è la precisione del conteggio dei pezzi.
- Nel caso di pezzi piccoli o molto diversificati, il valore di riferimento deve essere corrispondentemente grande.
- Per la massa minima dei pezzi da contare, vedi tabella "Dati tecnici".


1. Impostazione del valore di riferimento

Numero dei pezzi di riferimento 5, 10, 20 o 50:

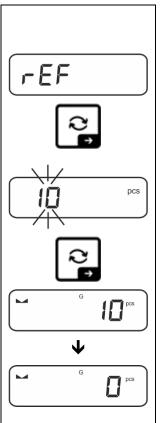


- ⇒ Se necessario, posizionare il contenitore usato per la pesatura ed eseguire la tara.
- ⇒ Posizionare il numero desiderato di pezzi di riferimento.
- ⇒ Richiamare l'impostazione del menu < ¬EF > e confermare premendo →.
- ⇒ Con i tasti di navigazione ↓↑, selezionare il numero di pezzi di riferimento (5, 10, 20, 50) corrispondente al peso di riferimento posizionato e confermare premendo →.
- ⇒ La bilancia determina il peso medio di un singolo pezzo e visualizza il numero di pezzi.
- Rimuovere il peso di riferimento. La bilancia è ora in modalità conteggio pezzi e consente di contare tutti i pezzi sul piatto della bilancia.

Numero di pezzi di riferimento definito dall'utente:

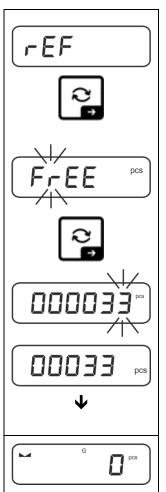


- ⇒ Se necessario, posizionare il contenitore usato per la pesatura ed eseguire la tara.
- ⇒ Posizionare il numero desiderato di pezzi di riferimento.
- ⇒ Richiamare l'impostazione del menu < ¬EF > e confermare premendo →.
- ⇒ Usando i tasti di navigazione ↓↑, selezionare l'impostazione < F ¬ E E > e confermare premendo il tasto →.
- ⇒ Viene visualizzata la finestra per l'immissione del valore in forma numerica.
- ⇒ Inserire e confermare il numero di pezzi di riferimento posizionati; per l'inserimento dei valori in forma numerica, vedi cap. 3.2.2.
- ⇒ La bilancia determina il peso medio di un singolo pezzo e visualizza il numero di pezzi.
- ⇒ Rimuovere il peso di riferimento. La bilancia è ora in modalità conteggio pezzi e consente di contare tutti i pezzi sul piatto della bilancia.

Conteggio con massa liberamente selezionabile di un singolo pezzo

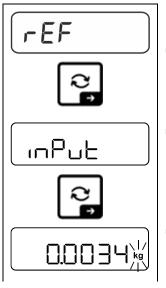

- ⇒ Richiamare l'impostazione del menu < ref > e confermare premendo →.
- ⇒ Usare i tasti di navigazione ↓↑ per selezionare l'impostazione < □□□□ > e confermare premendo il tasto →.
- ⇒ Usare i tasti di navigazione ↓↑ per selezionare un'unità di peso e confermare premendo il tasto →.

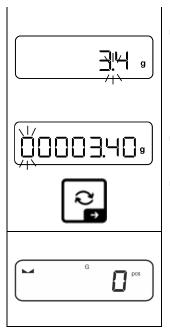


⇒ Usare i tasti di navigazione ↓↑ er selezionare la posizione decimale e confermare premendo il tasto →.

- ⇒ Inserire il peso di un singolo pezzo, per i valori numerici vedere cap. 3.2.2, la voce attiva lampeggia.
- ⇒ Confermare premendo il tasto →.

La bilancia è ora in modalità conteggio pezzi e consente di contare tutti i pezzi sul piatto della bilancia.

2. Conteggio di pezzi

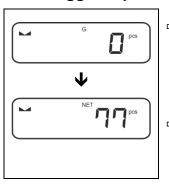

- ⇒ Se necessario, posizionare il contenitore usato per la pesatura ed eseguire la tara.
- ⇒ Riempire il contenitore con i pezzi il cui numero deve essere determinato. Il numero di pezzi viene visualizzato direttamente sul display.
- Il tasto permette di commutare tra l'indicazione del numero di pezzi e quella del peso (impostazione standard, vedere cap. 9.5).



12.2.2 Conteggio target

L'applicazione <Conteggio target> consente di pesare i materiali fino a un numero specifico di pezzi entro i limiti di tolleranza impostati.

Il raggiungimento del numero di pezzi target viene annunciato da un segnale acustico (se attivato nel menu) e da un segnale ottico (indicatori di tolleranza).

Segnale ottico:

I marcatori di tolleranza forniscono le seguenti informazioni:


	Numero target di pezzi al di sopra della tolleranza impostata		
ок	Numero target di pezzi all'interno della tolleranza impostata		
ro	Numero target di pezzi al di sotto della tolleranza impostata		

Segnale acustico:

Il segnale acustico dipende dall'impostazione del menu < 5EE□P → 5EEPE - >, vedere cap. 14.3.1.

Procedimento:

1. Definizione del numero target di pezzi e delle tolleranze

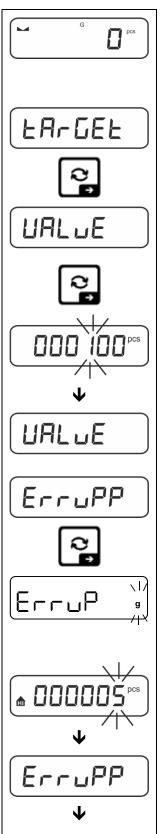

- Assicurarsi che la bilancia sia in modalità conteggio pezzi e che sia definito il peso medio di un singolo pezzo (vedere cap. 12.2.1).

 Se necessario, cambiare usando il tasto .
- ⇒ Usando i tasti di navigazione ↓↑,, selezionare l'impostazione < ੮ਜ਼ਜ਼ਜ਼ਜ਼ > e confermare premendo il tasto →.


Viene visualizzata l'indicazione < URL LE >.

- ⇒ Inserire il numero di pezzi target (per l'immissione dei valori in forma numerica, vedere cap. 3.2.2) e confermare.

La bilancia ritorna al menu < value >.

- ⇒ Usare i tasti di navigazione ↓↑ per selezionare l'impostazione < E ¬ □ PP > e confermare premendo il tasto →.
- ⇒ Usare i tasti di navigazione ↓↑ per selezionare un'unità di peso e confermare premendo il tasto →.
- ⇒ Viene visualizzata la finestra per l'immissione del valore in forma numerica. La voce attivata lampeggia.
- ⇒ Inserire la tolleranza superiore ((per l'immissione dei valori in forma numerica vedere cap. 3.2.2) e confermare.

La bilancia ritorna al menu < ErruPP >.

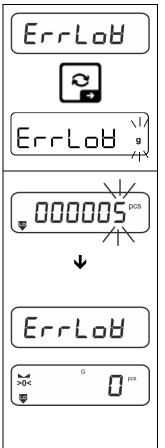

- ⇒ Usare i tasti di navigazione ↓↑ per selezionare l'impostazione < E □ □ □ □ □ b > e confermare premendo il tasto →.
- ⇒ Usare i tasti di navigazione ↓↑ per selezionare un'unità di peso e confermare premendo il tasto →.
- ⇒ Viene visualizzata la finestra per l'immissione del valore in forma numerica. La voce attivata lampeggia.
- ⇒ Inserire la tolleranza inferiore (per l'immissione dei valori in forma numerica vedere cap. 3.2.2) e confermare.
- ⇒ La bilancia ritorna al menu < E┌└∪出 >.
- ⇒ Per uscire dal menu, premere più volte il tasto ←.

Una volta eseguite le operazioni di impostazione, la bilancia è pronta per il conteggio target.

2. Avvio del controllo di tolleranza:

- ⇒ Determinare il peso medio di un singolo pezzo, vedere cap. 12.2.1.
- ⇒ Posare il materiale da pesare e, in base agli indicatori di tolleranza / segnale acustico, verificare se il materiale da pesare rientra nell'intervallo di tolleranza impostato.

Materiale pesato al di	Materiale pesato entro	Materiale pesato al di	
sotto della tolleranza im-	l'intervallo di tolleranza	sopra della tolleranza	
postata	impostato	impostata	
G G pcs	G pcs	G 105 pcs	

I valori immessi sono validi fino all'inserimento di nuovi valori.

Per cancellare il valore, selezionare l'impostazione del menu < EA-GEE >

 \rightarrow < \Box LER \Box > e confermare premendo il tasto \rightarrow .

13 Applicazione < Pesatura con intervallo tolleranza >

Se l'applicazione <Pesatura con intervallo di tolleranza> non è ancora attiva, selezionare l'impostazione del menu < ☐☐dE > → < ☐ ☐ ☐ E >, vedere cap. 10.

13.1 Impostazione specifiche per l'applicazione

Visualizzazione del menu:

- ⇒ Navigazione nel menu, vedere cap. 14.1.

Panoramica:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione / cap	pitolo	
EA-GEE	UALuE	Peso target, per l'immissione del valore in forma numerica vedi cap. 3.2.2			
Pesatura target, vedi cap. 13.2.1	ErruPP	Tolleranza superiore, per l'immissione del valore in forma numerica vedere cap. 3.2.2			
	ErrLo8	Tolleranza inferiore, per l'immissione del valore in forma numerica vedere cap. 3.2.2			
	cLEAr	Cancellazione di impostazioni			
L I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	Ր ՙԱԴԵԵ	Valore limite superiore, per l'inserimento dei valori in forma numerica, vedi cap. 3.2.2			
vedi cap. 13.2.2	r WroA	Valore limite inferiore, per l'inserimento dei valori in forma numerica, vedi cap. 3.2.2			
	cLEAr	Cancellazione di im	postazioni		
PEA-E PRE-TARE	ActuAL	Acquisizione del peso posizionato come valore PRE-TARE, vedere cap. 11.2.1			
	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □				
	cLEAr	Cancellazione del valore PRE-TARE			
NodE	RE 'P	Pesatura			
Applicazioni	count	Determinazione del	numero di pezzi	vedere cap. 10	
	chEch	Pesatura con interv	allo tolleranza		

13.2 Utilizzo dell'applicazione

13.2.1 Pesatura target

L'applicazione <Pesatura target> consente di pesare i materiali fino al peso target specificato entro i limiti di tolleranza stabiliti.

Il raggiungimento del peso target viene segnalato con un segnale acustico (se è stato attivato nel menu) e un segnale ottico (marcatori di tolleranza).

Segnale ottico:

I marcatori di tolleranza forniscono le seguenti informazioni:


A	Limite superiore
ок	Peso target
LO	Limite inferiore

Segnale acustico:

Il segnale acustico dipende dall'impostazione del menu < 5EE□P → 6EEPEr >, vedere cap. 14.3.1.

Procedimento:

1. Determinazione del peso target e della tolleranza

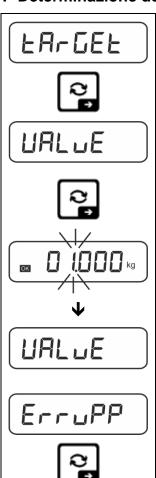

Errup


Errupp

 $\langle 1 \rangle$


Viene visualizzata l'indicazione < URLuE >.

- ⇒ Inserire il peso target (per l'immissione dei valori in forma numerica, vedere cap. 3.2.2) e confermare.

La bilancia ritorna al menu < URL LE >.

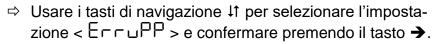


⇒ Usare i tasti di navigazione ↓↑ per selezionare un'unità di peso e confermare premendo il tasto →.

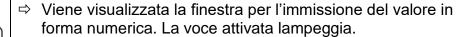


⇒ Inserire il limite superiore di deviazione del peso (per l'inserimento di valori in forma numerica, vedere cap. 3.2.2) e confermare.


La bilancia ritorna al menu < E - LuPP >.

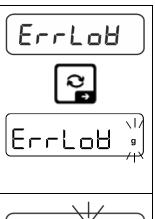

- ⇒ Usare i tasti di navigazione ↓↑ per selezionare l'impostazione < E □ □ □ □ □ → ≥ e confermare premendo il tasto →.</p>
- ⇒ Usare i tasti di navigazione ↓↑ per selezionare un'unità di peso e confermare premendo il tasto →.

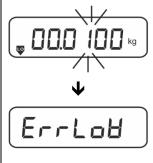

- ⇒ Viene visualizzata la finestra per l'immissione del valore in forma numerica. La voce attivata lampeggia.
- □ Inserire il limite superiore di deviazione del peso (per l'inserimento di valori in forma numerica, vedere cap. 3.2.2) e confermare.

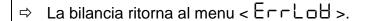



⇒ Per uscire dal menu, premere più volte il tasto ←.

Dopo che il lavoro di configurazione è stato eseguito, la bilancia è pronta per la pesatura di controllo.

3. Avvio del controllo di tolleranza:

⇒ Posare il materiale da pesare e, in base agli indicatori di tolleranza/segnale acustico, verificare se il materiale da pesare rientra nell'intervallo di tolleranza impostato.

Materiale pesato al di	Materiale pesato entro	Materiale pesato al di	
sotto della tolleranza im-	l'intervallo di tolleranza	sopra della tolleranza	
postata	impostato	impostata	
□ 0.9854 kg	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ k g	

I valori immessi sono validi fino all'inserimento di nuovi valori.

Per cancellare il valore, selezionare l'impostazione del menu < EA⊏GEE >
→ < □LEA□ > e confermare premendo il tasto →.

13.2.2 Pesatura di controllo

La variante dell'applicazione <Pesatura di controllo> consente di verificare se il materiale da pesare rientra nell'intervallo di tolleranza specificato.

Il superamento dei valori limite (discesa al di sotto e aumento al di sopra) è segnalato da un segnale ottico (marcatori di tolleranza) e da un segnale acustico (se attivato nel menu).

Segnale ottico:

I marcatori di tolleranza forniscono le seguenti informazioni:


A	Quantità di peso superiore alla tolleranza stabilita				
Quantità di peso entro la tolleranza impostata					
LO	Quantità di peso inferiore alla tolleranza stabilita				

Segnale acustico:

Il segnale acustico dipende dall'impostazione del menu < 5EL□P > → < 6EE − PE − >, vedi cap. 14.3.1.

Procedimento:

1. Determinazione dei valori limite

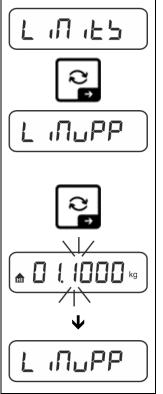


⇒ Usando i tasti di navigazione ↓↑, selezionare l'impostazione < I □ □ □ □ > e confermare premendo il tasto →.

Viene visualizzata l'indicazione < L □□□PP >.

- ⇒ Confermare premendo il pulsante →; viene visualizzata una finestra di immissione del valore numerico che consente di inserire il valore limite superiore. La voce attivata lampeggia.
- ⇒ Immettere il valore limite superiore (per i valori numerici, vedere cap. 3.2.2) e confermare.

La bilancia ritorna al menu < L \ \PP >.

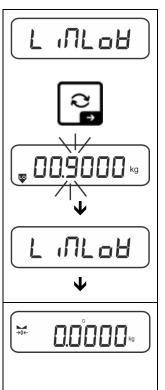

- ⇒ Confermare premendo il tasto →; viene visualizzata una finestra di immissione del valore numerico che consente di inserire un valore limite inferiore. La voce attivata lampeggia.
- ⇒ Immettere il valore limite inferiore (per i valori numerici, vedere cap. 3.2.2) e confermare.

La bilancia ritorna al menu < limlow >.

⇒ Per uscire dal menu, premere più volte il tasto ←.

Dopo che il lavoro di configurazione è stato eseguito, la bilancia è pronta per la pesatura di controllo.

2. Avvio del controllo di tolleranza:

⇒ Posare il materiale da pesare e, in base agli indicatori di tolleranza/segnale acustico, verificare se il materiale da pesare rientra nell'intervallo di tolleranza impostato.

Materiale pesato al di	Materiale pesato entro	Materiale pesato al di	
sotto della tolleranza im-	l'intervallo di tolleranza	sopra della tolleranza	
postata	impostato	impostata	
□ □.885 4 kg	™ ™ ™ W W W W W W W W W W	© kg	

I valori immessi sono validi fino all'inserimento di nuovi valori.

14 Menu

14.1 Navigazione nel menu

Visualizzazione del menu:

Menu dell'applicazione	Menu di configurazione	
TARE	ON OFF TARE	
Premere e tenere premuto il tasto TARE , fino a quando viene visualizzata la prima voce del Menu.	Premere e tenere premuti contempora- neamente i tasti TARE e ON/OFF fino alla visualizzazione della prima voce del menu.	

Selezione e impostazione di parametri:

Scorrimento su un livello	Usando i tasti di navigazione si possono selezionare i singoli blocchi di menu uno per uno.		
	Scorrere in avanti usando il pulsante di navigazione $lacksquare$.		
	Scorrere indietro usando il pulsante di navigazione ♠.		
Attivazione di una voce nel menu /	Premere il tasto di navigazione →.		
Conferma della selezione			
Ritorno al livello prece- dente del menu / ritorno alla modalità di pesatura	Premere il tasto di navigazione ←.		

14.2 Menu dell'applicazione

Il menu delle applicazioni permette un accesso rapido e mirato all'applicazione selezionata (vedere cap. 10).

Panoramica delle impostazioni specifiche dell'applicazione sono fornite nella descrizione di ogni applicazione.

14.3 Menu di configurazione

Nel menu di configurazione è possibile regolare le impostazioni della bilancia / l'adattamento della bilancia alle proprie esigenze (ad es. condizioni ambientali, processi di pesatura speciali).

Le impostazioni hanno il carattere globale e indipendente dall'applicazione selezionata (tranne l'impostazione < bubblica:).

14.3.1 Panoramica del menu <5EbuP>

Modelli senza possibilità di verifica metrica

Livelle 4	Livello 2	Altri livelli / descrizione			
Livello 1		Descrizione			
cAL	cALEHE	→ Taratura esterna, vedi il cap. 7.7.1			
Regolazione	cALEud	 → Taratura esterna definita dall'utente, vedi il cap. 7.7.2 → Costante gravitazionale nel punto di taratura, vedi il cap. 7.7.3 			
	G-AAdJ				
	GrAusE	→ Costant vedi cap	e gravitazionale nel punto di posizionamento, o. 7.7.4		
coN	-5232	ьАид	600		
Comunicazione	Φ		1200		
	იგხ-ძ		2400		
			4800		
			9600		
			14400		
			19200		
			38400		
			57600		
			I IS200		
			128000		
			256000		
		48FB	7db (ES		
			8db (E5		
		PAr LY	nonE		
			odd		
			EUEn		
		StoP	15b 1E		
			52P 'F2		
		hAndSh	nonE		
		Protoc	₽		

Pr int	intFcE		r5232		Interfaccia R	S-232*	
Trasmissione dati	е		npp-q		Interfaccia USB*		
			8LAn		Interfaccia WLAN*		
					* solo in combinazione con la presa KUP		
	⊱⊓U		on off		Attivazione/disattivazione della modalità sommatoria, vedi il cap 15.3.1		
	PrNodE	եր մն			on, off		
			NAnuAL		Trasmissione dei dati premendo il tasto PRINT , vedi cap. 15.3.2		
			AutoPi	-	on, off		
					Trasmissione automatica dei dati con un valore di pesatura stabile e positivo, vedere cap. 15.3.3. Ritrasmissione solo dopo la visualizzazione e la stabilizzazione dell'indicazione di zero, a seconda delle impostazioni di < Ir Arie >, selezionabile: (off, 1, 2, 3, 4, 5). < Ir Arie > determina il fattore per d. Questo fattore moltiplicato per d determina la soglia oltre la quale il valore non è più valido come stabile.		
		<u>off</u>			oFF	Trasferiment	o continuo di dati
			cont		JEro	on, off	
				on		0 (nessun carico) anche trasmissione continua	
					SEAPLE	on, off	
						Trasmissione dei soli dati stabili	
	BE OHE SOLPE		Ξ	on, oFF	Trasmissione del valore del peso visualizzato		
			GntPrt		Grobb	on, off	
					nEt_	on, off	
					EA-E	on, off	
					ForNAt	Long (protocollo di mi- sura esteso)	
						Short (protocollo di misura standard)	

	LAYout	nonE	on, oFF Layout stand	ard
			NodEL	on, off
				Trasmissione di indica- zione del modello della bi- lancia
			SEr AL	on, off
		ubEr		Trasmissione del numero di serie della bilancia
			AL 19	Trasmissione dell'identificatore di memoria Alibi
			48FE	Trasmissione della data
			F 'UE	Trasmissione dell'ora
			on, of F	
		GLP	Trasmissione conforme a D	e del protocollo di pesatura OPL
	rEbEt	no	Cancellazion sente	e di impostazioni non pre-
	, 2322	4E5	Cancellazion	e di impostazioni

ьеерег	REYS	oFF	Attivazione/dis	sattivazione del segnale acu-
Segnale acustico	,,,,,,	0n	stico premend	
3	chEch		oFF	Segnale acustico disattivato
		_	5Lo8	Lento
		ch-oh	5Ed	Standard
			FASE	Veloce
			cont.	Continuo
			oFF	Segnale acustico disattivato
			5L08	Lento
		ch-Lo	5Ed	Standard
			FASE	Veloce
			cont.	Continuo
		ch-hı	oFF	Segnale acustico disattivato
			5L08	Lento
			5Ed	Standard
			FASE	Veloce
			cont.	Continuo
Ruboff Funzione		oFF	Funzione di sp tivata	pegnimento automatico disat-
Automatica di spegnimento in funzionamento a batteria	NodE	Auto	dopo il tempo	automatico della bilancia definito nella voce di menu < za cambio di carico o in as- onamento
		onLYO	Spegnimento a zione di zero	Spegnimento automatico solo all'indica- zione di zero
	F 'UE	305		automatico della bilancia
		50 m		definito senza cambio di ca- iza di funzionamento
		50 in	- 1.55 5 111 455611	La al lanzionamonto
		300 %	1	
		60 N in	1	

button				Per impostazioni standard, ve-
Occupazione di pul-			dEFAult	dere sez. 9.5
santi			oFF	Pulsante disattivato
			טח וב	Per l'impostazione dell'unità di peso, vedere cap. 11.4.1
			NodE	Per la selezione dell'applica- zione della bilancia, vedere cap. 10
			hoLd	Per l'esecuzione della funzione HOLD, vedere cap. 11.3 * solo per l'applicazione <pe- satura></pe-
	F 1-REY \$ F2-REY \$ chAnGE		PEArE	Apertura delle impostazioni della funzione PRE-Tare, ve- dere cap. 11.2 * solo per l'applicazione <pe- satura>, <pesatura con="" inter-<br="">vallo di tolleranza></pesatura></pe-
		5Pu5h t LPu5h	rEF	Impostazione del numero di pezzi di riferimento, vedere cap. 12.2.1 * solo per l'applicazione <determinazione del="" di="" numero="" pezzi=""></determinazione>
			L 'U 'F2	Per l'apertura delle imposta- zioni della pesatura di con- trollo, vedere cap. 13.2.2 * solo per l'applicazione <pe- satura con intervallo di tolle-</pe-
			ŁArGEŁ	Per l'apertura delle imposta- zioni della pesatura target, ve- dere cap. 13.2.1 * solo per l'applicazione <pe- con="" di="" intervallo="" ranza="" satura="" tolle-=""></pe->
			chPFN	Cambio del piattello della bi- lancia * disponibile solo quando è collegata un'altra piattaforma
Ե ∟ սնհե	NodE	ALBASS	Retroilluminaz	ione del display sempre attivata
Retroilluminazione del display		F 'UE'	zione dopo il te	automatico della retroillumina- empo definito nella voce di menu nza modificare il carico o in caso
		nobL	Retroilluminaz vata	ione del display sempre disatti-
	F 'UE		Determinazione dopo quanto tempo, senza modificare il peso o in caso di inattività, la retroilluminazione si spegne automaticamente.	

ERFEFE Intervallo di tara	100% ¢ 10%	Definizione dell'intervallo di tara massimo, selezionabile dal 10 al 100%. Inserimento dei valori in forma numerica, vedere il cap. 3.2.2.				
ZErAch	on	Mante	Mantenimento automatico dello zero [< 3 d]			
Mantenimento dello zero	oFF	Se la quantità del materiale pesato sarà lieve diminuita o aumentata, allora un meccanismo pensativo-stabilizzante" incorporato nella bila potrebbe causare la visualizzazione di risulta pesata errati (ad es. fuoriuscita lenta di liquid contenitore presente sulla bilancia)!		a o aumentata, allora un meccanismo "com- o-stabilizzante" incorporato nella bilancia e causare la visualizzazione di risultati di errati (ad es. fuoriuscita lenta di liquido dal		
			Si raccomanda di disattivare questa funzione durante il dosaggio con piccole fluttuazioni di peso.			
98F 'UE	SEE	-5055-		Inserimento di anno		
Data e ora	dAForN	15-31		Inserimento di mese e giorno		
	Ł ₁For∏	23.59	3.59	Inserimento di ora (ore, minuti, secondi)		
บก เป็ว Unità	unità di peso/unità di ap- plicazione dispo- nibili, vedi cap. 1	Con questa funzione si specifica quali unità di peso devono essere disponibili nel menu della rispettiva applicazione < unit >. Nel menu della rispettiva applicazione sono disponibili le unità per le quali è stata selezionata l'impostazione < on >.				
NodE5	AE 'P	HE .h Pesatura				
Applicazioni della bi- lancia	count	Detern	ninazione	del numero di pezzi		
	chEch	Pesatura con intervallo tolleranza				
rESEE	Ripristino delle impostazioni di fabbrica della bilancia					

Modelli con possibilità di verifica metrica:

Livelle 4	Lincollo O	Altri livelli / descrizione		
Livello 1	Livello 2	Descrizion	ne	
coN	-233	Panq	600	
Comunicazione	Φ		1200	
	02P-9		2400	
			4800	
			9600	
			14400	
			19200	
			38400	
			57600	
			1 15200	
		4HFA	128000	
			256000	
			7db 1E5	
			8db 1E5	
		PAr LY	nonE	
			odd	
			EUEn	
		StoP	15b /E	
			25b iE5	
		hAndbh	nonE	
		Protoc	FcP	

Pr int	intFcE		-5232		Interfaccia R	S-232*								
Trasmissione					Interfaccia U									
dati			որթ-զ											
													Interfaccia W * solo in com KUP	/LAN* binazione con la presa
	ال ح		on oFF			isattivazione della modalità vedi il cap 15.3.1								
	PrNodE	եր մն			on, oFF									
			NAUDAI	L	1	e dei dati premendo il tasto cap. 15.3.2								
			RutoP	-	on, oFF	•								
					valore di pes dere cap. 15. dopo la visua zione dell'ind delle imposta lezionabile: (< Transe Questo fattor	e automatica dei dati con un atura stabile e positivo, ve- 3.3. Ritrasmissione solo alizzazione e la stabilizza- licazione di zero, a seconda azioni di < 2 - HnLE >, se- off, 1, 2, 3, 4, 5). > determina il fattore per d. le moltiplicato per d deter- a oltre la quale il valore non come stabile.								
		BE 'CHF	cont	oFF	Trasferiment	o continuo di dati								
				on	SPEEd	Impostazione del ciclo di trasmissione dei dati vedi il cap. 15.3.4								
				0,1	2Ero	on, off								
						0 (nessun carico) anche trasmissione continua								
			SGLP-	<u> </u>	on, oFF	Trasmissione del valore del peso visualizzato								
					Grobb	on, off								
					nEŁ	on, off								
					ŁA-E	on, off								
			GntPrl	Ė	ForNAL	Lant (protocollo di misura esteso)								
						Short (protocollo di misura standard)								

LAY	lout	nonE	on, oFF Layout stands	ard
			No- dELLo	rasmissione di indicazione del modello della bilancia
			SEr ÆL	on, off
		u5Er		Trasmissione del numero di serie della bilancia
			AL ₁d	Trasmissione dell'identificatore di memoria Alibi
			98FE	Trasmissione della data
			F	Trasmissione dell'ora
		GLP	on, oFF Trasmissione conforme a D	del protocollo di pesatura
rEb	EΕ	00	Cancellazione sente	e di impostazioni non pre-
		4E5	Cancellazion	e di impostazioni

ьеерег	REYS	oFF	Attivazione/dis	attivazione del segnale acu-	
Segnale acustico		00	stico premend		
	chEch		oFF	Segnale acustico disattivato	
			5L08	Lento	
		ch-oĥ	564	Standard	
			FASE	Veloce	
			cont.	Continuo	
			oFF	Segnale acustico disattivato	
			5L08	Lento	
		ch-Lo	564	Standard	
			FASE	Veloce	
			cont.	Continuo	
		ch-hı	oFF	Segnale acustico disattivato	
			5L08	Lento	
			5Ed	Standard	
			FASE	Veloce	
			cont.	Continuo	
Ruboff Funzione	NodE	oFF	Funzione di spegnimento automatico disattivata		
Automatica di spegnimento in funzionamento a batteria		Auto	dopo il tempo	automatico della bilancia definito nella voce di menu < za cambio di carico o in as- onamento	
		onLYO	Spegnimento automatico solo all'indica- zione di zero		
	F 'UE	305	Spegnimento automatico della bilancia dopo il tempo definito senza cambio di ca-		
		III in			
		50 10	rico o in assen	za di funzionamento	
		<u>50 m</u>			
		300 10	_		
		60 N in			

button			defAult	Per impostazioni standard, vedere		
Occupazione di pulsanti			oFF	sez. 9.5 Pulsante disattivato		
			un it	Per l'impostazione dell'unità di peso, vedere cap. 11.4.1		
			NodE	Per la selezione dell'applicazione della bilancia, vedere cap. 10		
			hoLd	Per l'esecuzione della funzione HOLD, vedere cap. 11.3 * solo per l'applicazione <pesa- tura></pesa- 		
	F I-REY \$ F2-REY	5Pս5հ Կ ¢ ԼРս5հ	5Pu5h	5Pu5h	PEArE	Apertura delle impostazioni della funzione PRE-Tare, vedere cap. 11.2 * solo per l'applicazione <pesatura>, <pesatura con="" di="" intervallo="" tolleranza=""></pesatura></pesatura>
	chAnGE		rEF	Impostazione del numero di pezzi di riferimento, vedere cap. 12.2.1 * solo per l'applicazione <determi- nazione del numero di pezzi></determi- 		
			L .N .E5	Per l'apertura delle impostazioni della pesatura di controllo, vedere cap. 13.2.2 * solo per l'applicazione <pesatura con intervallo di tolleranza></pesatura 		
				EA-GEE	Per l'apertura delle impostazioni della pesatura target, vedere cap. 13.2.1 * solo per l'applicazione <pesatura con="" di="" intervallo="" tolleranza=""></pesatura>	
			chPFN	Cambio del piattello della bilancia * disponibile solo quando è colle- gata un'altra piattaforma		
ЬL ₁նհե	NodE	ALBASS	Retroilluminazio	ne del display sempre attivata		
Retroillumina- zione del display		F WEr	Spegnimento automatico della retroilluminazione dopo il tempo definito nella voce di menu < Ł . senza modificare il carico o in caso di inattività			
		nobl	Retroilluminazione del display sempre disattivata			
2N m 5N m		105	Determinazione dopo quanto tempo, senza modificare il peso o in caso di inattività, la retroilluminazione si spegne automaticamente.			


qur 'UE	SEE	-5055-	Inserimento di anno	
Data e ora	dAForN	15-3 !	Inserimento di mese e giorno	
	Ŀ ₁ForΠ	23.59.59	Inserimento di ora (ore, minuti, secondi)	
un (Eb		on,oFF		
Unità	unità di peso/unità di ap- plicazione dispo- nibili, vedi cap. 1	essere disponibili nel menu della rispettiva applicazione so		
NodES Applicazioni della bi-	AE 'P	Pesatura		
lancia	count	Determinazione del numero di pezzi		
	chEch	Pesatura con intervallo tolleranza		
rESEE	Ripristino delle impostazioni di fabbrica della bilancia			

15 Comunicazione con i dispositivi periferici tramite la presa KUP

Le interfacce consentono lo scambio dei dati di pesatura con le periferiche collegate.

La trasmissione può essere effettuata a una stampante, a un computer o a indicatori di controllo. E viceversa, consente di impartire comandi di controllo e di inserire dati utilizzando i dispositivi collegati.

Le bilance sono dotate di serie di una presa KUP (KERN Universal Port).

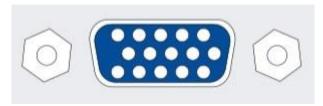

Presa KUP

Tutti gli adattatori di interfaccia KUP disponibili sono disponibili nel nostro negozio online:

http://www.kern-sohn.com

15.1 KERN Communications Protocol (Protocollo di comunicazione KERN)

Il protocollo KCP è un insieme standardizzato di comandi di interfaccia per le bilance KERN che consente di richiamare e controllare molti parametri e funzioni del dispositivo. Questo permette di collegare facilmente i dispositivi KERN con il protocollo KCP al PC, sistemi di controllo industriale e altri sistemi digitali. Per la descrizione dettagliata si rimanda al manuale "KERN Communications Protocol" disponibile nel Centro di downloads (Downloads) sul sito ufficiale dell'azienda KERN (www.kern-sohn.com).

Per attivare il protocollo KCP, seguire la descrizione disponibile nella panoramica dei menu del rispettivo manuale della bilancia.

Il protocollo KCP si basa su normali comandi e risposte in formato ASCII. Ogni interazione è costituita da un comando, eventualmente da argomenti separati da spazi, e termina con i comandi <CR><LF>.

I comandi del protocollo KCP supportati dalla bilancia possono essere visualizzati inviando un'interrogazione composta rispettivamente dal comando "I0" e dai comandi CR LF.

Estratto dei comandi del protocollo KCP più comuni:

10	Mostrare tutti i comandi del protocollo KCP implementati			
S	Trasmettere il valore stabile			
SI	Trasmettere il valore attuale (anche instabile)			
SIR	Trasmettere il valore attuale (anche instabile) e ripetere			
Т	Eseguire la tara			
Z	Azzerare			

Esempio:

Comando	S	
Possibili risposte	S_S100.00_g S_I S_+ or S	Conferma del comando, avvio di esecuzione del comando Esecuzione di un altro comando in corso, timeout superato Sovraccarico o sottocarico

15.2 Memoria Alibi della KERN

Nel caso di pesate soggette a controllo legale, valutate ed elaborate da un computer collegato (ad esempio, la stampa di una bolla di consegna dal computer invece che direttamente su una stampante collegata alla bilancia), al fine della protezione dell'utente, la legge sul controllo metrologico raccomanda l'archiviazione elettronica su una memoria di dati verificata per impedire la manipolazione dei dati.

I record memorizzati possono essere richiamati e visualizzati in qualsiasi momento su un computer collegato.

- La memoria Alibi consente di memorizzare fino a 250.000 risultati di pesatura. Una volta riempita la memoria, gli identificatori usati in precedenza vengono sovrascritti (a partire dal primo identificatore).
- La procedura di memorizzazione può essere eseguita premendo il pulsante di stampa o utilizzando il comando "S" o "MEMPRT" del protocollo KCP.
- Vengono memorizzati il valore di pesatura (N, G, T), la data e l'ora e l'identificativo univoco della memoria Alibi.
- L'identificativo univoco della memoria Alibi viene inviato anche per l'identificazione durante il trasferimento dei dati.
- I dati memorizzati possono essere recuperati con il comando "MEMQID" del protocollo KCP. In questo modo è possibile richiedere un singolo identificatore specifico o una sequenza di identificatori.
- Esempio:
 - MEMQID 15 → Viene restituito il record memorizzato sotto l'identificatore numero 15.
 - MEMQID 15 20 → Vengono restituiti tutti i record memorizzati con gli identificatori numerati da 15 a 20.

Per la descrizione dettagliata si rimanda al manuale "KERN Communications Protocol" disponibile nel Centro di downloads (Downloads) sul sito ufficiale dell'azienda KERN (<u>www.kern-sohn.com</u>).



Protezione dei dati memorizzati rilevanti dal punto di vista legale:

- Dopo che un record viene memorizzato, viene immediatamente letto e controllato byte per byte. Se viene rilevato un errore, il record viene contrassegnato come non valido. Se non viene rilevato alcun errore, il record può essere stampato, se necessario.
- A ogni record viene allegata una somma di controllo.
- Tutte le informazioni contenute nella stampa vengono lette dalla memoria con verifica della somma di controllo anziché direttamente dal buffer.

Misure per prevenire la perdita di dati:

- All'accensione, la memoria è protetta dalla registrazione.
- Prima di registrare un record in memoria, viene eseguita una procedura di autorizzazione alla registrazione.
- Dopo la registrazione del risultato, viene eseguita una procedura di protezione della registrazione (prima della verifica).
- Il tempo di conservazione dei dati in memoria è superiore a 20 anni.

15.3 Funzioni di trasferimento dati

15.3.1 Modalità di sommatoria < كٰٰٰٰٰٰٰں >

Questa funzione permette di aggiungere valori di pesatura individuali alla memoria della somma premendo iun tasto, e di stamparli se è collegata una stampante opzionale.

Attivazione della funzione:

- ⇒ Richiamare l'impostazione del < Prunt > → < bull > dal menu di configurazione e confermare premendo il tasto →.
- □□□ Usarei tasti di navigazione ↓↑ per selezionare l'impostazione < □□ > e confermare premendo il tasto →.
- ⇒ Per uscire dal menu premere più volte il tasto di navigazione €.
- Prerequisito: impostazione del menu

 Prode > < Er (0 > < NAnuAL > < on >

Sommatoria del materiale da pesare:

- ⇒ Se necessario, posizionare un recipiente vuoto sulla bilancia e procedere alla tara della bilancia.


- ⇒ Aggiungere al totale il peso del materiale successivo da pesare, procedendo come descritto sopra.
- Questa procedura può essere ripetuta tutte le volte che si desidera fino all'esaurimento dell'intervallo di pesatura della bilancia.

Visualizzazione e trasmissione della somma "Total":

 ⇒ Premere e tenere premuto il pulsante PRINT. Vengono visualizzati: il numero di pesate e il peso totale.
 La memoria della somma viene cancellata; il simbolo [∑] si spegne.


Modello di protocollo (KERN YKB-01N):

Impostazione del menu < Pr∏adE > → < FarNAL > → < 5harL >

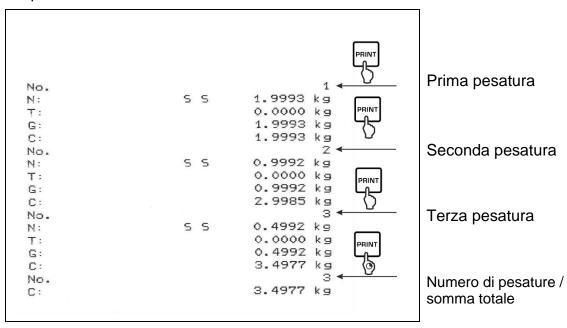

Modello di protocollo (KERN YKB-01N):

Impostazione del menu

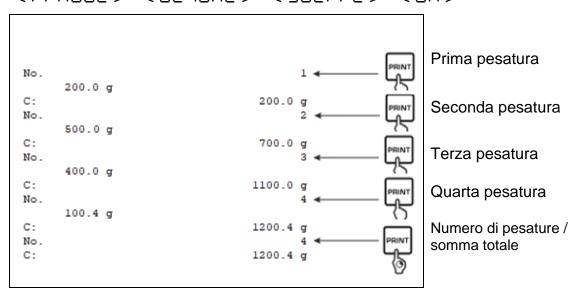

15.3.2 Trasmissione dei dati premendo il tasto PRINT < manual > Attivazione della funzione:

- ⇒ Richiamare l'impostazione del menu < PrunE > → < PrnudE > → < EruE > nel menu di cofigurazione, e confermare premendo il tasto →.
- ⇒ Usare i tasti di navigazione ↓1, per selezionare l'impostazione < on > e confermare premendo il tasto →.
- ⇒ Per uscire dal menu premere più volte il tasto di navigazione €.

Applicazione del materiale da pesare:

- ⇒ Se necessario, posizionare il contenitore vuoto sulla bilancia ed eseguire la tara del dispositivo.
- ⇒ Posizionare il materiale da pesare. Il valore di pesatura viene trasmesso quando si preme il tasto PRINT.

15.3.3 Trasmissione automatica dei dati < Auto>

Il trasferimento dei dati avviene automaticamente senza premere il tasto **PRINT**, a condizione che siano soddisfatte le relative condizioni di trasferimento in base all'impostazione del menu.

Attivazione della funzione e impostazione della condizione di trasferimento:

- ⇒ Richiamare l'impostazione del menu < PrunE > → < PrnudE > → < EruE > nel menu di cofigurazione, e confermare premendo il tasto →.
- ⇒ Per trasmettere i dati in modo automatico, usare i tasti di navigazione 11 per selezionare l'impostazione del menu < ☐□ == > e confermare premendo il tasto →.
- ⇒ Confermare premendo il tasto → e, utilizzando i tasti di navigazione ↓↑, impostare la condizione di trasmissione richiesta.
- ⇒ Confermare premendo il tasto →.

Applicazione del materiale da pesare:

- ⇒ Se necessario, posizionare il contenitore vuoto sulla bilancia ed eseguire la tara del dispositivo.
- ⇒ Posare il materiale da pesare, attendere che venga visualizzato l'indicatore di stabilizzazione (► ◄).
 Il valore di pesatura viene trasmesso automaticamente.

15.3.4 Trasferimento continuo di dati < cont >

Attivazione della funzione e impostazione del ciclo di trasferimento:

- ⇒ Richiamare l'impostazione del menu < PrunE > → < PrnudE > → < EruE > nel menu di cofigurazione, e confermare premendo il tasto →.
- ⇒ Per trasmettere i dati in modo continuo, usare i tasti di navigazione ↓↑, per selezionare l'impostazione del menu < □□□□ > e confermare premendo il tasto →.
- □ Con i tasti di navigazione ↓↑ selezionare l'impostazione < □ □ > e confermare premendo il tasto →.
- ⇒ Viene visualizzata l'indicazione < 与PEEd >.
- ⇒ Confermare premendo il tasto → e usando i tasti do navigazione ↓1, impostare il ciclo richiesto di trasferimento in forma numerica, vedi cap. 3.2.2).
- ⇒ Impostare la condizione di trasmissione richiesta < 2Ero > e < 5EA6LE >.

Applicazione del materiale da pesare:

- ⇒ Se necessario, posizionare il contenitore vuoto sulla bilancia ed eseguire la tara del dispositivo.
- ⇒ Posizionare il materiale da pesare.
- ⇒ I valori di pesatura saranno trasmessi secondo il ciclo definito.

Modello di protocollo (KERN YKB-01N):

```
S D 1.9997 kg
S D 1.9999 kg
S D 1.9999 kg
S D 1.9999 kg
S D 1.9999 kg
S S 2.0000 kg
S S 2.0000 kg
S S 2.0000 kg
S D 1.9998 kg
S D 1.9998 kg
S D 1.9998 kg
S D 2.0002 kg
S D 2.4189 kg
S D 2.9996 kg
S D 2.9996 kg
S D 2.9997 kg
S D 2.9997 kg
S D 2.9996 kg
S D 2.9996 kg
S D 2.9996 kg
```

15.4 Formato dati

- ⇒ Richiamare l'impostazione del menu < PrunE > → < PrnodE > → < HE uLhE > → < LnEPrE > nel menu di configurazione e confermare premendo il tasto →.
- □ Con i tasti di navigazione ↓↑ selezionare l'impostazione del menu < □ □ □ □
 □ □ □ □ □
 □ □ □ □
 □ □ □ □
 □ □ □ □
 □ □ □ □
 □ □ □ □
 □ □ □ □
 □ □ □ □
 □ □ □ □
 □ □ □ □
 □ □ □ □
 □ □ □ □
 □ □ □ □
 □ □ □ □
 □ □ □ □
 □ □ □ □
 □ □ □ □
 □ □ □ □
 □ □ □ □
 □ □ □ □
 □ □ □ □
 □ □ □ □
 □ □ □ □
 □ □ □ □
 □ □ □ □
 □ □ □ □
 □ □ □ □
 □ □ □ □
 □ □ □ □
 □ □ □ □
 □ □ □ □
 □ □ □ □
 □ □ □ □
 □ □ □ □
 □ □ □ □
 □ □ □ □
 □ □ □ □
 □ □ □ □
 □ □ □ □
 □ □ □ □
 □ □ □ □
 □ □ □ □
 □ □ □ □
 □ □ □ □
 □ □ □ □
 □ □ □ □
 □ □ □ □
 □ □ □ □
 □ □ □ □
 □ □ □ □
 □ □ □ □
 □ □ □ □
 □ □ □ □
 □ □ □ □
 □ □ □ □
 □ □ □ □
 □ □ □ □
 □ □ □ □
 □ □ □ □
 □ □ □
 □ □ □
 □ □ □
 □ □ □
 □ □ □
 □ □ □
 □ □ □
 □ □ □
 □ □ □
 □ □ □
 □ □ □
 □ □ □
 □ □ □
 □ □ □
 □ □ □
 □ □ □
 □ □ □
 □ □ □
 □ □ □
 □ □ □
 □ □ □
 □ □ □
 □ □ □
 □ □ □
 □ □ □
 □ □ □
 □ □ □
 □ □ □
 □ □ □
 □ □ □
 □ □
 □ □ □
 □ □
 □ □
 □ □
 □ □
 □ □
 □ □
- ⇒ Con i tasti di navigazione ↓↑ selezionare l'impostazione richiesta. Opzioni disponibili:
 - < short > protocollo di misura standard
 - < long > protocollo di misura esteso
- ⇒ Per uscire dal menu premere più volte il tasto di navigazione €.

Modello di protocollo (KERN YKB-01N):

For	7AE → Shor	E	ForNA	t → Lon(- J	
N: T: G:	5 5	2.0000 kg 0.5000 kg 2.5000 kg	N: Tara weight Gross weigh		2.0000 0.5000 2.5000	kg

16 Manutenzione, conservazione in condizioni di efficienza, smaltimento



Scollegare il dispositivo dalla tensione di esercizio prima di eseguire qualsiasi intervento di manutenzione, pulizia e riparazione.

16.1 Pulizia

Non adoperare alcun prodotto per pulizia aggressivo (solventi, ecc.), ma pulire il dispositivo solo con uno strofinaccio imbevuto di sapone neutro. Il liquido non può penetrare all'interno del dispositivo. Asciugare con un panno asciutto e morbido.

Residui sciolti di campioni/polvere possono essere rimossi con cautela con pennello o aspirapolvere portatile.

Rimuovere immediatamente il materiale sparso.

16.2 Manutenzione, conservazione in condizioni di efficienza

- ⇒ L'apparecchio può essere utilizzato e sottoposto a manutenzione solo da tecnici dell'assistenza formati e autorizzati da KERN.
- ⇒ Prima di aprire il dispositivo, scollegarlo dalla rete di alimentazione.

16.3 Smaltimento

Lo smaltimento del dispositivo e del suo imballaggio dev'essere fatto in conformità alla legge nazionale o regionale vigente in luogo di esercizio del dispositivo.

17 Risoluzione di problemi in caso di piccoli malfunzionamenti

Nel caso di disturbi dell'andamento del software spegnere la bilancia per un breve momento e scollegarla dalla rete. Successivamente bisogna ricominciare il processo di pesatura.

Interferenze	Possibile causa		
Indice di peso non si ac- cende	 La bilancia non è accesa. Connessione di rete interrotta (cavo di rete non collegato/danneggiato). Interruzione dell'alimentazione elettrica. 		
Indicazione di peso cambia in continuo	 Corrente / movimenti dell'aria. Vibrazioni del tavolo/piano di appoggio. Piattello della bilancia a contatto con corpi estranei. Campi elettromagnetici/cariche elettrostatiche (scegliere un altro luogo di installazione/spegnere il dispositivo che interferisce, se possibile). 		
Il risultato della pesatura è evidentemente errato	 L'indicazione della bilancia non è stata azzerata. Regolazione non corretta. Bilancia posizionata in modo instabile. Si verificano forti oscillazioni di temperatura. Tempo di riscaldamento non rispettato. Campi elettromagnetici/cariche elettrostatiche (scegliere un altro luogo di installazione/spegnere il dispositivo che interferisce, se possibile). 		

18 Messaggi di errore

Messaggio di errore	Descrizione
ST W F	Superamento del campo di azzeramento (su)
undErZ	Superamento del campo di azzeramento (giù)
in5EAb	Carico instabile
AronG	Errore di calibratura
LJ	Sottocarico
LJ	Sovraccarico
LobAt	Capacità esaurita delle pile/batterie ricaricabili