



Sauter GmbH

Ziegelei 1
D-72336 Balingen
E-Mail: info@sauter.eu

Tel: +49-[0]7433- 9933-199
Fax: +49-[0]7433-9933-149
Internet: www.sauter.eu

Betriebsanleitung Schallpegelmessgerät

SAUTER SW 1000/ SW 2000

Version 1.0
05/2017
DE



PROFESSIONELLE MESSUNGEN

SW-BA-d-1710



SAUTER SW 1000/ SW 2000

Version 1.0 05/2017

Betriebsanleitung Schallpegelmessgerät

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb eines hochwertigen Schallpegelmessgerätes von SAUTER.

Wir wünschen Ihnen viel Freude an Ihrem Qualitätsmessgerät und dessen komplexen Funktionsumfang. Für Fragen, Wünsche oder Anregungen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Zusammenfassung:

Aussehen	5
Bedientasten	6
1 Einführung	6
1.1 Allgemeine Beschreibung	6
1.2 Anwendungen	7
1.3 Funktionen	7
1.4 Funktions-Upgrades	7
1.5 Spezifikation	8
1.6 Informationen für regelmäßige Tests	10
1.7 Hauptkomponenten	10
1.8 Stückliste	10
1.9 Abbildung Lieferumfang	11
2 Ansicht und Bedienung	11
2.1 Tastenfeld	11
2.2 Mikrofonanschluss	12
2.3 Windschutz	13
2.4 Daten- und Stromversorgungsanschluss	14
2.5 Batterie	15
2.6 GPS	16
3. Messbildschirm	16
3.1 Symbole und Bedeutung der Bildschirmanzeige	17
3.2 Bildschirm im Pegelmessmodus	18
3.3 Bildschirm des 1/1-Oktavmodus	19
4. Bedienung und Einstellung des Menüs	20
4.1 Funktion	21
4.2 Kalibrierung	21
4.2.1 Kalibrierung durch Messung	21
4.2.2 Kalibrierung mit Kalibrierfaktor	21
4.2.3 Umrechnung von Kalibrierfaktor und Empfindlichkeit	21
4.2.4 Kalibrierung durch Messung	22
4.3 Messung	23
4.3.1 Mess-Setup	23
4.3.2 Messbereich	25
4.3.3 ICCP Stromversorgung	25
4.3.5 Alarmschwelle	26
4.3.6 Erweiterte Funktion	26
4.3.7 Statistik	26
4.3.8 Zeit-Historie	27
4.3.9 Oktavschwelle	27


4.3.10 Anpassbare Messungen.....	27
4.3.11 Timer	28
4.3.12 24 h-Messungen mit Timer.....	28
4.4 Setup.....	29
4.4.1 Kontrast	29
4.4.2 Hinterleuchtung	29
4.4.3 Batterie	29
4.4.4 Trigger	30
4.4.5 Datum & Zeit.....	30
4.4.6 Automatische Abschaltung.....	31
4.4.7 Schnittstelle RS-232.....	32
4.4.8 File Manager (Dateimanager)	32
4.4.9 Boot-Modus	33
4.4.10 USB-Modus	34
4.4.11 GPS	35
4.4.12 Setup-Vorlage.....	35
4.4.13 About (Über)	35
4.5 Language (Sprache).....	35
4.6 Output (Ausgabe)	35
4.6.1 AC OUT (Wechselspannungsausgang)	36
4.6.2 DC OUT (Gleichspannungsausgang).....	36
4.6.3 Drucker	36
4.7 Werkseinstellungen.....	37
5. Datenübertragungsprotokoll RS-232	38
5.1 Hardware-Konfiguration und Einstellungen der Schnittstelle.....	38
5.2 Übertragungsprotokoll.....	38
5.2.1 Start und Stopp der blockweisen Übertragung	38
5.2.2 Geräte-ID.....	39
5.2.3 ATTR-Attributzeichen	39
5.2.4 BCC (Blockprüfzeichen)	39
5.2.5 Blockübertragungsformat	39
5.2.6 Wiederherstellung nach Übertragungsfehlern.....	40
5.2.7 Datenflusskontrolle	41
5.2.8 Betrieb von mehreren Geräten.....	41
5.2.9 Nennparameter.....	41
5.3 Anweisungen	42
6. Betriebshinweise	43
6.1 Bedienung	43
6.2 Häufige Probleme und Lösungen	43
6.3 Kalibrierung	44
6.4 Firmware-Aktualisierung	44
6.4.1 USB-Treiber installieren	44
6.4.2 Vorgehensweise beim Firmware-Update	45
6.5 Gewährleistung.....	46
6.6 Kundendienst-Telefonnummer	46
Glossar	46
Anhang 2	48
Korrekturen für typische Reflexionen vom Gehäuse des Schallpegelmessgeräts und Schallstreuung um das Mikrofon.....	48
Anhang 3	49
Korrekturen des Windschutzes im freien Feld.....	49
Anhang 4	50
Korrekturen des Elektretmikrofons	50
Anhang 5	51

Typischer Frequenzgang und entsprechende Obergrenze	51
Anhang 6	52
Technische Daten des 1/1-Oktavfilters	52

Aussehen



Bedientasten

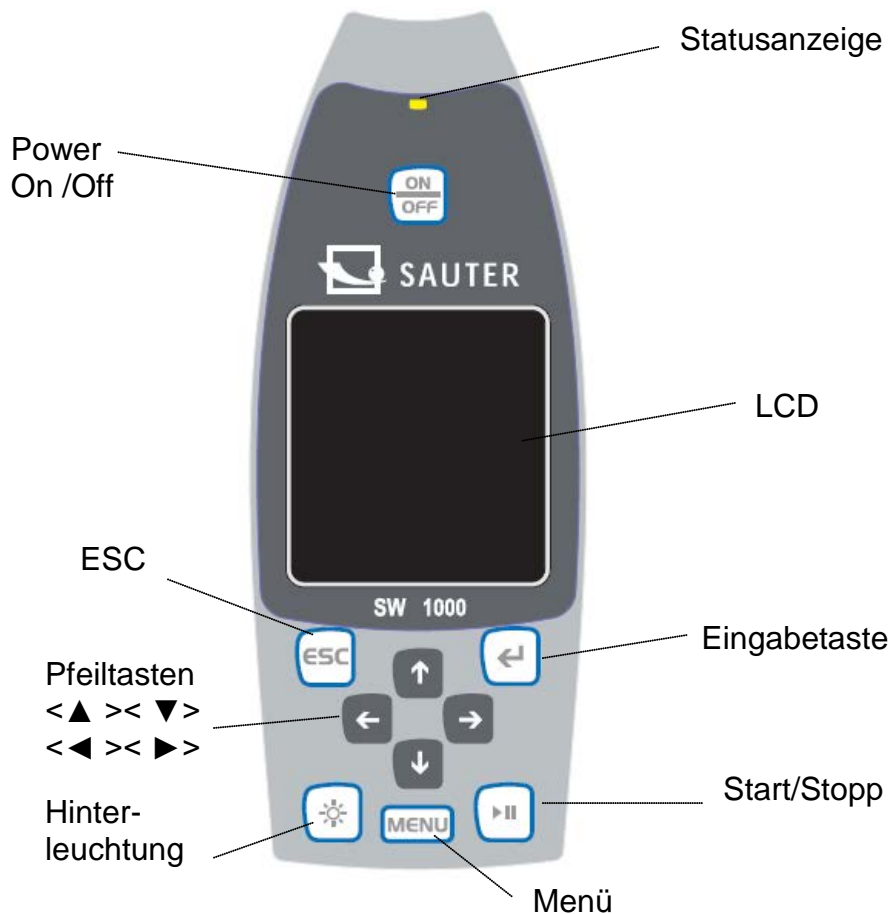

1 Einführung

1.1 Allgemeine Beschreibung

Die neuen Messgeräte **SW 1000/ SW 2000** sind Upgrades einer neuen Generation der Oktavschall-Messgeräte entsprechend den Marktanforderungen an das Grundgerät SW 1000/200. Das Messgerät erfüllt die Anforderungen der IEC-Norm sowie der chinesischen GB/T-Norm für 1/1-Oktavmessgeräte.

Das SW 1000/ SW 2000 ist ein digitales Schalldruck-Messgerät, das von der Firma Kern entwickelt und produziert wird. Durch den hochgenauen 24-Bit-AD-Wandler wird das Instrument zur idealen Wahl für diverse Messaufgaben, beispielsweise zur Messung von Umweltlärm, Fahrzeuginnenlärm und für Anwendungen in der Industrie.

Die neuen Typen enthalten zwei Kerne (DSP+ARM) in einem Einzelchip-ARM mit Gleitkommaanzeige und statt der Festpunktberechnung eine Gleitkomma-Berechnung, welche die Genauigkeit und Stabilität deutlich verbessert. Die Neugestaltung der analogen Frontend-Schaltung reduziert zudem das Grundrauschen und erhöht den linearen Messbereich des Produkts. Der neu entwickelte Algorithmus besitzt nur einen Messbereich mit einem Dynamikbereich von mehr als 120 dB, erfüllt aber dennoch die Norm.

SW 1000 ist ein Messgerät der **Klasse 1** und das Messgerät **SW 2000** ein Messgerät der **Klasse 2**.

1.2 Anwendungen

- Einfache Lärmmessung
- Bestimmung des Umweltlärms
- Produktqualitätsprüfung
- Bewertung von technischen Maßnahmen zur Lärminderung

1.3 Funktionen

- Klasse 1 (**SW 1000**) und Klasse 2 (**SW 2000**) Schalldruck-Messgerät
- Erfüllt die Normen IEC 61672-1:2013, ANSI S1.4-1983 und ANSI S1.43-1997
- 1/1 Oktave entsprechend den Normen IEC 61260-1:2014 und ANSI S1.11-2004.
- Linearitätsbereich: 20 dBA bis 134 dBA (**SW 1000**), 25 dBA bis 136 dBA (**SW 2000**)
- Dynamik-Messbereich über 123 dB bei Modell **SW 1000** und 122 dB bei Modell **SW 2000**.
- Frequenzgewichtung: A/B/C/Z. Zeitgewichtung: Schnell/Langsam/Impulse
- 3 Profile und 14 benutzerdefinierte Messungen werden parallel mit unterschiedlicher Frequenz-/Zeitgewichtung berechnet.
- Berechnung von SPL, LEQ, Max, Min, Peak, SD, SEL, E
- LN-Statistik und Anzeige der Zeitverlaufskurve
- Benutzerdefinierte Integralzeitraummessung, Integralzeitraum bis 24 Stunden.
- Breiter Frequenzgang, hoher Dynamikbereich und geringes Grundrauschen durch Hochgeschwindigkeits-ARM-Kern mit Gleitkommaeinheit
- 4G-MicroSD-Karte (TF-Karte) als Massenspeicher
- Fernsteueranschluss RS-232
- Mini-Thermodrucker zum Ausdrucken der Messdaten
- Internes GPS-Modul (Option), Unterstützung der GPS-Zeit

1.4 Funktions-Upgrades

➤ Einchip-Hochgeschwindigkeits-ARM mit Gleitkommaeinheit	➤ USB-Anschluss implementiert
➤ LCD mit weißer Hinterleuchtung	➤ Firmware-Aktualisierung über USB (Spannungsversorgung ebenfalls über USB)
➤ Integralzeitraum von 1 s bis 24 h	➤ Unterstützung automatischer Messungen durch Timer-Funktion.
➤ Neue Protokollschritte 0,1 s, 0,2 s und 0,5 s.	➤ Internes GPS (Option) mit GPS-Zeit
➤ 5 Vorlagen zur Speicherung der Benutzereinstellung	➤ Nur ein Messbereich zur Abdeckung des Dynamikbereichs von 123 dB

➤ B-Gewichtung für ANSI-Standard ergänzt	➤ Geringeres Grundrauschen (nur bei Messgerät der Klasse 1)
➤ Automatische Einschaltung bei externer Stromversorgung, einfache Integration	➤ Obere Messgrenze: 134 dB _{eff} /137 dB _{eff} (50 mV/Pa)

1.5 Spezifikation

Technische Daten		
Typ	SW 1000	SW 2000
Genauigkeit	Klasse 1 (Gruppe X)	Klasse 2 (Gruppe X)
Standard	GB/T 3785.1-2010, IEC 60651:1979, IEC 60804:2000 IEC 61672-1:2013, ANSI S1.4-1983, ANSI S1.43-1997	
Oktave1	1/1 Oktavmittelfrequenzen: 31,5 Hz bis 16 kHz GB/T 3241-2010, IEC 61260-1:2014 ANSI S1.11-2004	1/1 Oktavmittelfrequenzen: 31,5 Hz bis 8 kHz GB/T 3241-2010, IEC 61260-1:2014 ANSI S1.11-2004
Mitgeliefertes Mikrofon	MPA231T: Vorpolarisiertes Messmikrofon 1/2", Klasse 1 Empfindlichkeit: 50 mV/Pa. Frequenzbereich: 10 Hz bis 20 kHz.	MPA200T: Vorpolarisiertes Messmikrofon 1/2", Klasse 2 Empfindlichkeit: 40 mV/Pa. Frequenzbereich: 20 Hz bis 12,5 kHz.
Mikrofonschnittstelle	TNC-Verbinder mit ICCPversorgung (4 mA)	
Detektor / Filter	Rein digitale Signalverarbeitung mit Gleitkommaeinheit (digitaler Detektor und Filter)	
Integralzeitraum	Benutzerdefinierbarer Integralzeitraum 1 s – 24 h [User]. Wiederholungszeit: unendlich oder 1 bis 9999	
Protokollschritt	0,1, 0,2 s, 0,5 s, 1 s bis 24 h	
Messfunktionen	L _{XY} (SPL), L _{Xeq} , L _{XYSD} , L _{XSEL} , L _{XE} , L _{XYmax} , L _{XYmin} , L _{XPeak} , L _{XN} . Hierbei ist X die Frequenzgewichtung: A, B, C, Z; Y ist die Zeitgewichtung: F, S, I; N ist der statistische Anteil: 1 bis 99. 3 Profile und 14 benutzerdefinierte Messungen werden parallel mit unterschiedlicher Frequenz-/Zeitgewichtung berechnet.	
24 h Messung	Automatische Messung entsprechend den benutzerdefinierten Datums- und Zeiteinstellungen und Speicherung der Verlaufsdaten	
Frequenzgewichtung	Parallel A, B, C, Z	
Zeitgewichtung	Parallele Erkennung von F, S, I und Peak	
Eigenrauschen 2	Schall 18 dB (A), 23 dB (C), 31 dB (Z) Elektrische Daten: 11 dB(A), 16 dB(C), 21 dB(Z)	Schall 20 dB(A), 26 dB(C), 31 dB(Z) Elektrische Daten: 14 dB(A), 19 dB(C), 24 dB(Z)
Oberer Grenzwert 2	134 dB(A) Erhöht auf 154 dB(A) bei einem Mikrofon mit 50 mV/Pa	136 dB(A) Erhöht auf 154 dB(A) bei einem Mikrofon mit 50 mV/Pa
Frequenzgang1	10 Hz bis 20 kHz	20 Hz ~ 12,5 kHz
Linearitätsbereich 2, 3	20 dB(A) bis 134 dB(A)	25 dB(A) bis 136 dB(A)

Dynamikbereich ²	123 dB (11 dB(A) bis 134 dB(A))	122 dB (14dB(A) bis 136 dB(A))
Peak-C-Bereich ^{2, 3}	45 dB(A) bis 137 dB(A)	47 dB(A) bis 139 dB(A)
Elektrischer Eingang	Maximale Eingangsspannung 5 V _{eff} (7,07 VSpitze). Eingangsimpedanz des Vorverstärkers > 6 GΩ	
Bereichseinstellung	Einzelbereich zur Abdeckung des gesamten Dynamikbereichs	
Auflösung	24 Bit	
Abtastrate	48 kHz	
Zeitverlauf	Zeitdomänen-Rauschkurvenanzeige Dauer: 1 Minute, 2 Minuten, 10 Minuten	
LCD-Anzeige	LCD 160 x 160 mit weißer Hinterleuchtung, 14 Kontraststufen, Aktualisierung der Anzeige in einer Sekunde.	
Massenspeicher	4G MicroSD-Karte (TF-Karte)	
Nachverarbeitung	Nachverarbeitungssoftware VA-SLM zum Lesen, Analysieren und Erzeugen von Berichten aus den gespeicherten Daten.	
Datenexport	Direktanschluss an den Computer zum Auslesen der Speicherkarte (als USB-Laufwerk)	
Ausgang	Wechselspannungsausgang (maximal 5 V _{EFF} , ±15 mA), Gleichspannungsausgang (10 mV/dB, maximal 15 mA), Serielle Schnittstelle RS-232 und USB (USB-Laufwerksmodus oder Modemmodus).	
Alarm	Benutzerdefinierte Alarmschwelle LED zur Anzeige des Alarmstatus	
Setup-Vorlage	5 Vorlagen zur Speicherung von Benutzer-Setups für verschiedene Anwendungen, Vorlage kann auf der MicroSD-Karte gespeichert werden.	
Automatische Einschaltung	Automatische Einschaltung und automatischer Start der Messung bei anliegender Betriebsspannung, einfache Integration	
Spannungsversorgung	4 Alkalibatterien 1,5 V (LR6/AA/AM3), ausreichend für etwa 10 Stunden (je nach Batterie). Die Betriebsspannung kann auch über eine externe Gleichspannungsquelle (7 V – 14 V, 500 mA) und den USB-Anschluss (5 V, 1 A) bereitgestellt werden.	
RTC	Die integrierte Pufferbatterie wurde ab Werk auf einen Fehler von < 26 s in 30 Tagen kalibriert (< 10 ppm, (25 ± 16) °C). Die Pufferbatterie sorgt dafür, dass die Systemuhr weiterläuft, auch wenn die Hauptbatterien gewechselt werden. GPS-Zeitfunktion verfügbar (Option mit GPS-Modul)	
Sprache	Englisch, Chinesisch, Portugiesisch, Spanisch, Deutsch, Französisch	
Firmware-Aktualisierung	Aktualisierung der Firmware über USB-Anschluss	

Bedingungen	Temperatur: -10 °C bis 50 °C. Luftfeuchtigkeit: 20 % - 90 % relative Luftfeuchte
Echtzeittemperatur	Echtzeittemperaturanzeige auf dem Hauptbildschirm
Größe (mm)	B 70 x H 300 x T 36
Gewicht	Ca. 620 g mit 4 Alkalibatterien
Option	
GPS	Empfängerart: 50 Kanäle Zeit bis zur ersten Messung: Kaltstart 27 s, Warmstart: 27 s, Heißstart 1 s; Empfindlichkeit: Nachverfolgung -161 dBm, Neuerfassung -160 dBm, Kaltstart -147 dBm, Heißstart -156 dBm; Horizontale Positionsgenauigkeit: 2,5 m, Zeitgenauigkeit: 30 ns, Geschwindigkeitsgenauigkeit: 0,1 m/s; Aktualisierungsrate: 1 Hz, Betriebsgrenzen: Dynamisch ≤ 4 g, Höhe < 50.000 m, Geschwindigkeit < 500 m/s
Kalibrator	CA111, Klasse 1, 94 dB/114 dB, 1 kHz
Drucker	Mini-Thermodrucker, Anschluss RS-232
Hinweis 1: Für Messgerät BSWA 200 das Ergebnis über 12,5 kHz aufgrund des Mikrofonfrequenzgangs für Messgeräte der Klasse 2 ignorieren. Hinweis 2: Die Daten wurden mit einem Mikrofon mit einer Empfindlichkeit von 50 mV/Pa bei SW 1000 und 40 mV/Pa für BSWA 200 gemessen. Hinweis 3: Messung entsprechend den Anforderungen nach der Norm GB/T3785 und IEC61672.	

1.6 Informationen für regelmäßige Tests

- Referenzschalldruck: 94,0 dB.
- Referenz-Einfallrichtung : parallel zur Einfallrichtung des Mikrofons.
- Referenzpunkt des Mikrofons Mittelpunkt der Mikrofonmembran.
- Referenz-Einfallrichtung: Richtung lotrecht zur Mikrofonmembran

1.7 Hauptkomponenten


Komponentenname	Hersteller	Typ	Beschreibung
Mikrofon		SW-A01	Mikrofon der Klasse 1
		SW-A02	Mikrofon der Klasse 2

1.8 Stückliste

Nr.	Typ	Beschreibung
Standard		
1	SW 1000/2000	Schalldruck-Messgerät ohne Mikrofon
2		ICCP-Vorverstärker mit TNC-Anschluss
3	SW-A01/SW-A02	Mikrofon der Klasse 1 (1000) oder der Klasse 2 (200)

4	Windschutz SW-A03	Windschutz 90 mm Durchmesser für Mikrofon 1/2"
5	MicroSD-Karte SW-A04	4G-Speicherkarte zur Ablage der Daten
6	Batterie	4 Alkalibatterien (LR6 / AA / AM3
7	Netzteil	Netzteil 9 V/500 mA
8	MiniUSB-Kabel	Zum Anschluss an den Computer
Option		
1		GPS-Modul und Antenne
2	Dreifuß SW-A05	Stand für Schalldruck-Messgerät
3	Gedrucktes Bedienhandbuch	Gedrucktes Bedienhandbuch

1.9 Abbildung Lieferumfang

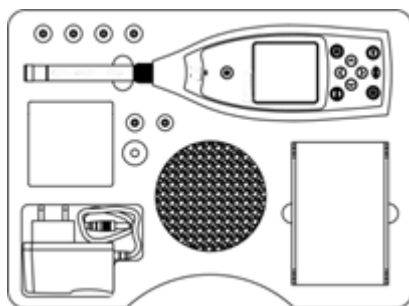

☆Hinweis Die Details der Stückliste können je nach Bestellung abweichen.

2 Ansicht und Bedienung

Die Messgeräte SW 1000 und SW 2000 sind in Aussehen und Tastenfeld identisch. LCD-Display, Tastenfeld und LED-Anzeigen befinden sich an der Vorderseite des Geräts.

2.1 Tastenfeld

Das Schallpegelmessgerät hat 10 Tasten:



<Einschalttaste>:

Drücken Sie diese Taste 2 Sekunden lang, um das Schalldruck-Messgerät einzuschalten. Wenn das Schalldruck-Messgerät im Stopp-Status hängt, drücken

Sie 2 Sekunden lang diese Taste, um den Abschaltdialog aufzurufen und anschließend die **<Eingabetaste>**, um das Schalldruck-Messgerät auszuschalten.

☆**Hinweis:** Die **<Eingabetaste>** funktioniert nicht, solange das Schalldruck-Messgerät Messungen erfasst.

<ESC>:

Zum Beenden des Menüs und zur Rückkehr zu einem vorherigen Menü Mit der **<ESC>** -Taste können Sie auch die Verlaufskurve auf dem Zeitverlauf-Bildschirm löschen.

<Eingabetaste>:

Zum Aufruf des Menüs der nächsten Ebene oder zur Bestätigung der Parameteränderungen oder zum Speichern der aktuellen Daten im CSD-Format bei gestopptem Messgerät.

<Hinterleuchtung>:

Zum Einschalten oder Ausschalten der LCD-Hinterleuchtung: Die Hinterleuchtungsverzögerung kann im Menü eingestellt werden. Weitere Details finden Sie unter [4.4.2 Hinterleuchtung](#).

<Start/Stopp>:

Zum Start oder Stopp der Messung.

<▲>:

Mit dem Aufwärtspfeil wählen Sie den Menüeintrag aus oder ändern die Parameter.

<▼>:

Mit dem Abwärtspfeil wählen Sie den Menüeintrag aus oder ändern die Parameter.

<◀>:

Mit dem Linkspfeil wählen Sie den Menüeintrag aus oder ändern Sie die Parameter oder schalten zwischen den Messbildschirmen um.

<▶>:


Mit dem Rechtspfeil wählen Sie den Menüeintrag aus oder ändern die Parameter oder schalten zwischen den Messbildschirmen um.

<Menü>:

Zum Aufruf der Hauptmenüliste

2.2 Mikrofonanschluss

Der TNC-Anschluss an der Oberseite des Schalldruck-Messgeräts dient zur Verbindung mit Mikrofon und Vorverstärker (Mikrofon und Vorverstärker sind in der Regel zusammen in einem Gehäuse montiert). Der TNC-Anschluss ist ein Koaxialverbinder mit Gewinde.

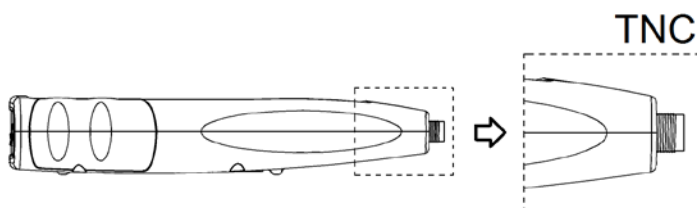

Das Messgerät **SW 1000** ist mit einem Mikrofon der Klasse 1 ausgestattet, das Messgerät **SW 2000** mit einem Mikrofon der Klasse 2:

SW-A01:


Vorpolarisiertes Messmikrofon 1/2", Klasse 1. Empfindlichkeit: 50 mV/Pa. Frequenzbereich: 10 Hz bis 20 kHz. Gemeinsames Gehäuse mit ICCP-Vorverstärker, Stromversorgung 4 mA/24 V.

SW-A02:

Vorpolarisiertes Messmikrofon 1/2", Klasse 2. Empfindlichkeit: 40 mV/Pa. Frequenzbereich: 10 Hz bis 12,5 kHz. Gemeinsames Gehäuse mit ICCP-Vorverstärker, Stromversorgung 4 mA/24 V.

Mikrofon und Vorverstärker sind durch ein Gewinde miteinander verschraubt. Trennen Sie die Teile außer in Spezialfällen nicht. Das Mikrofon ist ein Präzisionsmesssensor, längerer Kontakt mit hoher Luftfeuchtigkeit oder staubiger Umgebung kann das Mikrofon schädigen. Wenn das Mikrofon nicht verwendet wird, muss es in der mitgelieferten Schachtel aufbewahrt werden.


Das Mikrofon besitzt eine ICCP-Stromversorgung. Die aktuellen technischen Daten für die Stromversorgung sind 4 mA, 24 V. Wenn die Spannung über 30 V beträgt, wird das Mikrofon beschädigt. Das Schallpegel-Messgerät SW 1000/ SW 2000 besitzt eine interne ICCD-Stromversorgung, an die das Mikrofon direkt angeschlossen werden kann.

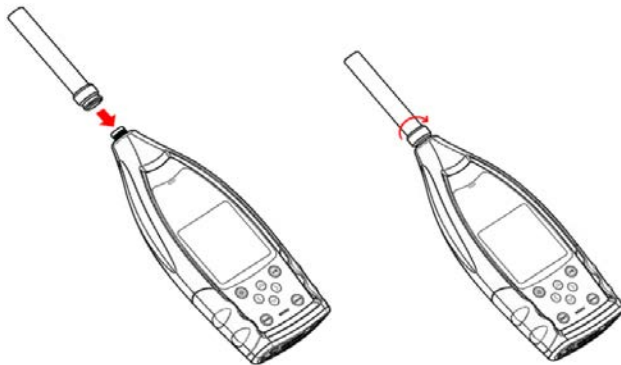

Schließen Sie das Mikrofon an den TNC-Verbinder an. Drehen Sie anschließend das Gewinde, bis die Teile fest verbunden sind.

2.3 Windschutz


Das Schalldruck-Messgerät ist mit einem Windschutz WS002-9 für den Einsatz in windigen Außenbereichen ausgestattet. Der Windschutz muss nicht verwendet werden, wenn in der Umgebung nicht mit Wind zu rechnen ist (beispielsweise bei Messungen in Innenräumen).

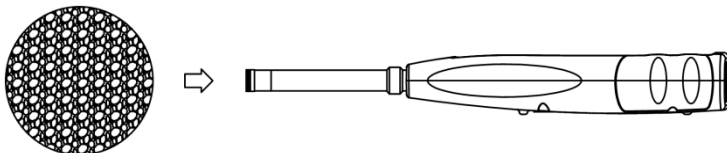

Drücken Sie den Windschutz entsprechend der oberen Abbildung fest bis zum Anschlag auf das Mikrofon. Weitere Details für Korrekturen des Windschutzes im Freien finden Sie in Anhang 4.

2.4 Daten- und Stromversorgungsanschluss

An der Unterseite des Schalldruck-Messgeräts befinden sich 7 Schnittstellen. Öffnen Sie die Gummiabdeckung, um diese Schnittstellen zu sehen.

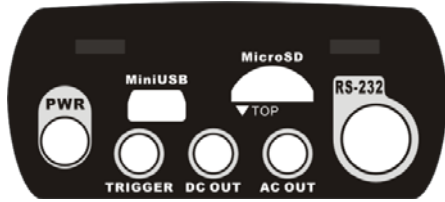

PWR:

Standard-Gleichspannungsbuchse (Durchmesser 2,1 mm) zur Stromversorgung, kann mit einem externen Netzteil 7 – 14 V, 500 mA verbunden werden.

☆**Hinweis**: Externe Spannungen über 14 V können das Schalldruck-Messgerät beschädigen!

MiniUSB:

MiniUSB-Anschluss zur Verbindung mit einem Computer im **USB-Laufwerkmodus** oder **Modemmodus**, weitere Informationen dazu unter [4.4.10 USB-Modus](#). Der MiniUSB-Anschluss kann außerdem als zusätzliche externe Stromversorgung verwendet werden, die Stromversorgung muss jedoch 5 V/1 A aufbringen können.

USB-Laufwerkmodus: Auf die Dateien der MicroSD-Speicherkarte kann in diesem Modus direkt zugegriffen werden, ein Treiber muss nicht installiert werden. Der Computer kann den MiniUSB-Anschluss als seriellen Anschluss erkennen (virtueller serieller Anschluss, Treiberinstallation erforderlich) und das Schalldruck-Messgerät über das Protokoll RS-232 ansprechen, weitere Informationen siehe 5. [Datenaustauschprotokoll RS-232](#).

☆**Hinweis**: **Die Stromversorgung muss einen Strom von mindestens 1 A aufbringen und das Kabel diesen Strom übertragen können (für die Stromversorgung kein Kabel mit Ferritperle verwenden)**. Nach dem Anschluss an den Computer den Arbeitsmodus auswählen. Anderenfalls kann der Computer die USB-Schnittstelle nicht erkennen. Der MiniUSB-Anschluss und der Anschluss RS-232 können nicht gleichzeitig verwendet werden, wenn der **Modemmodus** ausgewählt ist.

MicroSD-Karte:

MicroSD-Buchse: Zum Anschluss einer MicroSD-Karte zur Speicherung von SWN-, OCT- und CSD-Dateien. Wir empfehlen, den Kartenleser zur Formatierung der MicroSD-Karte zu verwenden und nicht den **USB-Laufwerkmodus**. Die MicroSD-Karte, die mit dem Schalldruck-Messgerät geliefert wurde, ist bereits vorformatiert.

☆**Hinweis**: Halten Sie die Vorderseite (mit dem Kratzschutz) der MicroSD-Karte beim Einführen nach unten.

RS-232:

Die Schnittstelle kann als Standardschnittstelle RS-232 im **Remotemodus** sowie zum Anschluss des Thermodruckers im **Druckermodus** verwendet werden.

Weitere Details dazu siehe [4.6.3 Drucker](#) und [5. Datenaustauschprotokoll RS-232](#).

TRIGGER:

Trigger-Eingang mit Standardkopfhörerbuchse 3,5 mm. Weitere Details dazu finden Sie unter [4.4.4 Trigger](#).

DC OUT:

Gleichspannungsausgang mit Standardkopfhörerbuchse 3,5 mm. Weitere Details finden Sie unter [4.6.2 Gleichspannungsausgang](#).

AC OUT:

Wechselspannungsausgang mit Standardkopfhörerbuchse 3,5 mm. Weitere Details dazu finden Sie unter [4.6.1 Wechselspannungsausgang](#).


2.5 Batterie

Wir empfehlen die Verwendung von 4 Alkalibatterien (LR6/AA/AM3); beachten Sie die Batteriepolareität (+/-) und die Kennzeichnung im Batteriefach. Verwenden Sie nicht alte und neue Batterien gemeinsam. Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn das Gerät nicht verwendet wird. Die Gesamtspannung der 4 Batteriezellen darf 14 V nicht übersteigen, anderenfalls wird das Schallpegelmessgerät beschädigt.


Praxistests zeigen, dass die 4 Alkali-Batteriezellen für einen Betrieb von etwa 10 Stunden ausreichen (je nach Batterie). Bei Verwendung von Akkus Eneloop BK-3HCCA/4BC (Nennkapazität 2450 mAh), kann das Schalldruck-Messgerät etwas 12 Stunden im Dauerbetrieb arbeiten. Wenn die Batteriespannung niedriger ist als die Mindestspannung des Schalldruck-Messgeräts, schaltet das Messgerät automatisch ab.

Wir empfehlen für langen Betrieb die Verwendung einer externen Stromversorgung bzw. die Stromversorgung über USB.

Richten Sie sich beim Einlegen und beim Austausch der Batterien nach der folgenden Abbildung:

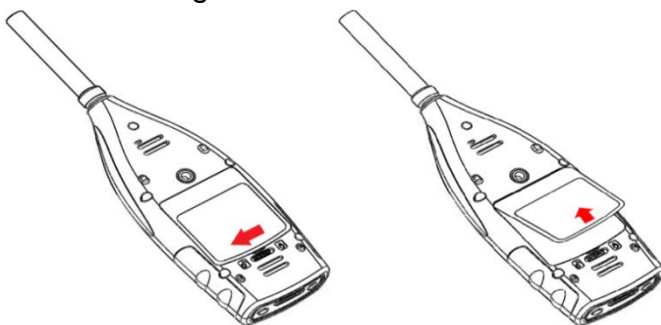

Drehen Sie den Verschluss nach links, um den Batteriedeckel abzunehmen. Heben Sie den Batteriedeckel ab.

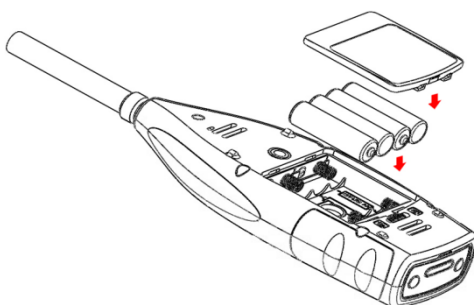


Wechseln Sie die Batterien und verschließen und verriegeln Sie das Batteriefach wieder.

2.6 GPS

Die GPS-Antenne befindet sich an der Oberseite der Schalldruck-Messgeräte mit GPS-Option.

☆**Hinweis**: Ob die GPS-Funktion benötigt wird, muss vor der Auslieferung an den Benutzer bekannt sein, anderenfalls müssen Sie das Schalldruck-Messgerät zur Installation des GPS-Moduls ins Werk einsenden.

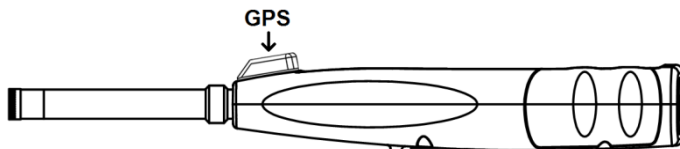

Die GPS-Eigenschaften werden durch zwei Faktoren beeinflusst: die Satelliten-Ephemeriden und den Signal-Rauschabstand des Satelliten.

- **Satelliten-Ephemeriden**: Orbit-Informationen der GPS-Satelliten. Aus den Ephemeriden, dem Satellitenpositionssignal und der Zeit kann der aktuelle Standort ermittelt werden. Die Satelliten-Ephemeriden müssen Sie von dem GPS-Satelliten herunterladen, die Download-Geschwindigkeit ist jedoch sehr niedrig (etwa 50 bps) und hängt von der Signalstärke des Satelliten ab. Die hohe Bit-Fehlerrate kann die Downloadzeit für die Ephemeriden verlängern oder dazu führen, dass der Download ganz fehlschlägt. Das Schalldruck-Messgerät kann die Ephemeriden nach dem Abschalten des GPS-Moduls etwa 30 Minuten lang speichern. Die Ephemeriden sind nur 2 Stunden lang gültig.
- **Signal-Rauschabstand des Satelliten**: Die Stärke des Positionssignals des Satelliten. An regnerischen Tagen oder in Innenräumen ist die Signalstärke geringer. Das GPS hat 3 Startmodi: Kaltstart, Warmstart und Heißstart
- Erste Positionsbestimmung, es müssen die aktuellen Ephemeriden heruntergeladen werden, daher wird mehr Zeit benötigt.
- Das GPS-Modul besitzt die letzten gespeicherten Standortinformationen, muss jedoch die Ephemeriden neu herunterladen, da diese veraltet sind. Beim Warmstart wird fast die gleiche Zeit wie beim Kaltstart benötigt.
- Das GPS-Modul verfügt über gültige Ephemeriden und kann die Position in sehr kurzer Zeit bestimmen.


3. Messbildschirm

Das Schalldruck-Messgerät besitzt zwei Messmodi: **Pegelmessung** und **1/1 Oktavmessung**. Der Benutzer kann die Messung im Menü **Funktion** auswählen.

Der Pegelmesser besitzt 8 Bildschirme, die Sie mit den Pfeiltasten <◀>, <▶> umschalten können. Die 8 Bildschirme sind: Hauptbildschirm, 3 Profile, LN-Statistik, Zeitverlauf, anpassbare Messung Seite 1, anpassbare Messung Seite 2, GPS-Seite 1 und GPS-Seite 2.

Die 1/1-Oktavmessung besitzt 4 Bildschirme: Oktavhistogramm, Oktavtabelle Seite 1 – 3.

3.1 Symbole und Bedeutung der Bildschirmanzeige

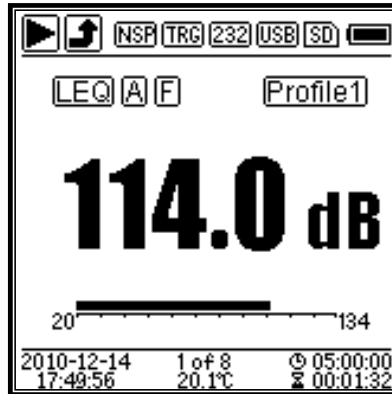

Alle Symbole auf dem Hauptbildschirm sind aktiviert, die Bedeutung der einzelnen Symbole ist im Folgenden beschrieben:

	Start/Stopp. Beschreibt den Messzustand.
	Überlastanzeige und Anzeige für Unterschreitung des Bereichs. Ein ständig angezeigter Pfeil gibt an, dass der aktuelle Status "Überlastung" bzw. "Unterschreitung des Bereichs" ist. Ein nicht ausgefüllter Pfeil gibt an, dass während des Integralzeitraums der Bereich unterschritten bzw. das Gerät überlastet wurde. Bei Beginn des neuen Integralzeitraums erlischt das Symbol für Überlastung bzw. Unterschreitung des Bereichs.
	ICCP-Status. Wird angezeigt, wenn ICCP abgeschaltet ist.
	Trigger-Status. Wird angezeigt, wenn der Trigger aktiviert ist.
	Status der Schnittstelle RS-232. Das Symbol wird im Remotemodus angezeigt, das Symbol im Druckermodus.
	Timer-Status. Das Symbol zeigt an, dass der Timer aktiviert ist und nur einmal gestartet wurde. Das Symbol zeigt an, dass der Timer aktiviert ist und immer wieder gestartet wird.
	Status des MicroSD-Speichers. Wird angezeigt, wenn der MicroSD-Speicher aktiviert ist.
	Einschaltstatus. Folgende Symbole werden von links nach rechts angezeigt: externe Stromversorgung, Batteriestromversorgung (mit Spannungsanzeige) und USB-Stromversorgung.
	Messungsberechnungsmodus
	Filterstatus
	Detektorstatus
	Symbol des Profils. Anzeige der Profilnummer der aktuellen Anzeige.
114.0 dB	Messwert
	Visualisierung und Anzeige der Messwerte im aktuellen Messbereich als dynamische Balkenanzeige.
	Datum und Zeit
	Aktuelle Seitennummer und Gesamtseitenzahl.


20.1°C Innentemperaturanzeige.

⊙ 05:00:00
⌘ 00:01:32


Symbol ⊙ bezieht sich auf den Integralzeitraum, Symbol ⌘ zeigt die abgelaufene Zeit an. Die Messung stoppt, wenn die abgelaufene Zeit gleich der gesamten Messzeit ist (Integralzeitraum * Wiederholung).

Die Symbole in der gleichen Reihe werden gleichzeitig angezeigt. Alle Symbole können auf jedem Bildschirm erscheinen und haben jeweils die gleiche Bedeutung.


3.2 Bildschirm im Pegelmessmodus

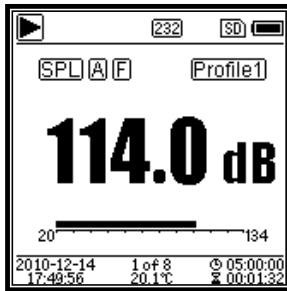


Hauptbildschirm Anzeige der Messdaten, Filter, Detektor, des Modus und der Profilnummer. Der Hauptbildschirm zeigt nur eine Daten-gruppe der 3 Profile. Drücken Sie die Pfeiltasten <▲>, <▼>, um zwischen den 3 Profilen umzuschalten.

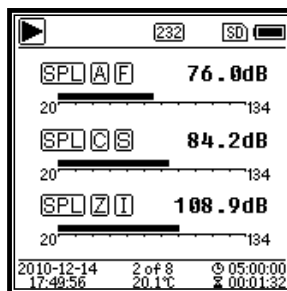


3 Profile Anzeige der Daten und des entsprechenden Messmodus des Filters und Detektors der Profilmessung gleichzeitig. Daten der 3 Profile können in einer SWN-Datei gespeichert werden.

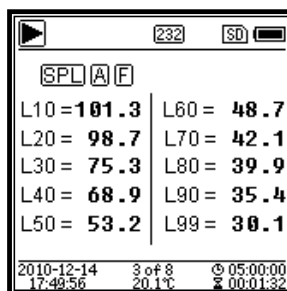

LN-Statistik Zeigt 10 Gruppen mit Statistikergebnissen an. Jede Datenquellengruppe (fester Modus für SPL, Filter und Detektor lassen sich anpassen) und der Prozentwert können im Menü eingestellt werden. Zeitverlauf Anzeige des aktuellen Rauschwerts und der Zeitdomänenkurve. Die Datenquellen (eines der 3 Profile) und die Zeitleiste (1 Minute, 2 Minuten und 10 Minuten) lassen sich anpassen.

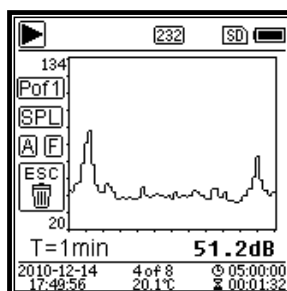

Drücken Sie <ESC>, um den Bildschirm zu löschen und die Kurve neu anzuzeigen.

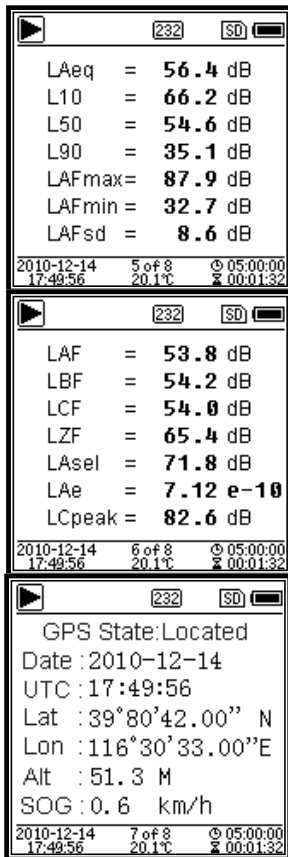


Anpassbare Messseite
1. Der Benutzer kann die Parameter der 14 Messsätze einstellen. In diesem Bildschirm lassen sich die ersten 7 Messsätze anzeigen.

Anpassbare Messseite
2. Der Benutzer kann die Parameter der 14 Messsätze einstellen. In diesem Bildschirm lassen sich die letzten 7 Messsätze anzeigen.


GPS Seite 1. GPS-Informationen anzeigen: GPS-Status, GPS-Datum, GPS-Zeit, Längengrad, Breitengrad, Höhe und Geschwindigkeit.

GPS Seite 2. Anzeige der Anzahl der Satelliten für die Positionsbestimmung und des Signalausgangsabstands aller sichtbaren Satelliten (0 dB – 99 dB).

★Hinweis: Die Anzahl der sichtbaren Satelliten kann größer sein als die Anzahl der Satelliten für die Positionsbestimmung, weil manche Satelliten für die Positionsbestimmung nicht verfügbar sind.

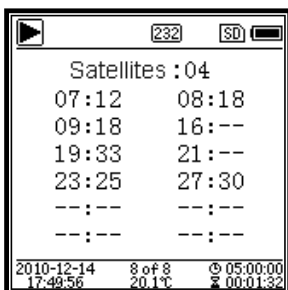

3.3 Bildschirm des 1/1-Oktavmodus

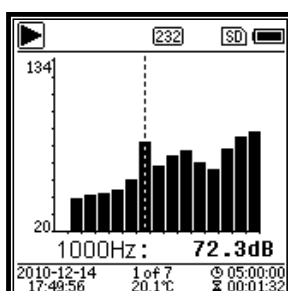


1/1-Oktavhistogramm
Zeigt 10 Bänder von 31,5 Hz – 16 kHz und LAeq, LBeq, LReq, LZeq als Balkengrafik an. Drücken Sie die Pfeiltasten <▲>, <▼>, um den Detailwert jedes Bandes anzuzeigen. Für jedes Band lässt sich ein

Schwellenwert definieren. Die LED leuchtet rot, wenn die Daten den Schwellenwert übersteigen.


Hz	dB	Lim.
31.5	78.4	79.0
63	64.2	63.0
125	38.6	52.0
250	42.5	44.0
500	69.1	38.0

2010-12-14 2 of 7 05:00:00
17:49:56 20.1°C 00:01:32

Oktavtabelle Seite 1. Anzeige der Messdaten von 31,5 Hz – 500 Hz. Die LED leuchtet rot und  erscheint, wenn die Daten den Schwellenwert übersteigen.


Hz	dB	Lim.
1000	51.6	80.0
2000	40.0	80.0
4000	88.4	80.0
8000	21.5	80.0
16000	25.1	80.0

2010-12-14 3 of 7 05:00:00
17:49:56 20.1°C 00:01:32

Oktavtabelle Seite 2. Anzeige der Messdaten von 1 kHz – 16 kHz. Die LED leuchtet rot und  erscheint, wenn die Daten den Schwellenwert übersteigen.

Leq	dB	Lim.
LeqA	48.6	80.0
LeqB	50.1	80.0
LeqC	68.4	80.0
LeqZ	81.4	80.0

2010-12-14 4 of 7 05:00:00
17:49:56 20.1°C 00:01:32


Oktavtabelle Seite 3. Anzeige der Messdaten von L_{Aeq} , L_{Ceq} sowie L_{Zeq} . Die LED leuchtet rot und  erscheint, wenn die Daten den Schwellenwert übersteigen.

4. Bedienung und Einstellung des Menüs


Menu
Function
Calibration
Measurement
Setup
Language
Output
Factory Settings

Drücken Sie die Taste **<Menü>**, um das nächste Menü aufzurufen. Alle Messparameter können im Menü eingestellt werden.

Menübaum

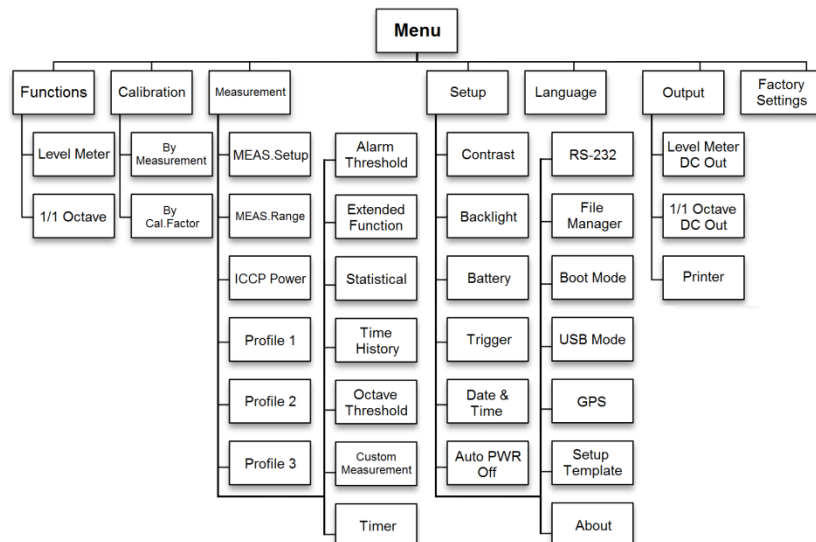

4.1 Funktion

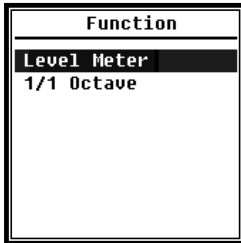

Wählen Sie die **Funktion** aus und drücken Sie die <Eingabetaste>, um dieses Menü aufzurufen. Sie können 2 Messarten auswählen: **Pegelmessung** und **1/1 Oktavmessung**. Drücken Sie die Pfeiltasten <▲>, <▼>, um den Messmodus auszuwählen. Drücken Sie die <Eingabetaste>, um die Einstellung zu speichern und zum vorherigen Menü zurückzukehren. Drücken Sie die Taste <ESC>, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.


4.2 Kalibrierung



Wählen Sie die Option **Kalibrierung** aus und drücken Sie die <Eingabetaste>, um dieses Menü aufzurufen. Die Empfindlichkeit des Mikrofons wird durch zahlreiche Faktoren beeinflusst, beispielsweise Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck. Der Benutzer muss daher vor der Messung mindestens eine Kalibrierung durchführen.

Es gibt zwei Kalibrierverfahren. **Durch Messung** und **Mit Kalibrierfaktor**. Zur Kalibrierung mit dem Schallkalibrator sollte das Verfahren **Durch Messung** verwendet werden. Das Kalibrierverfahren **Mit Kalibrierfaktor** erlaubt die manuelle Anpassung des Kalibrierfaktors durch den Benutzer.


4.2.1 Kalibrierung durch Messung

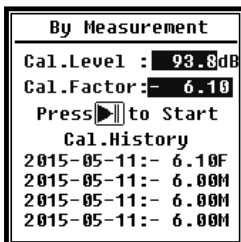

Wählen Sie die Option **By Measure** (Durch Messung) aus und drücken Sie die <Eingabetaste>, um dieses Menü aufzurufen. Weitere Details zu dem angegebenen Kalibrator und dem entsprechenden Anpasswert finden Sie in Anhang 2, Anpassung der Kalibrierprüffrequenz.

Der Kalibrierpegel kann zwischen 0 dB und 199,9 dB angepasst werden. Drücken Sie die Pfeiltasten <◀>, <▶> und <▲>, <▼>, um den Kalibrierpegel zu ändern und die Taste <Start>, um die Kalibrierung zu beginnen. Nach Abschluss der Kalibrierung wird der neue Kalibrierfaktor aktualisiert; der Benutzer kann mit der <Eingabetaste> bzw. <ESC>-Taste das Ergebnis speichern oder ignorieren. Dieses Menü zeigt auch den Kalibrierverlauf an. Einträge mit dem Symbol **M** am Ende zeigen an, dass der Datensatz mit dem Verfahren **Durch Messung** kalibriert wurde.

4.2.2 Kalibrierung mit Kalibrierfaktor

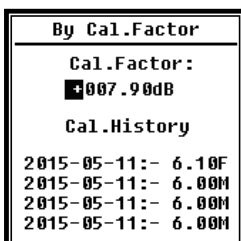

Wählen Sie die Option **Mit Kalibrierfaktor** aus und drücken Sie die <Eingabetaste>, um das Menü aufzurufen. Die Benutzer können den Kalibrierfaktor manuell anpassen. Mit den Pfeiltasten <◀>, <▶> können Sie die Faktorziffer auswählen, mit den Pfeiltasten <▲>, <▼> können Sie den Wert auswählen, mit der <Eingabetaste> speichern und mit der <ESC>-Taste zum letzten Menü zurückschalten. Ein Eintrag mit dem Ende **F** gibt an, dass der Datensatz mit der Methode **Mit Kalibrierfaktor** kalibriert wurde.

4.2.3 Umrechnung von Kalibrierfaktor und Empfindlichkeit

Die Empfindlichkeit kann mit den folgenden Formeln berechnet werden. Der Kalibrierfaktor kann ebenfalls aus der Empfindlichkeit berechnet und direkt in das Schalldruck-Messgerät eingegeben werden.

$$Cal.F = 20 * \log (Sens / 50) + offset$$

$$Sens = 50 * 10^{((Kalibrierfaktor-Offset) / 20)}$$

Hierbei ist:

Cal.F der Kalibrierfaktor in Dezibel (dB);

Sens die Empfindlichkeit des Mikrofons in mV/Pa;


Offset der Kalibrierfaktor in Dezibel (dB). Dieser Wert ist das Kalibrierergebnis mit dem Verfahren **Durch Messung** mit einem Signal von 50 mV. Dieser Offset ist die geräteeigene Abweichung, die bei jedem Schalldruck-Messgerät anders ist.

4.2.4 Kalibrierung durch Messung


Die Kalibrierung durch Messung ist das empfohlene Kalibrierverfahren mit Schallkalibrator. KERN kann Schallkalibratoren der Klasse 1 und 2 entsprechend den Normen GB/T 15173-2010 und IEC60942: 2003 liefern.

Gehen Sie bei der Kalibrierung durch Messung wie folgt vor:

- (1) Führen Sie das Mikrophon in den Hohlraum des Kalibrators bis zum Anschlag ein; das Mikrophon muss fest sitzen.

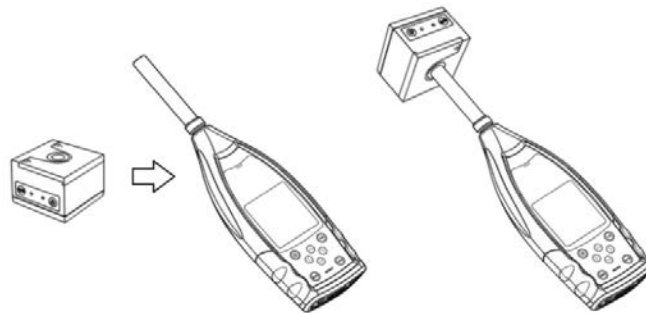


- (2) Schalten Sie dann den Kalibrator zu und stellen Sie einen konstanten Schallpegel ein (beispielsweise 94 dB).

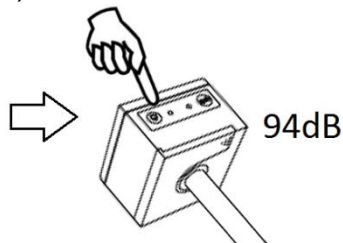


- (3) Wählen Sie im Menü die Option **Calibration** (Kalibrierung) aus, und drücken Sie die **<Eingabetaste>** um das Menü bei **By Measurement** (Durch Messung) aufzurufen.

Menu	Calibration
Function	By Measurement
Calibration	By Cal.Factor
Measurement	
Setup	
Language	
Output	
Factory Settings	

- (4) Stellen Sie im Menü den Wert für **Cal.Level** (Kalibrierpegel) ein, beispielsweise auf 93,8 dB. Die Kalibrierung erfolgt 5 Sekunden nach Betätigung der Taste **<Start>**.

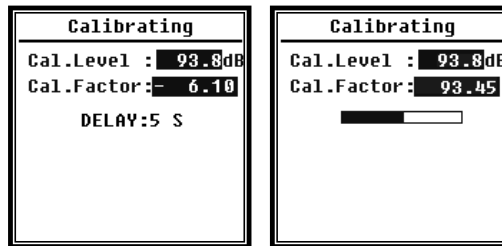


- (5) Nach Ende der Kalibrierung aktualisiert das Schalldruck-Messgerät den Kalibrierfaktor. Drücken Sie die **<Eingabetaste>**, um die Ergebnisse zu übernehmen.

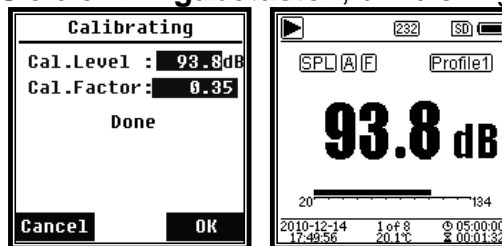


- (6) Rufen Sie wieder den **Hauptbildschirm** auf und drücken Sie **<Start/Stop>**, um die Messung zu beginnen. Das aktuelle Messergebnis in diesem Beispiel beträgt 93,8 dB, wenn der Kalibrator einwandfrei ist.

4.3 Messung

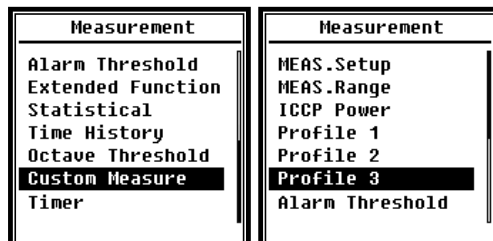

Es gibt 13 Menüoptionen in dem Menü **Measurement** (Messung). Mit den Pfeiltasten **<▲>**, **<▼>** können Sie Optionen auswählen und mit der **<Eingabetaste>** das nächste Menü aufrufen.

4.3.1 Mess-Setup

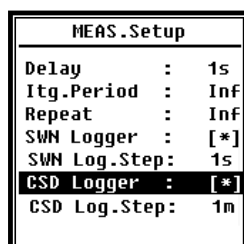

Das Menü **MEAS.Setup** (Mess-Setup) ist das wichtigste Menü für die Messung. Hier können Sie die Parameter für die **Verzögerung**, den **Integrationszeitraum**, die **Wiederholung**, den **SW-Protokollschritt**, den **SWN-Protokollschritt**, das **CSD-Protokoll** und den **CSD-Protokollschritt** einstellen. Optionen können Sie mit den Pfeiltasten **<▲>**, **<▼>** auswählen.

▷ **Delay** (Verzögerung):

Die Verzögerungszeit zwischen der Betätigung der Taste **<Start>** und dem Beginn der Messung. Mit den Pfeiltasten **<◀>**, **<▶>** können Sie die Verzögerungszeit wie folgt auswählen: Sync 1 min, Sync 15 min, Sync 30 min, Sync 1 h, 1 s bis 60 s.

Die Verzögerungszeit verhindert eine Beeinflussung der Messung durch den Tastendruck oder durch Vibrationen.

▷ **Itg.Period** (Integralzeitraum):

Itg.Period ist der Integralzeitraum für jede einzelne Messung. Zu Beginn jedes Integralzeitraums werden alle Integraldaten und Zeitdaten zurückgesetzt; die Anzeige einer Überlastung bzw. Bereichsunterschreitung wird gelöscht. Integraldaten und Zeitdaten sind LEQ, Max, Min, Peak, SD, SEL, E und LN. Drücken Sie <◀>, <▶>, um folgende Option auszuwählen: Unendlich, 1 s bis 59 s, 1 min bis 59 min, 1 h bis 24 h.

▷ **Repeat** (Wiederholung):

Die Zahl der Wiederholungen in einer Messung. Gesamtmesszeit = **Integralzeitraum** x **Wiederholung**. Drücken Sie <◀>, <▶>, um folgende Option auszuwählen: Inf, 1 bis 9999.

▷ **SWN Logger** (SWN-Protokoll):

Drücken Sie zum Umschalten die Pfeiltasten <◀>, <▶>. Wenn Sie diese Option auswählen, speichert das Schalldruck-Messgerät die Daten in SWN/OCT-Dateien.

Die SWN/OCT-Dateien speichern die Zeitverlaufsdaten. Die Datenquelle im **Schalldruck-Messgerätemodus** ist Profil 1 – 3 (Auswahl in der Option SWN Save (SWN speichern) des Menüs von Profil 1 – 3); gespeichert werden die Daten als SWN-Datei. Im 1/1-Oktavmodus werden alle Oktavbänder sowie LAeq, LBeq, LCEq, LZeq als OCT-Datei gespeichert.

▷ **SWN-Log.Step** (SWN-Protokollschritt):

SWN-Log.Step (SWN-Protokollschritt) ist der Protokollschritt (die Intervallzeit) zur Speicherung von Daten als SWN/OCD-Zeit. Drücken Sie <◀>, <▶>, um folgende Option auszuwählen: 0,1 s, 0,2 s, 0,5 s, 1 s bis 59 s, 1 min bis 59 min, 1 h bis 24 h.

▷ **CSD Logger** (CSD-Protokoll):


Drücken Sie zum Umschalten die Pfeiltasten <◀>, <▶>. Bei Auswahl der entsprechenden Option speichert das Schalldruck-Messgerät die Ergebnisse in CSD-Dateien.

CSD-Dateien speichern die Momentandaten. Die Datenquelle in dem **Schalldruck-Messgerätemodus** sind die 14 Gruppenergebnisse der **anpassbaren Messung**; diese werden als CSD-Datei gespeichert. Im 1/1-Oktavmodus werden alle Oktavbänder sowie LAeq, LBeq, LCEq und LZeq als CSD-Datei gespeichert.


☆Hinweis: Drücken Sie nach Auswahl der entsprechenden Option die **<Eingabetaste>** auf dem Hauptbildschirm, um die Daten manuell in der CSD-Datei zu speichern, wenn die Messung gestoppt ist.

▷ **CSD Log.Step** (CSD-Protokollschritt):

CSD Log.Step (CSD-Protokollschritt) ist der Protokollschritt (die Intervallzeit) zur Speicherung der Daten als CSD-Datei. Drücken Sie <◀>, <▶>, um folgende Option auszuwählen: 1 s bis 59 s, 1 min bis 59 min, 1 h bis 24 h.

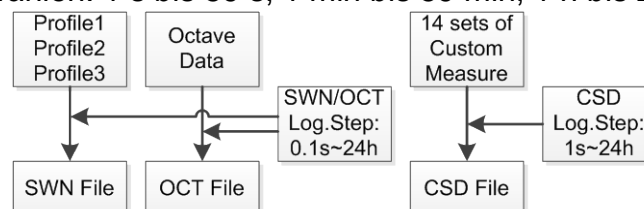

☆ Hinweis: Eine SWN/OCT-Datei kann nur Integraldaten speichern. Der Protokollschritt kann als Integralzeitraum betrachtet werden. Alle Daten innerhalb des Protokollschritts (des Integralzeitraums) werden in der SWN/OCT-Datei als eine Zeile gespeichert. Die CSD-Datei speichert nur Momentandaten ohne Integration. Sobald der CSD-Protokollschritt erreicht ist, werden die 14 Gruppenergebnisse der anpassbaren Messung als Zeile der CSD-Datei wie eine Momentaufnahme gespeichert.

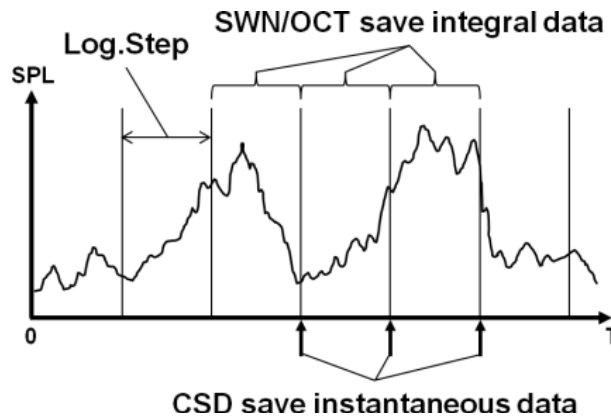

4.3.2 Messbereich

MEAS.Range
Linearity Range: 20.0dBA - 134.0dBA
Dynamic Range: 11.0dBA - 134.0dBA
Peak C Range: 45.0dBA - 137.0dBA

Das Menü **MEAS.Range** (Messbereich) zeigt den **Linearitätsbereich**, den **Dynamikbereich** und den **Peak-C-Bereich**. Durch die neu entwickelten Algorithmen gibt es nur einen einzigen Messbereich; der Messbereich muss nicht mehr umgeschaltet werden. Der Algorithmus erfüllt die Anforderungen für einen Impulsfrequenzgang bis 0,25 ms mit einem Fehler von nur 0,1 dB bei 4 kHz. Bei Impulsfolgen von 0,125 ms bei 4 kHz beträgt der Fehler 0,4 dB.

▷**Linearitätsbereich:** Das Messergebnis kann nur dann als korrekt betrachtet werden, wenn das Ergebnis im linearen Bereich liegt. Anderenfalls liegt der Messfehler des Messergebnisses über dem Akzeptanzlimit. Mitunter wird der Linearitätsbereich auch als "Messbereich" bezeichnet.

▷**Dynamic Range:** Der Dynamikbereich ist der Bereich zwischen dem Eigenrauschen und dem maximalen Eingangssignalpegel. Der Dynamikbereich ist der maximale Bereich, den das Schallpegelmessgerät anzeigen kann. Das Messergebnis in der Nähe des Eigenrauschens muss nicht linear betrachtet werden.

▷**Peak C Range:** Der Peak-C-Bereich ist der lineare Bereich der Peak-C-Messung. Die Peak-C-Messung in diesem Bereich kann als korrekt betrachtet werden.

4.3.3 ICCP Stromversorgung

ICCP Power
ICCP Power : ON

Das ICCP-Menü regelt die Stromversorgung aller ICCP-Sensoren über die Konstantstromquelle von 24 V/4 mA. Deaktivieren Sie die ICCP-Stromversorgung, bevor Sie einen anderen Sensor anschließen oder direkt mit der Signalquelle verbinden. Drücken Sie zur Auswahl die Pfeiltasten <◀>, <▶>.

4.3.4 Profile 1 bis 3

Profile 1
Filter : A
Detector : Fast
Mode : SPL
SWN Save : LEQ

Das Menü für die Profile 1 – 3 erlaubt die Definition des Filters, des Detektors, des Modus sowie der Speicheroptionen von SWN-Dateien. Optionen können Sie mit den Pfeiltasten <▲>, <▼> auswählen.

▷**Filter:**

Definieren Sie den Filter für Profil 1 – 3. Drücken Sie <◀>, <▶>, um folgende Option auszuwählen: **A, B, C** und **Z** (Z-Gewichtung bedeutet "keine Gewichtung". Sie wird mitunter auch als "Pauschal-" oder "Lineargewichtung" bezeichnet).

▷**Detektor:**

Definieren Sie den Detektor von Profil 1 – 3. Drücken Sie <◀>, <▶>, um folgende Option auszuwählen: **Schnell, Langsam** und **Impuls**.

▷**Modus:**

Definiert den Integralmodus von Profil 1 – 3. Drücken Sie <◀>, <▶>, um folgende Option auszuwählen: **SPL, PEAK, LEQ, MAX** und **MIN**.

▷**SWN Save:**


Mit dieser Option definieren Sie, welche Daten in der SWN-Datei gespeichert werden sollen, da die Datenquelle der SWN-Datei Profil 1 – 3 ist. Diese Option hat keine Beziehung zur Bildschirmanzeige. Drücken Sie <◀>, <▶>, um folgende Option auszuwählen: **LEQ, PEAK, MAX** oder **MIN**.

4.3.5 Alarmschwelle





Wenn Messergebnisse des Profils 1 – 3 die **Alarmschwelle** übersteigen, leuchtet die LED über **<Power>** rot. Die Alarmschwelle kann zwischen 20 dB und 200 dB eingestellt werden. Mit den Pfeiltasten <▲>, <▼> können Sie die Alarmschwelle um 1 dB erhöhen oder reduzieren. Mit den Pfeiltasten <◀>, <▶> können Sie die Einstellung um 10 dB erhöhen oder reduzieren.

4.3.6 Erweiterte Funktion

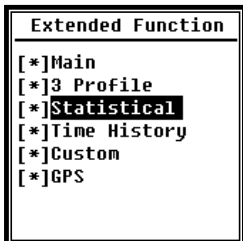

Mit der erweiterten Funktion können Sie einstellen, welcher Bildschirm angezeigt wird. Wenn der Bildschirm nicht ausgewählt ist, wird er nicht angezeigt. Beachten Sie, dass der Bildschirm für das **Hauptmenü** immer angezeigt wird.

4.3.7 Statistik

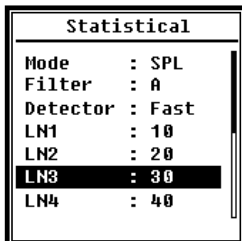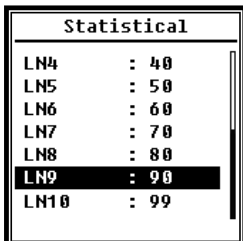

Die Datenquelle für die Statistik ist fest auf SPL eingestellt. Der Benutzer kann diese Einstellung nicht ändern. Der Benutzer kann jedoch den Filter und Detektor für SPL sowie den Statistikwert über dieses Menü definieren.

▷**Modus:**

Die Einstellung ist SPL fest zugeordnet und kann nicht geändert werden.

▷**Filter:**

Mit den Pfeiltasten <◀>, <▶> können Sie den Filter der Statistikanalyse definieren: **A, B, C** und **Z** (linear).

▷**Detektor:**

Mit den Pfeiltasten <◀>, <▶> können Sie den Detektor für die statistische Analyse einstellen: **Fast, Slow** und **Imp**.

▷LN1 BIS LN10:

Mit den Pfeiltasten <◀>, <▶> können Sie den Prozentsatz der 10 LN-Gruppen von 1 % – 99 % definieren.

Beispiel: **LN1:10 = 80 dB** bedeutet, dass im Integralzeitraum 10 % der Messdaten über 80 dB liegen. Das LN-Ergebnis hängt vom Integralzeitraum ab. Das Ergebnis wird zurückgesetzt, wenn ein neuer Integralzeitraum beginnt.

4.3.8 Zeit-Historie



Mit den Pfeiltasten <▲>, <▼> können Sie die Datenquelle und die Dauer des Zeitverlaufs einstellen.


▷Profil:

Mit den Pfeiltasten <◀>, <▶> können Sie die Datenquelle des Zeitverlaufs einstellen: **Profil 1, Profil 2, Profil 3.**


▷Dauer:

Mit den Pfeiltasten <◀>, <▶> können Sie die Zeitachse des Zeitverlaufs einstellen. **1 Minute, 2 Minuten, 10 Minuten.**

4.3.9 Oktavschwelle

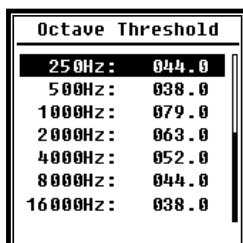


Octave Threshold	
250Hz:	044.0
500Hz:	038.0
1000Hz:	079.0
2000Hz:	063.0
4000Hz:	052.0
8000Hz:	044.0
16000Hz:	038.0

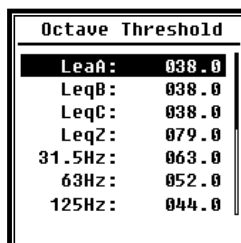


Octave Threshold	
LeqA:	038.0
LeqB:	038.0
LeqC:	038.0
LeqZ:	079.0
31.5Hz:	063.0
63Hz:	052.0
125Hz:	044.0

Im Menü **Octave Threshold** (Oktavschwelle) können Sie die Alarmschwelle von 31,5 Hz – 16 kHz und LAeq, LBeq, LCEq sowie LZeq einstellen. Wenn das Messergebnis den Schwellenwert übersteigt, leuchtet die LED rot. Mit den Pfeiltasten <◀>, <▶> können Sie die Option zwischen 0,1dB und 199,9 dB einstellen.

4.3.10 Anpassbare Messungen

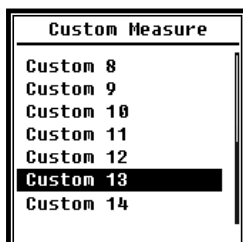


Custom Measure	
Custom 8	
Custom 9	
Custom 10	
Custom 11	
Custom 12	
Custom 13	
Custom 14	

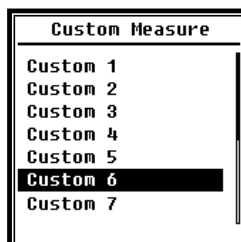

Custom Measure	
Custom 1	
Custom 2	
Custom 3	
Custom 4	
Custom 5	
Custom 6	
Custom 7	

Es gibt 14 Menüoptionen für **anpassbare Messungen**, in denen Sie die Parameter für 1 – 14 anpassbare Messungen definieren können. Mit den Pfeiltasten <▲>, <▼> können Sie die Option auswählen und mit der <Eingabetaste> die nächste Menüebene aufrufen.

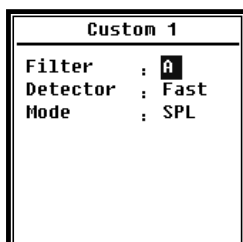

Custom 1	
Filter	: A
Detector	: Fast
Mode	: SPL

Mit den Pfeiltasten <▲>, <▼> können Sie für jede Gruppe anpassbarer Messungen eine Option einstellen: **Filter, Detektor** und **Modus.**

▷Filter:

Mit den Pfeiltasten <◀>, <▶> können Sie den Filter für anpassbare Messungen einstellen: **A, B, C** und **Z** (linear).

▷Detektor:

Mit den Pfeiltasten <◀>, <▶> können Sie den Detektor für anpassbare Messungen einstellen: **Fast, Slow** und **Imp.**

▷Modus:

Mit den Pfeiltasten <◀>, <▶> können Sie den Integralmodus für anpassbare Messungen einstellen: **SPL, SD, SEL, E, Max, Min, Peak, LEQ, LN1 bis LN10.**

4.3.11 Timer



Im Timer-Menü können Sie für den **Timer** die Optionen **Start Day** (Starttag), **Start Time** (Startzeit) und **Repeat Interval** (Wiederholungsintervall) einstellen. Drücken Sie zur Auswahl die Pfeiltasten <▲>, <▼>.

Um Messungen mit einem Programm zu starten, wurde eine neue Funktion mit dem Namen **Timer** eingeführt. Der Benutzer kann die Messung so programmieren, dass sie am nächsten Tag 00:00 beginnt, mehrere Minuten Messungen ausführt und jede Stunde wiederholt, um eine automatische Messung über 24 h zu erreichen.

▷Timer:

Mit den Pfeiltasten <▲>, <▼> können Sie den Arbeitsmodus des **Timer** einstellen: **AUS, Einmal** und **Schleife**.

▷Start Day (Starttag):

Mit den Pfeiltasten <▲>, <▼> können Sie das Triggerdatum für **Timer** einstellen: **Ignore** (Ignorieren) und ein fester Tag alle 30 Tage. Wenn Sie **Ignore** (Ignorieren) auswählen, ignoriert der **Timer** das Datum und benutzt zur Auslösung nur die **Startzeit**.

▷Start Time (Startzeit):

Mit den Pfeiltasten <▲>, <▼> können Sie die Zeit für den **Timer** einstellen: **00:00~23:59.**


▷Repeat Period (Wiederholungszeit):

Wenn der **Timer** ausgelöst wird, wird er jeweils nach Ablauf der **Wiederholungszeit** neu ausgelöst. Drücken Sie <◀>, <▶>, um folgende Option auszuwählen: **1 min~59 min, 1 h ~ 24 h.**

☆**Hinweis:** Die **Wiederholdauer** muss größer sein als die Gesamtintegralzeitdauer (**Integralzeitdauer x Wiederholung**) + 5 s, da für den **Timer** bei ausgelöster Messung eine feste Verzögerung von 3 s eingestellt ist und vor der Verzögerung 2 weitere Sekunden benötigt werden. Sie dürfen die Einstellungen nicht ändern, wenn der **Timer** läuft. Anderenfalls ist der **Timer** defekt.


4.3.12 24 h-Messungen mit Timer

Der Benutzer kann mit dem **Timer** eine 24-Stunden-Messung implementieren. Die folgende Beschreibung zeigt an einem Beispiel, wie Sie die 24-Stunden-Messung implementieren.

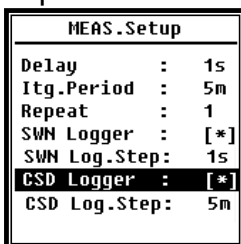


Zweck: Die Messung beginnt zuerst am 14. März 2015 00:00 Uhr und misst die ersten 5 min jeder Stunde. Die Messwerte werden bei Stopp der Messung in der CSD-Datei und jede Sekunde in der SWN-Datei gespeichert.

Die Verzögerungseinstellung im MEAS.Setup wird ignoriert, wenn die Messung durch den Timer ausgelöst wird. Stellen Sie **Itg.Period** (Integralzeitraum) auf **5 min** ein und **Repeat** (Wiederholung) auf **1**. Aktivieren Sie das SWN-Protokoll und CSD-Protokoll. Stellen Sie den SWN-Protokollschritt auf 1s und den CSD-Protokollschritt auf 5 min ein.

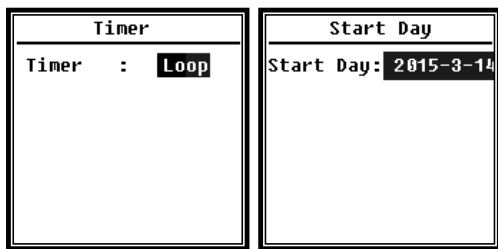


Stellen Sie den **Timer** auf **Schleifenmodus** ein, damit die Messung immer wieder neu ausgelöst wird.
Stellen Sie als **Start Day** (Starttag) das gewünschte Datum ein.

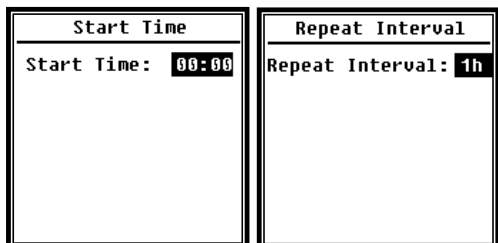


Stellen Sie als **Start Time** (Startzeit) **00:00** ein. Das ist die Zeit, zu der die Messung erstmals ausgelöst wird.
Stellen Sie das **Repeat Interval** (Wiederholungsintervall) auf **1 h** ein, so dass die Messung zu jeder Stunde ausgelöst wird.

4.4 Setup

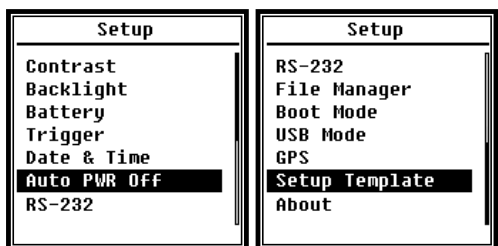

Das **Setup**-Menü enthält die Basisfunktion Setup und Bedingungsanzeige. Mit den Pfeiltasten **<▲>**, **<▼>** können Sie die Option auswählen und mit der **<Eingabetaste>** die nächste Menüebene aufrufen.

4.4.1 Kontrast

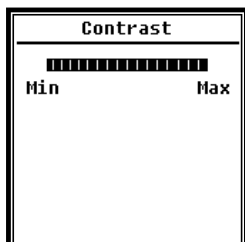


Im Menü **Contrast** (Kontrast) können Sie den Kontrast der LCD-Anzeige in 14 Stufen einstellen. Drücken Sie zur Auswahl die Pfeiltasten **<▲>**, **<▼>**.

4.4.2 Hinterleuchtung




Das Schalldruck-Messgerät schaltet die Hinterleuchtung automatisch ab, um den Stromverbrauch zu reduzieren und die Batterie zu schonen.
Im Menü **Backlight** (Hinterleuchtung) können Sie die Abschaltung aktivieren bzw. deaktivieren und die Verzögerungszeit für die Hinterleuchtung ändern. Drücken Sie zur Auswahl die Pfeiltasten **<▲>**, **<▼>**.

4.4.3 Batterie

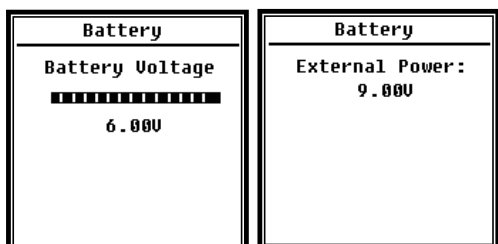


Das Menü **Battery** (Batterie) zeigt den Zustand und die Spannung der Batterie an.
Die Entladeschlussspannung einer einzelnen Alkali-Batteriezelle LR6/AA/AM3 beträgt ca. 0,9 V, daher schaltet das Schalldruck-Messgerät automatisch ab, wenn die Gesamtspannung der 4 Zellen der Alkalibatterie unter 3,6 V sinkt.

4.4.4 Trigger

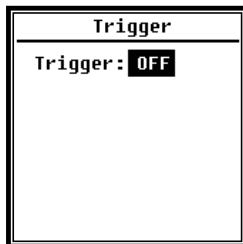

Im Menü **Trigger** können Sie die Funktion des Triggers ein- und ausschalten. Der **Trigger** ist ein Analogeingang mit dem Sie per Fernsteuerung die Messung für das Schalldruck-Messgerät starten oder stoppen können. Der Triggereingang befindet sich an der Unterseite des Schalldruck-Messgeräts (Kopfhörerbuchse 3,5 mm).


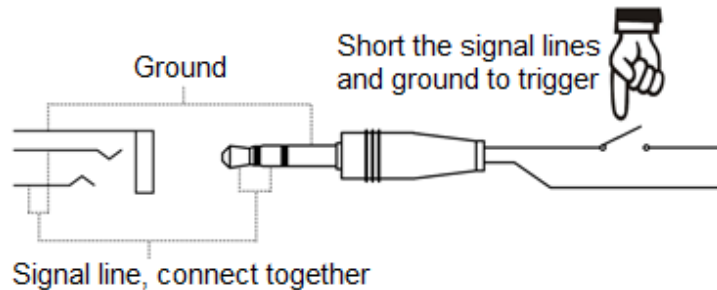


Die Messung wird durch eine Verbindung der Signalleitung mit Masse gestartet und durch deren Unterbrechung gestoppt. Beachten Sie, dass bei Aktivierung der **Trigger**-Funktion die **<Start/Stop>**-Schaltfläche nicht verfügbar ist.


4.4.5 Datum & Zeit



Im Menü **Date & Time** (Datum & Timer) kann die RTC-Zeit des Schalldruck-Messgeräts eingestellt werden. Drücken Sie zur Auswahl die Pfeiltasten **<▲>**, **<▼>**.

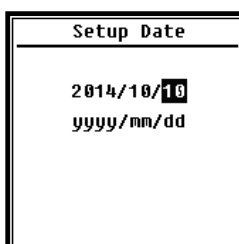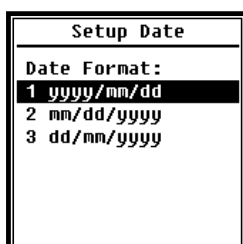


Mit den Pfeiltasten **<▲>**, **<▼>** können Sie das Datumformat auswählen und das Datum ändern. Mit den Pfeiltasten **<◀>**, **<▶>** können Sie das Jahr, den Monat und den Tag auswählen, und mit den Pfeiltasten **<▲>**, **<▼>** deren Wert modifizieren. Drücken Sie **<Eingabetaste>** um die Einstellung zu speichern.

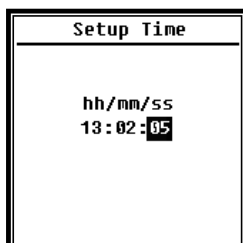


Die Änderung der Zeiteinstellung erfolgt ähnlich. Mit den Pfeiltasten **<◀>**, **<▶>** können Sie Stunde, Minute und Sekunde auswählen und mit den Pfeiltasten **<▲>**, **<▼>** den Wert modifizieren. Drücken Sie **<Eingabetaste>** um die Einstellung zu speichern. Die Spannungsversorgung für RTC übernimmt eine interne Pufferbatterie. Ersetzen Sie die RTC-Batterie, wenn das Schalldruck-Messgerät Datum und Zeit vergißt, weil die Spannung der RTC-

Batterie zu niedrig ist. Tipps zum Austausch der RTC-Batterie: Lösen Sie die 5 Schrauben auf der Rückseite des Schalldruck-Messgeräts, damit Sie den Deckel abnehmen können. Die RTC-Batterie befindet sich auf der Platine wie in der folgenden Abbildung dargestellt. Die Batterie ist eine Knopfzelle CR-1220.

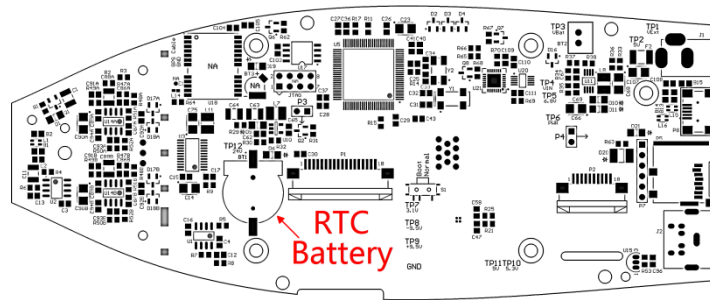

☆**Hinweis**: Die Systemuhr des Schallpegelmessgeräts wurde mit einer Referenzuhr mit einem durchschnittlichen Fehler von 2 ppm (maximaler Fehler 3 ppm) kalibriert. Die Zeitgenauigkeit liegt bei Zimmertemperatur unter 10 ppm (<26 Sekunden innerhalb von 30 Tagen). Der maximale Zeitfehler betrug bei internen Prüfungen bei 25 °C etwa 5 bis 8 Sekunden.

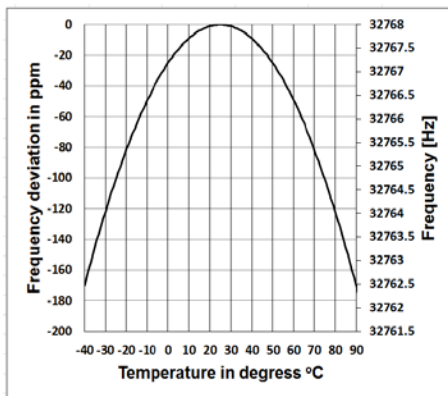


Die Genauigkeit der Systemuhr kann je nach Temperatur schwanken, da keine Temperaturkompensation vorhanden ist. Bei der typischen Temperaturkurve in der Abbildung verändert die Systemuhr ihre Basisfrequenz nicht. Wenn die Temperatur steigt oder sinkt, ändert sich die Frequenz der Systemuhr um etwa $-0,04 \text{ ppm}/\text{C}^2$. Wenn daher die Temperatur 0 °C beträgt, ändert sich der Wert für die Systemuhr um $-0,04 \times (0-25)^2 = -25 \text{ ppm}$, dies entspricht einer Verzögerung um 2,16 Sekunden

pro Tag. Wenn die Temperatur 40 °C beträgt, beträgt der Wert der Änderung der Systemuhr $-0,04 \times (40-25)^2 = -9 \text{ ppm}$, dies entspricht einer Verzögerung um 0,78 Sekunden pro Tag.


Der im Benutzerhandbuch angegebene Maximalfehler (<10 ppm) kann als etwa $16 \text{ }^\circ \text{C}$ Differenz zur Referenztemperatur von 25 °C berechnet werden. Die Systemuhr RTC kann daher den Fehler innerhalb von 30 Tagen zwischen 9 °C und 41 °C, d. h. bei Zimmertemperatur, unter 26 Sekunden halten. Der reale RTC-Fehler kann größer sein als der in dem Benutzerhandbuch angegebene Wert, wenn der Temperaturbereich überschritten wird.

4.4.6 Automatische Abschaltung

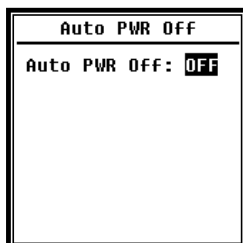

Das Schallpegelmessgerät besitzt eine automatische Abschaltfunktion zur Senkung des Stromverbrauchs. Wenn das Schallpegelmessgerät weiter im Stopp-Status bleibt und eine gewisse Zeit keine Taste gedrückt wird, schaltet das Gerät entsprechend dieser Einstellung ab. Für die automatische Abschaltoption gibt es folgende Einstellungen: **1 Minute**, **5 Minuten**, **10 Minuten**, **30 Minuten**, **Aus**. Drücken Sie zur Auswahl die Pfeiltasten <◀>, <▶>. Drücken Sie <Eingabetaste>, um die Einstellung zu speichern.

4.4.7 Schnittstelle RS-232

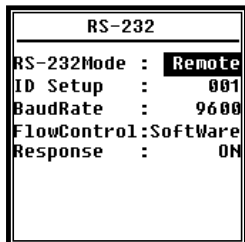

Mit dem Menü für die Schnittstelle RS-232 können Sie die Optionen für den seriellen Anschluss einstellen, siehe dazu 5. Datenaustauschprotokoll RS-232.

▷ Modus der Schnittstelle **RS-232**:

Option RS-232:Remote, Drucker. Benutzen Sie zur Auswahl die Pfeiltasten <◀>, <▶>. Das Schallpegelmessgerät kann über den Anschluss RS-232 im **Remote-Modus** Daten senden und steuern. Über die Schnittstelle RS-232 lässt sich eine Verbindung mit einem Thermodrucker (Option) im **Drucker-Modus** aufbauen.

▷ **ID-Setup**:

Im **ID-Setup** (weitere Informationen finden Sie unter 5.2.2 Geräte-ID) können Sie die ID-Nummer einstellen, um im Netzwerk zwischen mehreren Schallpegelmessgeräten zu unterscheiden. Die ID können Sie zwischen 1 und 255 einstellen. Drücken Sie zur Auswahl die Pfeiltasten <◀>, <▶>.

▷ **Baudrate**:

Die **Baudrate** (weitere Details finden Sie im Abschnitt 5.1 Hardware-Konfiguration und Einstellungen der Schnittstelle) legt die Geschwindigkeit für den Datenaustausch über die Schnittstelle RS-232 fest: **4800 bps, 9600 bps, 19200 bps**. Drücken Sie zur Auswahl die Pfeiltasten <◀>, <▶>.

▷ **Folgende Optionen werden unterstützt**:

Datenflusskontrolle: (Siehe 5.2.7. Datenflusskontrolle) Mit der Datenflusskontrolle können Sie den Datenflussmodus bei Fernbedienung einstellen. Die Optionen sind: **Hardware, Software**. Drücken Sie zur Auswahl die Pfeiltasten <◀>, <▶>.

▷ **Antwort**:

Antwort (weitere Informationen finden Sie unter 5.3 Anweisungen). Damit können Sie das Antwortsignal (ACK/NAK) aktivieren oder deaktivieren. Die Optionen sind: **EIN, AUS**. Drücken Sie zur Auswahl die Pfeiltasten <◀>, <▶>.


4.4.8 File Manager (Dateimanager)




Mit dem **Dateimanager** können Sie die gespeicherte SWN-, OCT- und CSD-Datei verwalten. Die Ziffernanzeige auf der rechten Seite jeder Zeile ist der Dateizähler für jeden Dateityp. Mit den Pfeiltasten <▲>, <▼> können Sie die Option auswählen und mit der <Eingabetaste> die nächste Menüebene aufrufen.



Im Menü **SWN File** (SWN-Datei) können Sie mit den Pfeiltasten <▲>, <▼> SWN-Dateien löschen. Wählen Sie die Dateinummer aus, die Sie löschen wollen. Der komplette Dateiname wird am unteren Rand des Bildschirms angezeigt. Wählen Sie 0000 als Dateinummer aus, wenn die gesamte vorhandene SWN-Datei gelöscht werden kann.

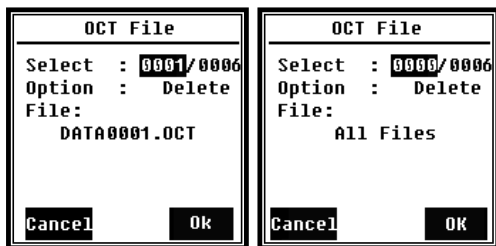


Im Menü **OCT File** (OCT-Datei) können Sie die OCT-Datei löschen. Die Bedienung erfolgt genauso wie im Menü für die **SWN-Datei**.

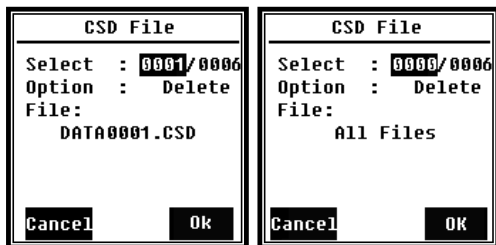

Im Menü **CSD File** (CSD-Datei) können Sie die CSD-Datei löschen, anzeigen und drucken. Mit den Pfeiltasten **<▲>**, **<▼>** können Sie den Cursor zwischen **Select** (Auswählen) und **Option** verschieben. Die Löschung erfolgt genauso wie im Menü der **SWN File** (SWN-Datei).


Option im Menü **CSD File** (CSD- drücken Sie dann die Pfeiltasten , um die CSD-Datei anzuzeigen drucken.

Drücken Sie nach Auswahl der mer und Aktion die **<Eingabetas-** Inhalt der Datei anzuzeigen oder auszudrucken.

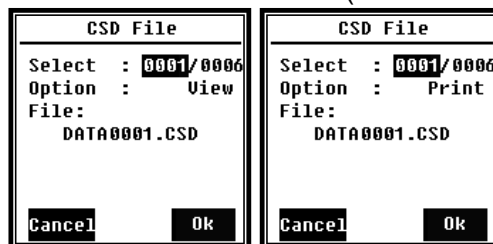


Wählen Sie Datei) und **<◀>**, **<▶>** oder zu

Dateinum- **te>**, um den

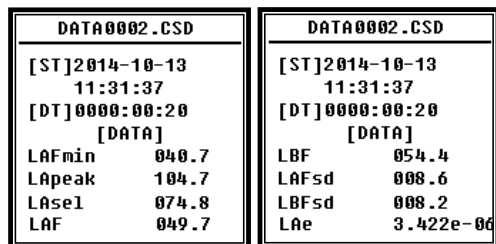

Mit den Pfeiltasten **<▲>**, **<▼>**, **<◀>**, **<▶>** können Sie den Dateiinhalt im Anzeige-Modus durchsuchen. Der **Druckmodus** ist fast identisch mit dem **Anzeigemodus**. Drücken Sie die **<Eingabetaste>**, um den aktuell angezeigten Inhalt der CSD-Datei zu drucken.

4.4.9 Boot-Modus

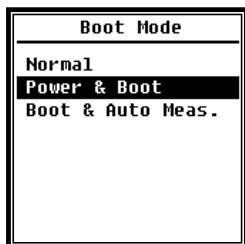

Im **Start-Modus** wählen Sie mit den Pfeiltasten **<▲>**, **<▼>** den Modus **Normal**, **Power & Boot** (Einschalten und Starten) sowie **Boot & Auto Meas.** (Einschalten und Automatische Messung) aus.

☆Hinweis: Der Schalter für den Hardware-Modus im Batteriefach muss entsprechend dem Start-Modus eingestellt sein.

▷Normal:

Sie müssen den Hardware-Schalter für den Modus auf **Normal** einstellen. Dies ist der normale Arbeitsmodus des Schallpegelmessgeräts.

▷Power and Boot (Einschalten und Starten):


In diesem Fall müssen Sie den Hardware-Schalter für den Modus auf **Boot** einstellen. Nach Auswahl dieses Modus schaltet sich das Schallpegelmessgerät ein, sobald eine geeignete Spannungsversorgung verfügbar ist. Das Gerät kann in ein anderes System integriert werden, insbesondere wenn mit einem Stromausfall zu rechnen ist. Das Schallpegelmessgerät schaltet sich nach einem Ausfall der Betriebsspannung automatisch wieder ein.


▷Boot und Auto Meas. (Starten und automatische Messung):

In diesem Fall müssen Sie den Hardware-Schalter für den Modus auf **Boot** einstellen. Wenn Sie diesen Modus auswählen, schaltet sich das Schallpegelmessgerät nicht nur ein, sobald die Betriebsspannung anliegt, sondern beginnt auch mit der Messung. Wenn das Schallpegelmessgerät in ein anderes System integriert wurde, schaltet es sich ein und startet die Messung nach einem Ausfall der Betriebsspannung automatisch.

▷ **Hardwaremodus Switch:**

Der Hardware-Schalter für den Modus befindet sich im Batteriefach. Er ist nach dem Entfernen der Batterien bequem zugänglich. Schieben Sie den Schalter mit einer Zange oder einem Stift in die Stellung für "Boot" oder "Normal".

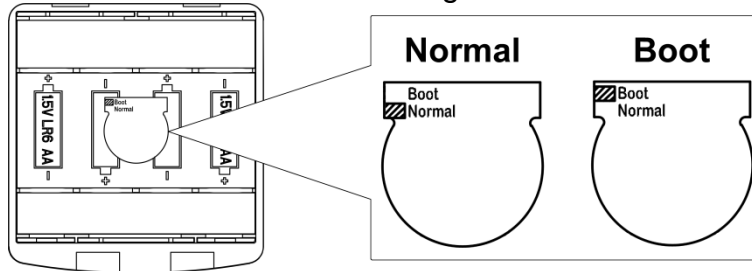

 **Hinweis:** Dieser Bereich ist empfindlich gegen elektrostatische Aufladungen. Vermeiden Sie vor der Bedienung elektrostatische Aufladungen.

4.4.10 USB-Modus



Im Menü **USB Mode** (USB-Modus) können Sie den Arbeitsmodus einstellen, wenn Sie das Schallpegelmessgerät über ein USB-Kabel mit dem Computer verbinden. **Always Ask** (Immer fragen), **USB Disk Mode** (USB-Laufwerk) und **Modem Mode** (Modem-Modus) stehen als Auswahl zur Verfügung.

▷ **Always Ask** (Immer fragen):

Das Gerät fragt immer zurück, welcher Modus bei der Verbindung des USB-Kabels mit dem Computer gewählt werden soll. Bitte überlegen Sie rechtzeitig, welche Option Sie verwenden wollen, andernfalls erkennt der Computer das Schallpegelmessgerät aufgrund des Zeitüberlaufs nicht.

▷ **USB Disk Mode** (USB-Laufwerk):

Das Gerät arbeitet immer im **USB Disk Mode** (USB-Laufwerksmodus), ohne dass bei der Verbindung mit dem Computer über das USB-Kabel eine Rückfrage erfolgt. Das Schallpegelmessgerät kann vom Computer ohne Treiberinstallation als entfernbare USB-Laufwerk erkannt werden. Auf die Dateien in der MicroSD-Karte kann mit Windows Explorer direkt zugegriffen werden.

▷ **Modem Mode** (Modem-Modus):


In diesem Fall arbeitet das Gerät bei Verbindung mit einem Computer über das USB-Kabel ohne Rückfrage immer im **Modem Mode** (Modem-Modus). Das Schallpegelmessgerät kann als serieller Anschluss (virtueller Anschluss) vom Computer erkannt werden und verwendet das gleiche Protokoll wie die Schnittstelle RS-232 (weitere Details siehe 5. Datenaustauschprotokoll RS-232).

4.4.11 GPS




Im Menü **GPS** können Sie die Optionen **GPS** und **Auto Time Sync** (Automatische Zeitsynchronisation) aktivieren oder deaktivieren. Wenn das **GPS** deaktiviert ist, wird das interne GPS-Modul abgeschaltet. Die Systemuhr des Schallpegelmessgeräts synchronisiert sich mit der GPS-Zeit, wenn Sie die Option **Auto Time Sync** (Automatische Zeitsynchronisation) aktivieren.

4.4.12 Setup-Vorlage

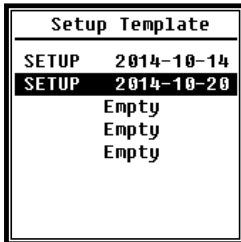

Mit der Setup-Vorlage speichern Sie fünf Benutzergruppen-Einstellungsparameter des Schallpegelmessgeräts für verschiedene Anwendungen.


☆**Hinweis**: Die Vorlage verändert nicht den Kalibrierfaktor. Versuchen Sie nicht, die Vorlage der alten Version in die Firmware der neuen Version zu laden, da bestimmte Modifikationen des Vorlagenformats vorhanden sein könnten.

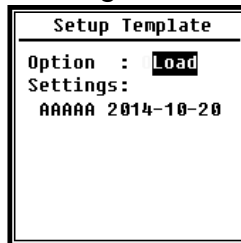

Drücken Sie die **<Eingabetaste>** bei leerer Vorlage. Die Vorlage kann eine Gruppeneinstellung speichern, für die der Benutzer eine Bezeichnung mit fünf Buchstaben oder Ziffern definieren kann.

Drücken Sie die **<Eingabetaste>** bei vorhandener Vorlage, um diese zu laden oder zu löschen.

4.4.13 About (Über)

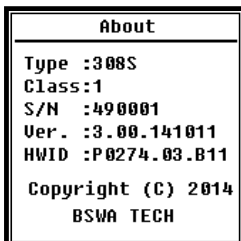


Das Menü "About" (Über) zeigt Typ, Klasse und Seriennummer, Version sowie HWID (Hardware-ID) des Schallpegelmessgeräts an.

4.5 Language (Sprache)



Das Schallpegelmessgerät unterstützt sechs Sprachen: **Englisch**, **Chinesisch**, **Portugiesisch**, **Spanisch**, **Deutsch** und **Französisch**. Mit den Pfeiltasten **<▲>**, **<▼>** können Sie die entsprechende Sprache auswählen und mit der **<Eingabetaste>** die Einstellung speichern.

4.6 Output (Ausgabe)

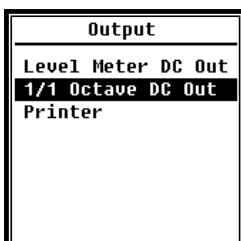

Für das Menü **Output** (Ausgang) können Sie auswählen, welche Messdaten am **Gleichspannungsausgang** ausgegeben werden sollen. Für den **Pegelmessgeräte-Modus** und **1/1-Oktave-Modus** gibt es die Optionen Pegelmessgerät-Gleichspannungsausgang und 1/1-Oktav-Gleichspannungsausgang.

Auch die Option **Printer** (Drucker) ist in diesem Menü enthalten.

Drücken Sie zur Auswahl die Pfeiltasten <▲>, <▼>.

4.6.1 AC OUT (Wechselspannungsausgang)


Es gibt zwei analoge Ausgänge an dem Schallpegelmessgerät: **Gleichspannungsausgang** und **Wechselspannungsausgang**. Verbinden Sie den **Gleichspannungsausgang** bzw. **Wechselspannungsausgang** über Koaxialkabel mit dem anderen Gerät oder System. Der Eingangswiderstand des Abschlussgeräts oder Systems sollte etwa 5 kΩ betragen.

Der Anschluss für den **Wechselspannungsausgang** befindet sich an der Unterseite des Schallpegelmessgeräts. Es gibt das Signal des Mikrofons direkt ohne Einstellungsmöglichkeit aus. Die maximale Ausgangsspannung beträgt 5 V_{eff} (±7 V Spitze), der maximale Ausgangsstrom liegt bei ±15 mA.

☆**Hinweis**: Wenn der Eingangswiderstand des Abschlussgeräts bzw. Systems nicht hoch genug ist, müssen Sie einen Impedanz-Anpassungsschaltung ergänzen. Der **Wechselspannungsausgang** kann nur zur Rauschaufzeichnung bzw. zur Überwachung verwendet werden, weil das Grundrauschen höher ist als der untere Grenzwert des linearen Messbereichs des Schallpegelmessgeräts.

4.6.2 DC OUT (Gleichspannungsausgang)

Der **Gleichspannungsausgang** wird zur Ausgabe des analogen Gleichspannungssignals verwendet, das mit einem Verhältnis von 10 mV/dB proportional zum Messergebnis ist. Beispielsweise gibt der Ausgang bei 93,8 dB 938 mV aus. Diese Option wird zur Filterung oder Mittelwertbildung des Ausgangssignals empfohlen, um Rauschen auszublenden.

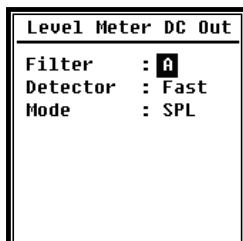


Der **Gleichspannungsausgang** des Pegelmessgeräts kann den Signalausgang für den Pegelmessgerätemodus einstellen. Drücken Sie zur Auswahl die Pfeiltasten <▲>, <▼>, <◀>, <▶>.

Filter: A, B, C, Z (flach)


Detektor: Schnell, Langsam, Imp.

Modus: SPL, LEQ, Peak

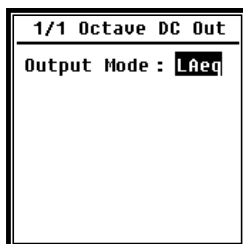


1/1 Octave DC Out (1/1-Oktaven-Gleichspannungsausgang) definiert das Ausgangssignal im 1/1-Oktav-Modus. Folgende Optionen sind verfügbar: LAeq, LBeq, LCeq, LZeq, 31,5 Hz, 63 Hz, 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz, 16 kHz. Drücken Sie zur Auswahl die Pfeiltasten <◀>, <▶>.

4.6.3 Drucker

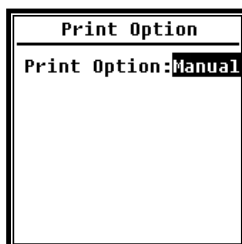


Mit der Option **Print** (Drucken) können Sie den Drucker auf automatischen oder manuellen Ausdruck einstellen. Wenn Sie die Option **Auto** auswählen, werden Messergebnisse nach dem Stopp der Messung automatisch ausgedruckt.

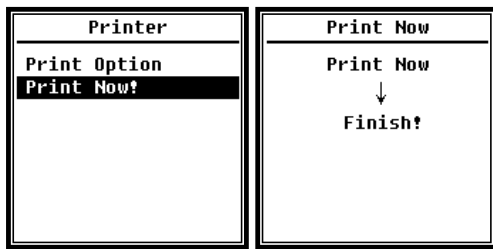

Wenn der Benutzer die Option **Manual** (manuell) auswählt, muss er auf **Print Now** (Jetzt drucken) klicken und die **<Eingabetaste>** drücken, um die Messdaten auszudrucken.

☆**Hinweis**: Wechseln Sie in den Modus **Printer** (Drucker) im Menü **RS-232**, bevor Sie mit dem Drucken beginnen.

4.7 Werkseinstellungen

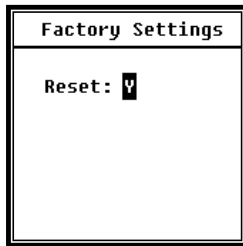


Werkseinstellungen bieten die Möglichkeit, alle Parameter, die von den Benutzern geändert wurden, auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Die Parameter werden mit den Standardwerten initialisiert. Mit den Pfeiltasten **<◀>**, **<▶>** können Sie **Y** (Ja) oder **N** (Nein) auswählen. Wenn Sie **Y** (Ja) auswählen und die **<Eingabetaste>** drücken, wird der Parameter initialisiert. Wenn Sie **N** (Nein) auswählen oder die **ESC-Taste** drücken, wird der Reset abgebrochen.

5. Datenübertragungsprotokoll RS-232

Das Schallpegelmessgerät **SW 1000/200** besitzt eine serielle Schnittstelle RS-232. Der Benutzer kann die Konfiguration des Schallpegelmessgeräts über die serielle Schnittstelle modifizieren und das Schallpegelmessgerät starten und stoppen, die aktuellen Messwertparameter abfragen und die Ergebnisse weiterverarbeiten. Die Bedienung über die serielle Schnittstelle verändert nicht die Bedienung über die Tastatur.

5.1 Hardware-Konfiguration und Einstellungen der Schnittstelle

Das Gerät **SW 1000/200** benutzt eine 3-adrige serielle Schnittstelle, die physische Buchse ist eine 6-polige PS/2-Buchse. Im Folgenden die Definition der Schnittstelle RS-232:

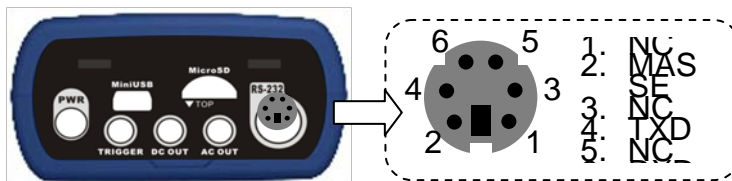


Übertragungseinstellungen für RS-232:

Übertragungsmodus	Voll-Duplex
Synchroner /asynchroner Modus	Asynchrone Übertragung
Baudrate	4800 bps, 9600 bps, 19200 bps
Datenbits	8 Bit
Stopp-Bits	1 Bit
Parität	Kein/e
Datenflusskontrolle	Beachten Sie die Zeitdaten in der Tabelle mit den Nennparametern.

5.2 Übertragungsprotokoll

Das Schnittstellenprotokoll RS-232 für **SW 1000/200** basiert auf einer blockweisen Übertragung entsprechend folgendem Muster:

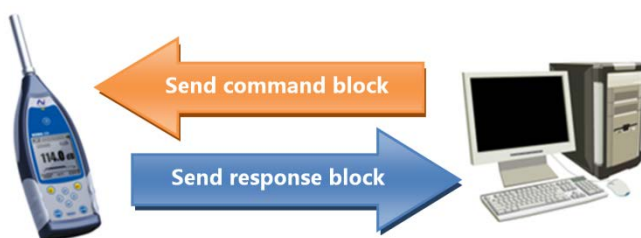

Ein typischer Befehlsblock oder Antwortblock besteht aus einem Startzeichen, der ID, dem Attributzeichen, dem Befehl oder den Daten, dem End-Zeichen, dem Block-Prüfzeichen, den Zeilenrücklauf- und Wagenrücklauf-Zeichen, entsprechend der folgenden Abbildung:

<STX>	ID	ATTR	Befehl oder Daten	<ETX>	BCC	<CR>	<LF>
-------	----	------	-------------------	-------	-----	------	------

5.2.1 Start und Stopp der blockweisen Übertragung

Ein Befehlsblock oder Antwortblock enthält die Startzeichen, End-Zeichen und sonstige Steuerzeichen wie in der folgenden Abbildung:

Name	Hex	Bedeutung
<STX>	02H	Startzeichen
<ETX>	03H	Stoppzeichen
<CR>	0DH	Wagenrückläufe
<LF>	0AH	Zeilenvorschub

5.2.2 Geräte-ID

Jeder Befehlsblock enthält eine ID. Sie dient zur Unterscheidung mehrerer Schallpegelmessgeräte in einem Netzwerk. Wenn das Schallpegelmessgerät einen Befehlsblock empfängt, vergleicht es die ID im Befehlsblock mit der eigenen ID. Wenn beide übereinstimmen, wird die entsprechende Operation ausgeführt. Ist das nicht der Fall, wird der Befehl ignoriert. Der vom Schallpegelmessgerät zurückgelieferte Antwortblock enthält ebenfalls die ID, mit der gekennzeichnet wird, von wem der Block versendet wurde.

☆Hinweis: Achten Sie darauf, dass sich die IDs der Schallpegelmessgeräte im gleichen Netzwerk unterscheiden, andernfalls wird der Betrieb gestört!

Die ID ist ein Byte der Binäradresse. Der Bereich liegt zwischen 1 und 255, der entsprechende Hexadezimalwert ist 01H bis FFH.

Das heißt, dass der Befehl ein Broadcast-Befehl ist, wenn die ID in dem Befehlsblock 00H enthalten ist. Das Schallpegelmessgerät führt die Anweisung unabhängig von der eigenen ID ohne Datenrückgabe aus, wenn der Befehl ein Broadcast-Befehl ist.

Name	Hex	Bedeutung
ID	01H bis FFH	Geräte-ID
	00H	Broadcast-Befehl

5.2.3 ATTR-Attributzeichen

Das ATTR-Attributzeichen gibt die Art des Befehls oder Antwort an.

Name	Hex	Bedeutung
'C'	43H	Befehlsblock
'A'	41H	Antwortblock
<ACK>	06H	Normale Antwort
<NAK>	15H	Fehlerantwort

5.2.4 BCC (Blockprüfzeichen)

Das Blockprüfzeichen-Bit in dem Block wird vom Sender berechnet. Der Empfänger berechnet dann den BCC-Wert des Blocks und vergleicht ihn mit dem BCC-Wert im Senderblock. Wenn beide identisch sind, folgt daraus, dass der empfangene Block korrekt ist. Das BCC-Wert wird aus Bytes zwischen <STX> und <ETX> mit der XOR-Operation berechnet. Wenn BCC = 00H ist, überprüft das Schallpegelmessgerät die Eingabe nicht und führt direkt eine autorisierte Anweisung aus. Auf diese Weise können Sie den Versand des Anweisungsblocks vereinfachen; nicht empfohlen wird dieses Verfahren aber für Übertragungen über große Entfernungen, weil BCC die einzige Möglichkeit ist, die Zuverlässigkeit der Datenübertragung zu garantieren.

Name	Hex	Bedeutung
BCC	01H bis FFH	XOR-Prüfsumme
	00H	Prüfsumme ignorieren

5.2.5 Blockübertragungsformat

Eine Blockübertragung von Daten ist mit vier Typen möglich: als Befehlsblock, als Antwortblock, als normaler Antwortblock und als Fehlerantwortblock. Im Folgenden werden die vier Anweisungsformattypen beschrieben.

(1) Befehlsblock: gesendet durch den Computer.

<STX>	ID	ATTR	Anweisung	Parameter	<ETX>	BCC	<CR>	<LF>
1	1	1	3	N	1	1	1	1 Byte

Hierbei ist: ATTR='C'.

Alle Anweisungen belegen 3 Bytes. Wenn mehr als ein Parameter enthalten ist, müssen alle Parameter durch Leerzeichen getrennt werden.

(2) Antwortblock: Wird vom Schallpegelmessgerät gesendet.

<STX>	ID	ATTR	Antwort	<ETX>	BCC	<CR>	<LF>
1	1	1	N	1	1	1	1 Byte

Hierbei ist: ATTR='A'.

Wenn mehrere Antwortdaten vorhanden sind, müssen die Daten jeweils durch ", " getrennt werden.

(3) Normale Antwort: Wird vom Schallpegelmessgerät gesendet.

<STX>	ID	ATTR	<ETX>	BCC	<CR>	<LF>
1	1	1	1	1	1	1 Byte

Hierbei ist: ATTR=<ACK>.

(4) Fehlerantwort: Wird vom Schallpegelmessgerät gesendet.

<STX>	ID	ATTR	Fehlercode	<ETX>	BCC	<CR>	<LF>
1	1	1	4	1	1	1	1 Byte

Hierbei ist: ATTR=<NAK>.

Der Fehlercode belegt 4 Bytes. Alle möglichen Fehlercodes sind in der folgenden Tabelle aufgelistet. Zur Bedeutung der Fehlercodes siehe Abschnitt [5.2.6](#)

Fehlercode	Bedeutung
0001H	Anweisungsfehler
0002H	Parameterfehler
0003H	Im aktuellen Status nicht verfügbar

5.2.6 Wiederherstellung nach Übertragungsfehlern

Bei der Übertragung des Befehlsblocks oder Antwortblocks können verschiedene Fehler auftreten. Im Folgenden wird beschrieben, wie das Schallpegelmessgerät mit Fehlern umgeht und den Ausgangszustand wieder herstellt.

(1) Blockübertragung nicht abgeschlossen

Abschnitt [5.2.5](#) beschreibt die vier Formate für die Blockübertragung. Sobald das Schallpegelmessgerät den Beginn eines Zeichenblocks <STX> erkennt, empfängt es die folgenden Daten, bis das Blockende-Zeichen <CR>, <LF> empfangen wird.

Wenn der Datenempfang abgeschlossen ist und die Parität korrekt ist, führt das Schallpegelmessgerät Nachkontrollen aus. Wenn das Zeichen <STX> vor <CR>, <LF> erneut empfangen wird, ignoriert das Schallpegelmessgerät alle bisher empfangenen Informationen und beginnt erneut mit dem Empfang eines Blocks.

(2) Validierungsfehler

Nach Empfang des Datenblocks überprüft das Schallpegelmessgerät den Datenblock (außer bei BCC = 00H). Wenn die Validierung fehlschlägt, ignoriert das Schallpegelmessgerät diese Anweisung.

(3) Anweisungsfehler

Das Schallpegelmessgerät erkennt die empfangene Anweisung möglicherweise nicht, weil der Computer eine nicht definierte Anweisung sendet oder während der Übertragung ein unerwarteter Fehler aufgetreten ist. Wenn die oben erwähnten Fehler auftreten, liefert das Schallpegelmessgerät einen NAK-Block zurück, der den Fehlercode 0001H enthält.

(4) Parameterfehler

Parameter in dem Befehlsblock können auch deswegen falsch sein, weil Parameter nicht durch ein Leerzeichen getrennt sind, den verfügbaren Bereich überschreiten oder eine falsche Argumentzahl besitzen. Wenn der oben erwähnte Fehler auftritt, liefert das Schallpegelmessgerät einen NAK-Block zurück, der den Fehlercode 0002H enthält.

(5) Im aktuellen Status nicht verfügbar

Der aktuelle Status kann in folgenden Fällen nicht einwandfrei funktionieren:

1	Wenn eine Anforderung zur Rückgabe von Oktav-Daten im Pegelmessgeräte-Modus empfangen wird oder eine Anforderung zur Rückgabe von Pegelmessgerätedaten im Oktav-Modus,
2	Wenn eine Anforderung zur Kalibrierung gesendet wird, während noch eine Messung ausgeführt wird,
3	Wenn eine Änderung der Messparameter oder Systemparameter angefordert wird, solange eine Messung ausgeführt wird.

Wenn der oben erwähnte Fehler auftritt, liefert das Schallpegelmessgerät einen NAK-Block zurück, der den Fehlercode 0003H enthält.

5.2.7 Datenflusskontrolle

Das Schallpegelmessgerät besitzt eine 3-adrige serielle Schnittstelle mit einer 6-poligen P/S2-Buchse, bei der die Kontaktstifte für die Hardware-Datenflusskontrolle fehlen. Das Schallpegelmessgerät unterstützt keine Software-Datenflusskontrolle. Ein Betrieb entsprechend den Anforderungen des Abschnitts 5.2.9 Nennparameter kann die Richtigkeit der Sendedaten und Empfangsdaten garantieren.

5.2.8 Betrieb von mehreren Geräten

Mit der Schnittstelle RS-232 können mehrere Schallpegelmessgeräte verbunden werden, sodass ein Messnetzwerk entsteht. Die Benutzer können die Einstellungen aller Schallpegelmessgeräte im gleichen Netzwerk durch Broadcast-Anweisungen ändern oder durch normale Befehle auf die Daten und Parameter jedes einzelnen Schallpegelmessgeräts zugreifen.

Folgendes beachten:

- (1) In einem Netzwerk dürfen Schallpegelmessgeräte niemals die gleiche ID besitzen.
- (2) Der Benutzer darf keinen Befehl per Broadcast versenden, der beliebige Daten zurück liefert.

5.2.9 Nennparameter

Name	Min.	Nennwert	Max.	Beschreibung
Antwortzeit des Schallpegelmessgeräts	—	—	2 Sekunden	Wenn der Wert überschritten wird, sollte die Verarbeitung bei Zeitüberlauf funktionieren.
Zeitintervall der Anweisung zum Senden an das Schallpegelmessgerät	—	100 ms	—	—
Wartezeit für das Schallpegelmessgerät nach Empfang von	—	Unbegrenzt	—	Das bedeutet, dass das Schallpegelmessgerät ewig auf die restlichen Daten wartet.

<STX>				
Zeitintervall zwischen jedem Byte, das das Schallpegelmessgerät empfangen soll.	—	Unbegrenzt	—	Das bedeutet, dass die Sendegeschwindigkeit des Computers sehr niedrig sein kann.


5.3 Anweisungen

Es gibt zwei Typen von Anweisungen: Definitionsanweisungen und Abfrageanweisungen

Einstellanweisungen: Definieren die Messparameter und Systemparameter für ein Schallpegelmessgerät.


Abfragebefehle: Fragen die Parameter und Daten des Schallpegelmessgeräts ab. Es gibt drei Situationen, in denen Anweisungen an das Schallpegelmessgerät gesendet werden: Einstellanweisung (ohne Antwort), Einstellanweisungen (mit Antwort), Abfrageanweisungen.

(1) Einstellanweisungen (ohne Antwort):

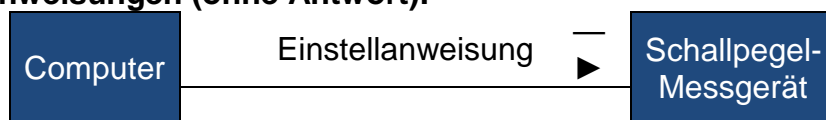


(2) Einstellanweisungen (mit Antwort):

Normale Antwort:

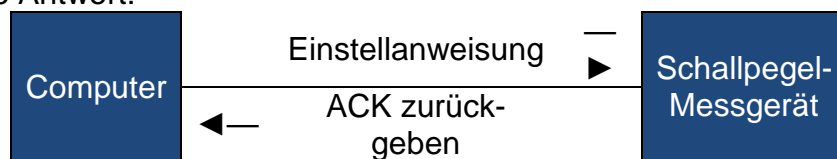


Fehlerantwort:

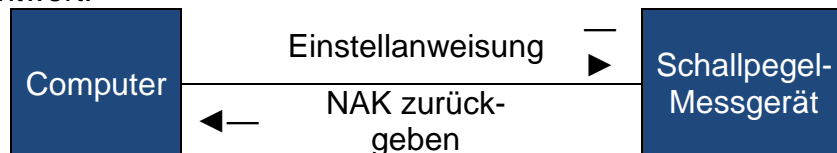


(3) Abfragebefehl:

Normale Antwort:

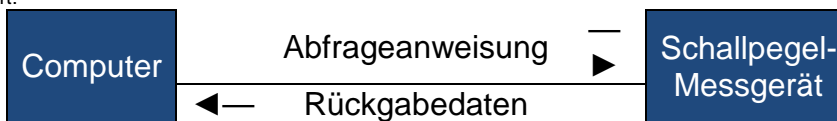

Fehlerantwort:

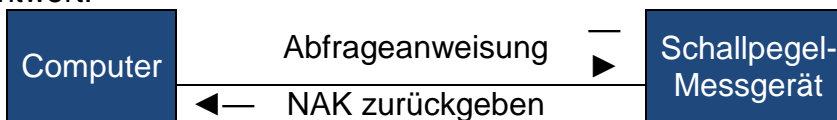

6. Betriebshinweise

6.1 Bedienung

- Minimieren Sie bei Verwendung des Schallpegelmessgeräts den Einfluss von Vibrationen. Mechanische Vibrationen können die Anzeigepegel im unteren Grenzbereich der Messung im Frequenzbereich des Schallpegelmessgeräts (10 Hz bis 20 kHz) beeinträchtigen.
- Das Schallpegelmessgerät benötigt mindestens 6 Stunden, um sich vor dem Einschalten an die Umgebung anzupassen. Nach der Anpassung an die Umgebungsbedingungen und dem Einschalten ist vor der Messung des Schallpegels mit dem Schallpegelmessgerät eine Verzögerungszeit nicht erforderlich.
- Das Messmikrofon ist eine empfindliche Komponente, behandeln Sie diese pfleglich. Verstauen Sie das Mikrofon in der mitgelieferten Schachtel, um es gegen äußere Einflüsse zu schützen.
- Beachten Sie die Anleitung und die Benutzerhinweise. Lassen Sie das Gerät nicht herunterfallen, vermeiden Sie Schütteln und Stoßbelastung. Jeder Betrieb über die Grenzwerte hinaus kann das Produkt beschädigen.
- Verhindern Sie, dass Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gerät gelangen, das Gerät ist nicht wasserdicht.
- Die Verwendung hochwertiger Alkali-Batterien kann die Betriebszeit verlängern und für das Gerät vorteilhaft sein. Verwenden Sie nicht alte und neue Batterien gemeinsam. Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn das Gerät nicht verwendet wird. Wenn die Batterie lange Zeit in dem Gerät verbleibt, kann für die Batterie undicht werden und das Gerät beschädigen.

6.2 Häufige Probleme und Lösungen

Problem	Mögliche Ursache und Lösung
Gerät kann nicht gestartet werden.	<ul style="list-style-type: none">● Batterie erschöpft: Ersetzen Sie die Batterie.● Netzteilfehler: Ersetzen Sie das Netzteil.● Einschalter funktioniert nicht: Senden Sie das Gerät ins Werk ein.
Falsche Messungen:	Versuchen Sie, das Gerät neu zu kalibrieren.
Die Messdaten ändern sich nicht merklich, obwohl sich die Schallquelle deutlich ändert.	<ul style="list-style-type: none">● Beschädigtes Mikrofon: Senden Sie das Mikrofon ins Werk ein.● Schlechter Kontakt zwischen Mikrofon und Gehäuse: Senden Sie das Gehäuse ins Werk ein.
Taste funktioniert nicht.	Taste defekt: Senden Sie das Gerät ins Werk ein.
Langsame Reaktion während der Bedienung	Zu viele Dateien auf der MicroSD-Karte: Löschen Sie die beschädigten Dateien.
Die Messdaten können nicht gespeichert werden.	<ul style="list-style-type: none">● Überprüfen Sie die Protokolleinstellungen.● Formatieren Sie die Speicherkarte mit FAT32.● Ersetzen Sie die MicroSD-Speicherkarte durch eine neue Speicherkarte mit einer Maximalkapazität von 4 GB.
Der Drucker kann die Messdaten nicht drucken.	<ul style="list-style-type: none">● Prüfen Sie die Einstellungen für den Drucker.● Überprüfen Sie, ob das Druckerpapier richtig eingelegt ist.

6.3 Kalibrierung


Das Schallpegelmessgerät wurde vor dem Verkauf kalibriert. Bitte kalibrieren Sie das Gerät regelmäßig, damit die Messsgenauigkeit erhalten bleibt. BSWA bietet einen Kalibrierdienst für Akustikprodukte an.

6.4 Firmware-Aktualisierung

Das Gerät SW 1000/ SW 2000 kann Firmware über den USB-Anschluss aktualisieren. Folgende Zubehörteile müssen verfügbar sein:

- Schallpegelmessgerät SW 1000/ SW 2000 (HWID ist P0274 und höher) ausgeschaltet.
- Mini-USB-Kabel (im Paketangebot enthalten)
- Externe Stromversorgung (im Paketangebot enthalten)
- Firmware für das Update (kann von der BSWA-Website heruntergeladen werden)
- USB-Driver (Treiber CP210x von Silicon Labs)

6.4.1 USB-Treiber installieren

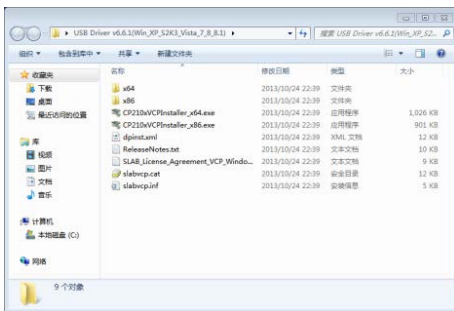

Entpacken und installieren Sie den Treiber Schritt für Schritt. Wählen Sie X86 für ein 32-Bit-Betriebssystem und X64 für ein 64-Bit-Betriebssystem aus.

☆Hinweis: Verbinden Sie das Schallpegelmessgerät nicht mit dem Computer, während Sie den Treiber installieren.

Folgen Sie der Anweisung zur Installation, bestätigen Sie die Lizenzvereinbarung und klicken Sie dann auf **Weiter**, bis die Treiberinstallation abgeschlossen ist.



Verbinden Sie nach der Treiberinstallation das Schallpegelmessgerät über ein USB-Kabel mit dem Computer. Im Gerätemanager finden Sie ein neues Gerät mit der Bezeichnung **Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COMx)**.

☆Hinweis: Versorgen Sie das Schallpegelmessgerät über eine externe Stromquelle, wenn Sie es mit dem Computer verbinden.

6.4.2 Vorgehensweise beim Firmware-Update




Die Firmware-Update-Software FlashTool Wizard ist besonders benutzerfreundlich. Folgen Sie den Anweisungen einfach Schritt für Schritt.

Starten Sie den FlashTool Wizard und wählen Sie die Sprache aus.




Schritt 1: Bereiten Sie die Liste für das Update der Firmware vor.

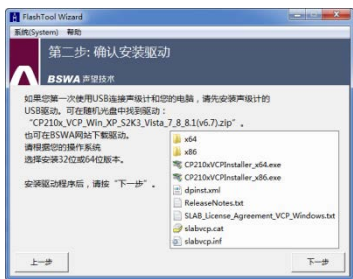

Schritt 2: Installieren Sie den Treiber. Überspringen Sie den Schritt, wenn Sie den Treiber bereits installiert haben.



Schritt 3: Verbinden Sie das Schallpegelmessgerät und den Computer entsprechend der Benutzeraufforderung. Beachten Sie, dass das Schallpegelmessgerät eine externe Stromversorgung benötigt. Wenn der Treiber einwandfrei funktioniert, wählt er automatisch den **Anschluss CP210x** aus. Die Standardwert für **Baudrate** ist 115200 bps, je nach Computer. Mit einer höheren **Baudrate** lässt sich die Update-Prozedur beschleunigen.

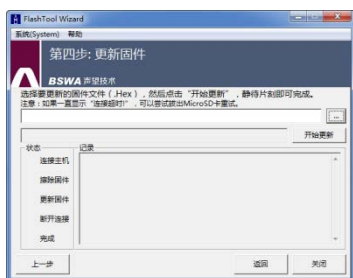

Schritt 4: Drücken Sie zuerst die Taste in der oberen rechten Ecke, um die Firmware auszuwählen, und dann die Taste **Update** (Aktualisieren), um das Programm zu starten. Die gesamte Prozedur benötigt 3 bis 4 Minuten.

☆Hinweis: Setzen Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück und führen Sie die Kalibrierung nach dem Firmware-Update mindestens ein Mal durch, sonst funktioniert das Schallpegelmessgerät möglicherweise nicht

einwandfrei. Wenn immer wieder die Meldung "Time Out!" (Zeitüberlauf) angezeigt wird, entfernen Sie die MicroSD-Karte und versuchen Sie es erneut.

Es gibt keine Einschränkungen für ein Upgrade oder Downgrade der Firmware, der Benutzer kann somit auf jede Version updaten. Wir empfehlen jedoch immer, die Vorversion der Firmware aufzubewahren. Zögern Sie nicht, uns telefonisch oder per E-Mail zu kontaktieren und Support für Probleme oder Bugs der Firmware anzufordern.

☆Hinweis: Ein Firmware-Update ist eine Funktion, die nur für die neuen Schallpegelmessgeräte mit HWID: P0274 und höher zur Verfügung steht. Die Modelle mit der

alten HWID: P0115 unterstützen kein Update der Firmware durch den Benutzer. Im Folgenden eine Liste der Unterschiede zwischen dem alten und dem neuen Typ:

- Auf der Seite **About** (Über) zeigt Modell P0115 als Typ 308/200 an, Modell P0274 dagegen Typ 308S/200S.
- Der Anschluss RS-232 bei dem Modell P0115 ist eine 3-polige Lemo-Buchse, bei dem Modell P0274 eine 6-polige PS/2-Buchse.
- Der USB-Anschluss bei P0115 funktioniert nicht, bei P0274 funktioniert er.
- P0115 besitzt zwei Messbereiche, "Hoch" und "Niedrig"; bei einigen frühen Produkten gibt es auch einen automatischen Bereich, während bei Modell P0274 nur ein Bereich vorhanden ist.

6.5 Gewährleistung

KERN bietet Gewährleistungsreparaturen während der Gewährleistungsfrist. Die Komponente kann nach Ermessen von KERN ersetzt werden, um Probleme durch Material-, Konstruktions- oder Produktionsfehler zu beseitigen.

Nähere Informationen finden Sie in den Produktgewährleistungsbestimmungen im Kaufvertrag. Lassen Sie das Gerät nicht vom Kunden öffnen oder reparieren. Reparaturversuche durch Unbefugte führen zum Erlöschen der Gewährleistung dieses Produkts.

6.6 Kundendienst-Telefonnummer

Sie können sich bei Problemen jederzeit an uns wenden.

Kundendienst- Telefonnummer	
Vertriebs- Telefonnummer	

Anhang 1

Glossar

- **Frequenzgewichtung**¹: Die Differenz als Funktion der Frequenz zwischen dem Pegel des frequenzgewichteten Signals auf dem Anzeigegerät und dem entsprechenden Pegel eines konstanten sinusförmigen Eingangssignals. Die Pegeldifferenz wird in Dezibel (dB) angegeben. Bei der Frequenzgewichtung gibt es in der Regel eine A-, B-, C- und D-Gewichtung, die den Frequenzgang des menschlichen Gehörs simulieren können. Die A- und die C-Gewichtung werden häufiger verwendet und sind in der IEC-Norm und GB/T-Norm definiert. Die B-Gewichtung wird nur in der ANSI-Norm definiert. Die D-Gewichtung bezieht sich auf eine internationale Norm, die bereits zurückgezogen wurde. Nur einige alte Geräte besitzen die D-Gewichtung. Keine Frequenzgewichtung, d.h. eine sogenannte flache Kennlinie wird immer als Z-Gewichtung, flache oder lineare Kennlinie bezeichnet.
- **Zeitgewichtung**¹: Exponentialfunktion der Zeit einer bestimmten Zeitkonstante, die das Quadrat eines Schalldrucksignals gewichtet. Die Gewichtung des Schalldrucks ist höher, wenn diese stärker der aktuellen Zeit entspricht und umgekehrt. Die Zeitgewichtungen "schnell" und "langsam" werden am häufigsten verwendet. "Impulse" sollte nicht verwendet werden und wurde nur aus historischen Gründen vorgesehen.
- **SPL**: Der Schallpegel SPL, der in dem Schallpegelmessgerät berechnet wird, ist der größte zeitgewichtete Schallpegel innerhalb einer Sekunde.
- **LEQ**¹: Der Zeitmittelwert-Schallpegel oder ein äquivalenter, kontinuierlicher Schallpegel. Der 10-fache Logarithmus zur Basis 10 des Verhältnisses aus dem Quadrat


der Durchschnittszeit eines frequenzgewichteten Schalldrucksignals während eines angegebenen Zeitintervalls und dem Quadrat des Referenzwerts LEQ ist der aktuelle Integralwert des Schallpegels bei der angegebenen Dauer. Je länger der Integralzeitraum, umso langsamer ändert sich LEQ. LEQ wird häufig zur Gesamtbewertung der Lärmbelastung verwendet.

- **Peak¹**: Peak-Schallpegel Der 10-fache Logarithmus zur Basis 10 des Verhältnisses aus dem Quadrat eines frequenzgewichteten Peak-Schalldrucksignals und dem Quadrat des Referenzwerts. Dieser Wert wird in der Regel zur Bewertung sehr kurzer Schallimpulse verwendet.
- **E¹**: Lärmbelastung Zeitintegral des Quadrats eines frequenzgewichteten Schalldrucksignals für ein definiertes Zeitintervall oder ein Ereignis mit definierter Dauer. Dieser Wert wird immer zur Bewertung des Lärmeinflusses auf den Menschen verwendet.
- **SEL¹**: Lärmbelastung Der 10-fache Logarithmus zur Basis 10 des Verhältnisses einer Lärmbelastung zu einem Referenzwert Mitunter auch als "Einzelereignispegel" bezeichnet.
- **LN**: Statistisches Analyseergebnis Der Lärmpegel, der N % für die Messdauer überschritt.
- **Max¹**: Maximale Zeit des gewichteten Schallpegels innerhalb der angegebenen Dauer
- **Min**: Minimale Zeit des gewichteten Schallpegels innerhalb der angegebenen Dauer.
- **SD**: Zeitgewichteter Schallpegel der Standardabweichung innerhalb der angegebenen Dauer SD dient zur Beschreibung des Grades der Streuungsänderungen des Schallpegels

Hinweis 1: Weitere Details finden Sie in der Definition der Norm IEC 61672.1:2013.

Anhang 2

Korrekturen für typische Reflexionen vom Gehäuse des Schallpegelmessgeräts und Schallstreuung um das Mikrofon

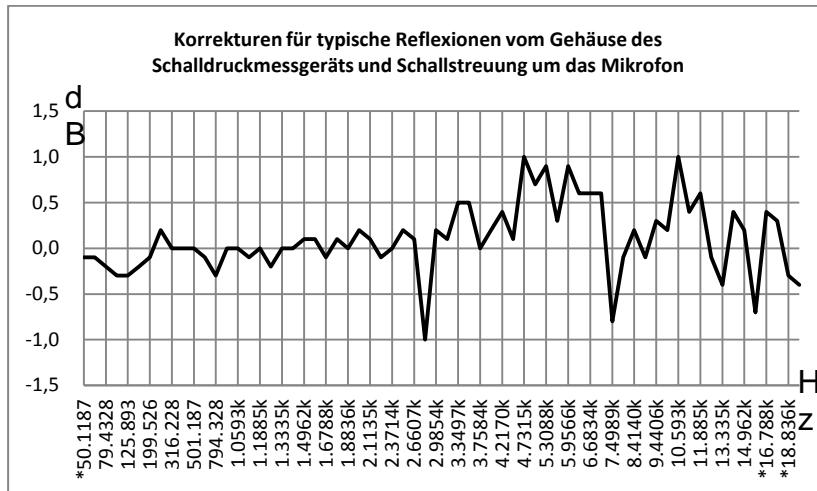

Freq. [Hz]	Wert [dB]	Freq. [Hz]	Wert [dB]	Freq. [Hz]	Wert [dB]	Freq. [Hz]	Wert [dB]	Freq. [Hz]	Wert [dB]	Freq. [Hz]	Wert [dB]
*50,119	-0,1	630,96	-0,1	1678,8	-0,1	3162,3	0,1	5956,6	0,9	11220	0,4
63,096	-0,1	794,33	-0,3	1778,3	0,1	3349,7	0,5	6200,6	0,6	11885	0,6
79,433	-0,2	1000,0	0,0	1883,6	0,0	3548,1	0,5	6683,4	0,6	12589	-0,1
100,00	-0,3	1059,3	0,0	1995,3	0,2	3758,4	0,0	7079,5	0,6	13335	-0,4
125,89	-0,3	1122,0	-0,1	2113,5	0,1	3981,1	0,2	7498,9	-0,8	14125	0,4
158,49	-0,2	1188,5	0,0	2238,7	-0,1	4217,0	0,4	7943,3	-0,1	14962	0,2
199,53	-0,1	1258,9	-0,2	2371,4	0,0	4466,8	0,1	8414,0	0,2	15849	-0,7
251,19	0,2	1333,5	0,0	2.511,9	0,2	4731,5	1,0	8912,5	-0,1	*16788	0,4
316,23	0,0	1412,5	0,0	2660,7	0,1	5011,9	0,7	9440,6	0,3	*17783	0,3
398,11	0,0	1496,2	0,1	2818,4	-1,0	5308,8	0,9	10000	0,2	*18836	-0,3
501,19	0,0	1584,9	0,1	2985,4	0,2	5623,4	0,3	10593	1,0	*19953	-0,4


Erweiterte Unsicherheiten: $U=0,17$ ($k=2$) bei ≤ 4 kHz, $U=0,29$ ($k=2$) bei > 4 kHz

Hinweis: Die mit * markierte Frequenz ist in der Norm nicht vorgeschrieben, die exakte Frequenz finden Sie in IEC 61672-1.

Anhang 3

Korrekturen des Windschutzes im freien Feld

d
B

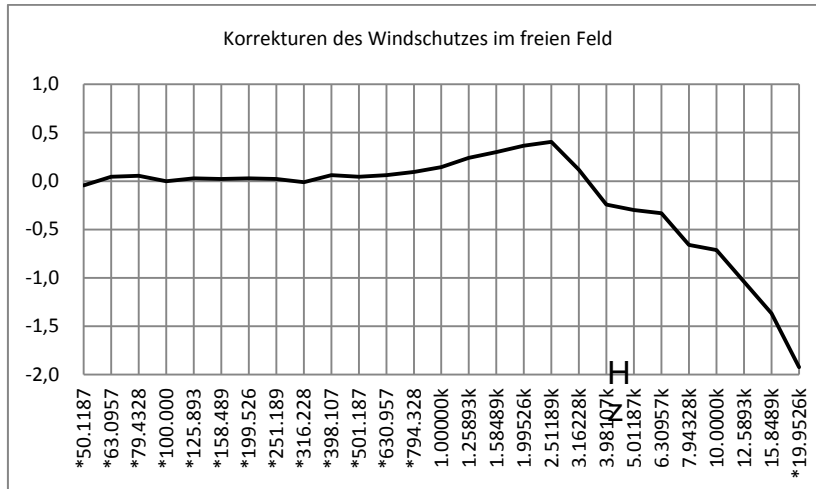

Freq. [Hz]	Wert [dB]	Freq. [Hz]	Wert [dB]	Freq. [Hz]	Wert [dB]
*50,119	-0,04	*398,11	0,06	3162,3	0,12
*63,096	0,04	*501,19	0,04	3981,1	-0,24
*79,433	0,06	*630,96	0,06	5011,9	-0,30
*100,00	0,00	*794,33	0,09	6200,6	-0,33
*125,89	0,03	1000,0	0,14	7943,3	-0,66
*158,49	0,02	1258,9	0,24	10000	-0,71
*199,53	0,03	1584,9	0,30	12589	-1,04
*251,19	0,02	1995,3	0,37	15849	-1,37
*316,23	-0,01	2511,9	0,41	*19953	-1,92


Erweiterte Unsicherheiten: $U=0,15$ ($k=2$) bei ≤ 4 kHz, $U=0,21$ ($k=2$) bei > 4 kHz.

Hinweis: Die mit * markierte Frequenz ist in der Norm nicht vorgeschrieben, die exakte Frequenz finden Sie in IEC 61672-1.

Anhang 4

Korrekturen des Elektretmikrofons

Die folgenden Korrekturen werden durch das Elektretmikrofon und die Stromversorgung gemessen.

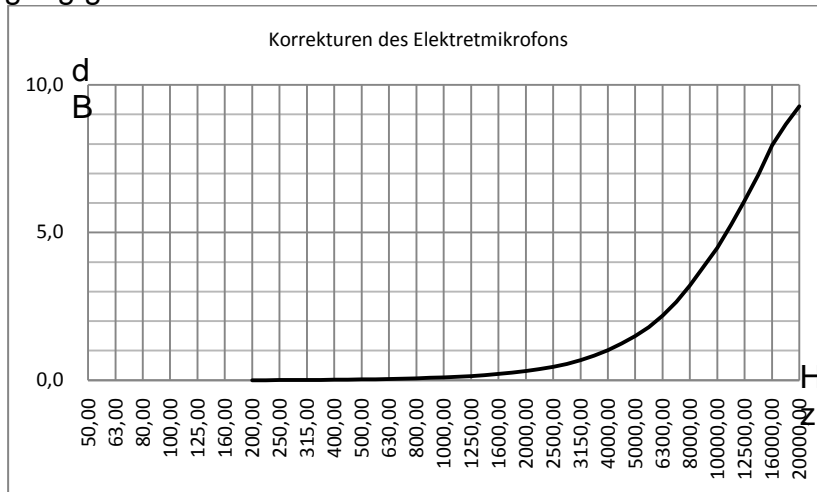

Freq. [Hz]	Wert [dB]	Freq. [Hz]	Wert [dB]	Freq. [Hz]	Wert [dB]	Freq. [Hz]	Wert [dB]
200	0,000	630	0,043	2000	0,312	6300	2,184
224	0,002	710	0,053	2240	0,378	7100	2,651
250	0,004	800	0,065	2500	0,456	8000	3,204
280	0,006	900	0,080	2800	0,554	9000	3,840
315	0,009	1000	0,096	3150	0,678	10000	4,488
355	0,013	1120	0,116	3550	0,832	11200	5,264
400	0,017	1250	0,140	4000	1,020	12500	6,081
450	0,022	1400	0,170	4500	1,245	14000	6,960
500	0,027	1600	0,213	5000	1,488	16000	7,956
560	0,034	1800	0,260	5600	1,798	18000	8,664
						20000	9,272


Erweiterte Unsicherheiten: $U=0,19$ ($k=2$) bei ≤ 4 kHz, $U=0,34$ ($k=2$) bei 4 kHz bis 10 kHz, $U=0,39$ ($k=2$) bei ≥ 10 kHz.

Anhang 5

Typischer Frequenzgang und entsprechende Obergrenze

Jedes Mikrofon wurde vor der Auslieferung im Werk sorgfältig geprüft. Das Kalibrierdiagramm in der beiliegenden Schachtel zeigt den realen Frequenzgang des Elektretmikrofons und den Frequenzgang im freien Feld.

Der typische Frequenzgang bei Frequenzgewichtung des Schallpegelmessgeräts ist in der folgenden Abbildung zu erkennen. Der typische Frequenzgang sowie der Frequenzgang des Mikrofons im freien Feld können als Gesamtkennlinie des Schallpegelmessgeräts im freien Feld betrachtet werden. Die Kalibrierbescheinigung enthält auch die Testergebnisse des Frequenzgangs bei A-, C- und Z-Gewichtung.

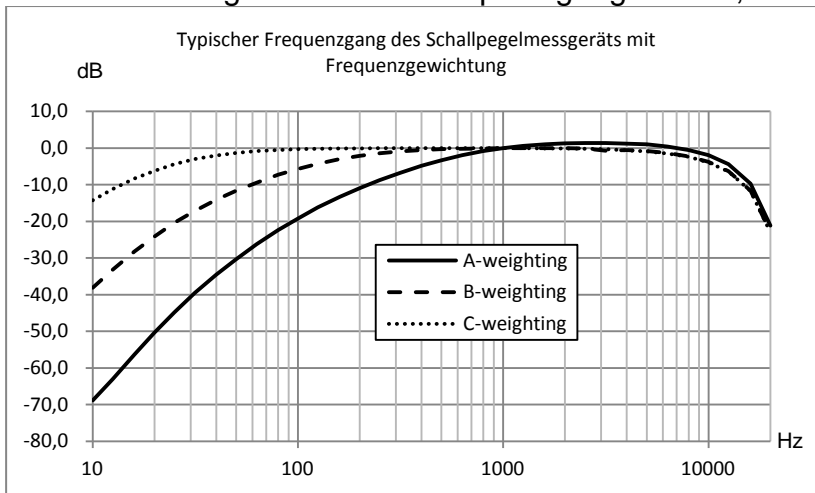

In der folgenden Tabelle finden Sie den Einfluss der Obergrenze des Messbereichs bei A-, B- und C-Gewichtung und einem typischen Frequenzgang wie in der Abbildung:

Freq. [Hz]	31,5	63	125	250	500	1 k	2 k	4 k	8 k	16 k*
A-Gewichtung [dB]	-39,5	-26,2	-16,2	-8,7	-3,3	0,0	+1,3	+1,2	-0,5	-9,7
B-Gewichtung [dB]	-17,1	-9,4	-4,3	-1,4	-0,3	0,0	0,0	-0,5	-2,3	-11,6
C-Gewichtung [dB]	-3,0	-0,8	-0,2	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,6	-2,4	-11,7

Hinweis *: Nur für SW 1000 verfügbar.

Anhang 6

Technische Daten des 1/1-Oktavfilters

Der 1/1-Oktavfilter wurde aus einem Butterworth-Filter mit der Basis 10 entwickelt. Die technischen Daten jedes Filters sind in der folgenden Abbildung angegeben.

